

هندسة التصنيع باستخدام الحاسوب  
باستخدام برنامج

SolidCAM 2014 & 2015

الكتاب الأول: الخراطة

المهندس/ خالد علي عبدالحميد الهادي

**CAM** COMPUTER  
AIDED  
MANUFACTURING



**SolidCAM**

منشورات الأكاديمية الإفريقية للدراسات المتقدمة

رقم الإيداع القانوني: 2022/843

ردمك 5-3007-1-9959-978-ISBN




لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

هندسة التصنيع باستخدام الحاسوب

باستخدام برنامج

SolidCAM 2014 & 2015

الكتاب الأول - الخراطة

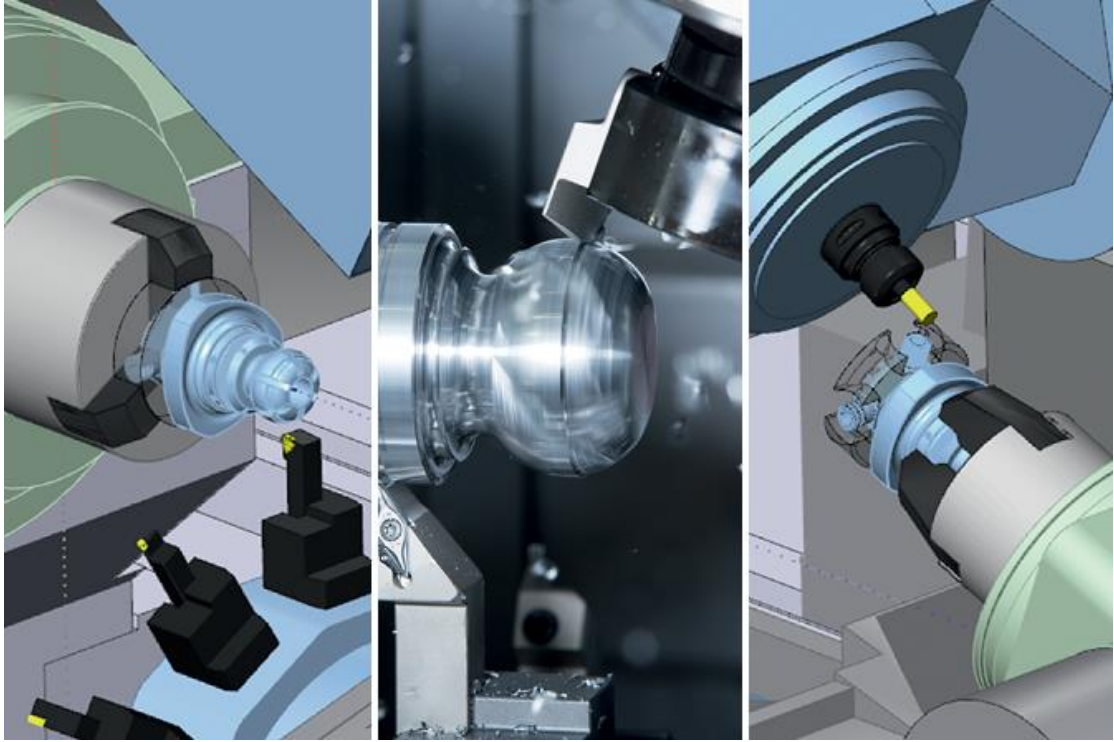

حقوق الطبع و النشر غير محفوظة يجوز لأى مسلم او مسلمة نسخ او طبع او توزيع او اختزال  
مادة هذا الكتاب بأي طريقة

تأليف

المهندس . خالد على عبد الحميد

بني وليد - ليبيا

[kazpayda@gmail.com](mailto:kazpayda@gmail.com)

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى بحمده تتم الصالحات و صلى الله على عبده و نبيه محمد بن عبدالله و اله وسلم

اما بعد

نلاحظ في الآونة الاخيرة التطاول من بعض السفهاء على المصطفى صلى الله عليه واله وسلم و كان الرد من الشباب المسلم بالمظاهرات و المسيرات المنددة و الغاضبة او المناداة بمقاطعة تلك الدول التي سمحت لهؤلاء السفهاء بالتطاول على المصطفى صلى الله عليه و اله وسلم تحت ذريعة حرية التعبير. و لكنني اري ان هذا غير كافي فالعالم لا يحترم بل لا يعترف أصلا الا بالأقوياء و القوة في وقتنا الحالي تعنى العلم . لذا اذا اردنا معاشر المهندسين نصرة المصطفى صلى الله عليه و اله وسلم علينا الاخذ بأسباب العلم تعلم و تعليم درسا و تدريس قراءة و تأليف وان نضع كل ذلك في مجال التطبيق العملي لنخطو بهذه الامة الى غد افضل .

لذا اقترح ان نبدأ في مشروع المكتبة الهندسية العربية تحت عنوان (لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم) وعلى كل الاخوة المهندسين العرب البدء في ترجمة او تأليف او تعليم او تعلم أي محتوى علمي . و من هنا كانت فكرة هذا الكتاب محاولا تحميس إخوتي المهندسين العرب على انجاز محتوى علمي افضل من هذا بكثير و الله من وراء القصد .

إخوتي ما اصبت في هذا الكتاب فهو بفضل الله و حده و ما اخطأت فهو من نفسي و من الشيطان .

إخوتي لا تتردوا في نصحي و تصويب أخطائي سواء بالنشر على الانترنت او مراسلتي على البريد الإلكتروني [kazpayda@gmail.com](mailto:kazpayda@gmail.com)

و الله ولي التوفيق

لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

الإهداء

الى خير أمة اخرجت للناس

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

### خريطة الكتاب

- في الباب الاول سوف نقوم بالتعريف بالبرنامج : القوائم و الاوامر و صناديق الحوار الخ
- في الباب الثاني سوف نقوم بالتدريب العملي على قطعة محاولين ان تتضمن معظم العمليات التشغيلية

لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم


## الباب الأول

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم


اولا يجب تثبيت برنامج (SolidCAM)

ثانيا يجب اضافته الي برنامج (SOLIDWORKS) وذلك باتباع الخطوات التالية


- من قائمة (Option) نختار (Add-Ins...) كما بالشكل التالي

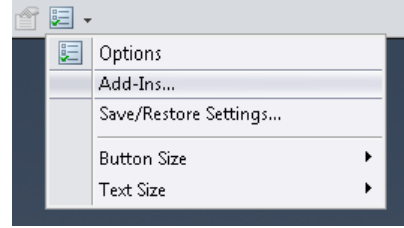



- يظهر لنا صندوق الحوار (Add-Ins) منه نختار (SolidCAM) كما بالشكل التالي

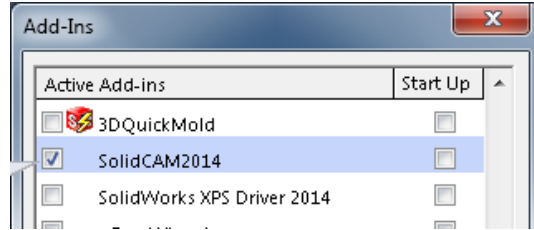

- فيتم إضافة قائمة منسدلة الي برنامج (SOLIDWORKS) كما بالشكل التالي

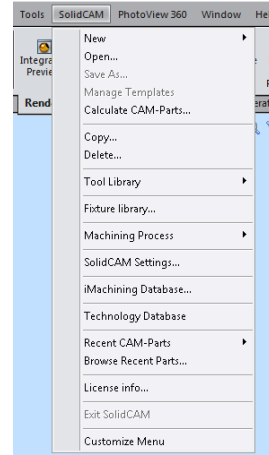


- و كذلك يتم إضافة شريطين كما بالشكل التالي

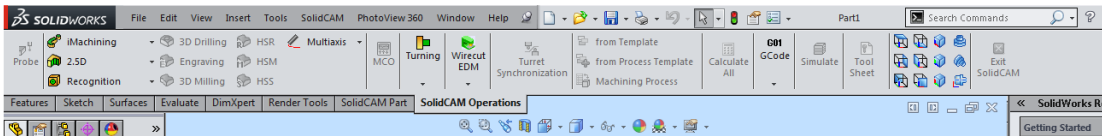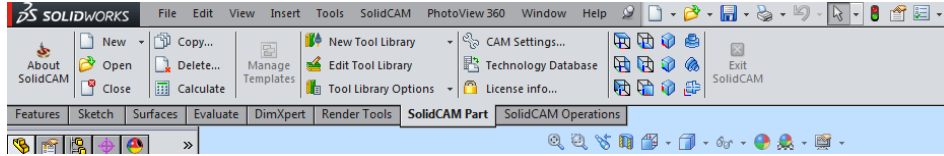

(CAM-Part Definition) مراحل تعريف القطعة

- 1- (CAM-Part creation) انشاء (CAM-Part)  
في هذه المرحلة يتم انشاء الجزء المراد تصنيعه و حفظه باسم معين و مكان معين و نوع معين (CAM)
- 2- (CNC-Machine definition) اختيار او تعريف الة (CNC)  
هنا يتم اختيار نوع الالة (خراطة – تفريز – الخ ) حيث ان نوع الالة تعتمد عليه العملية الصناعية و انظمة الاحداثيات
- 3- (Coordinate System definition) تعريف نظام الاحداثيات  
حيث سوف تكون هذه العملية هي اصل كل العمليات التشغيلية اللاحقة
- 4- (Stock model definition) تعريف اصل النموذج  
هنا يتم تعريف ابعاد المادة الخام التي سوف يصنع منها النموذج
- 5- (Target model definition) تعرف النموذج النهائي  
هنا يتم تعريف النموذج النهائي بعد عملية التصنيع

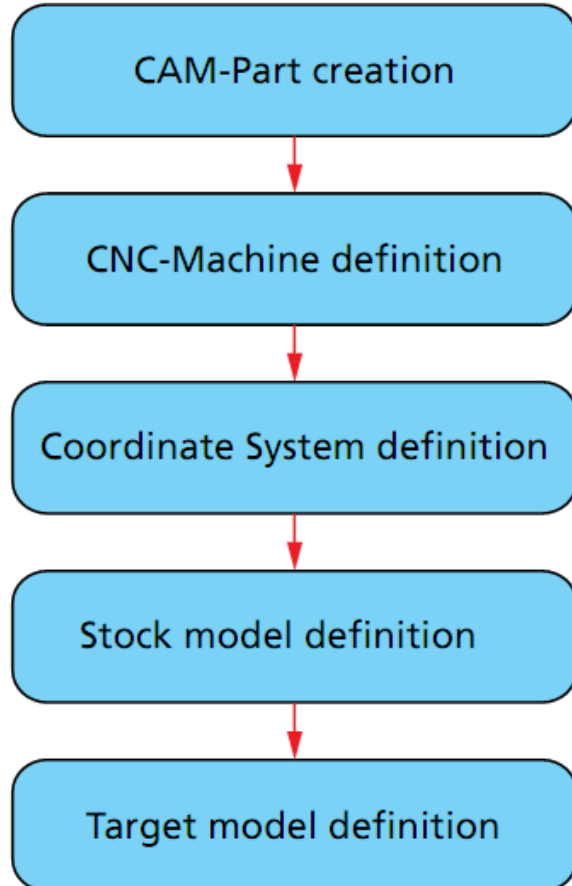




لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

## - انشاء ملف (CAM) جديد

- 1- نقوم بإنشاء او فتح ملف الكاد في (SolidWorks)  
(ملف الكاد) هو ملف تم إنشائه ببرنامج (SolidWorks)
- 2- من قائمة (SolidCAM) نختار (New) ثم (Turning)

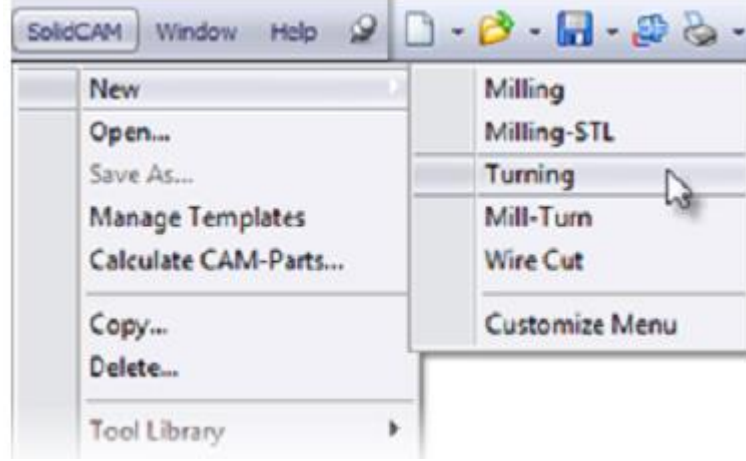

## 3- يظهر صندوق الحوار (New Turning Part)


هنا سوف يتم حفظ الملف بشكل مستقل عن ملف

هنا سوف يتم حفظ الملف بشكل مدمج مع ملف الكاد

اسم ملف (CAD)

مكان حفظ الملف


وحدات القياس

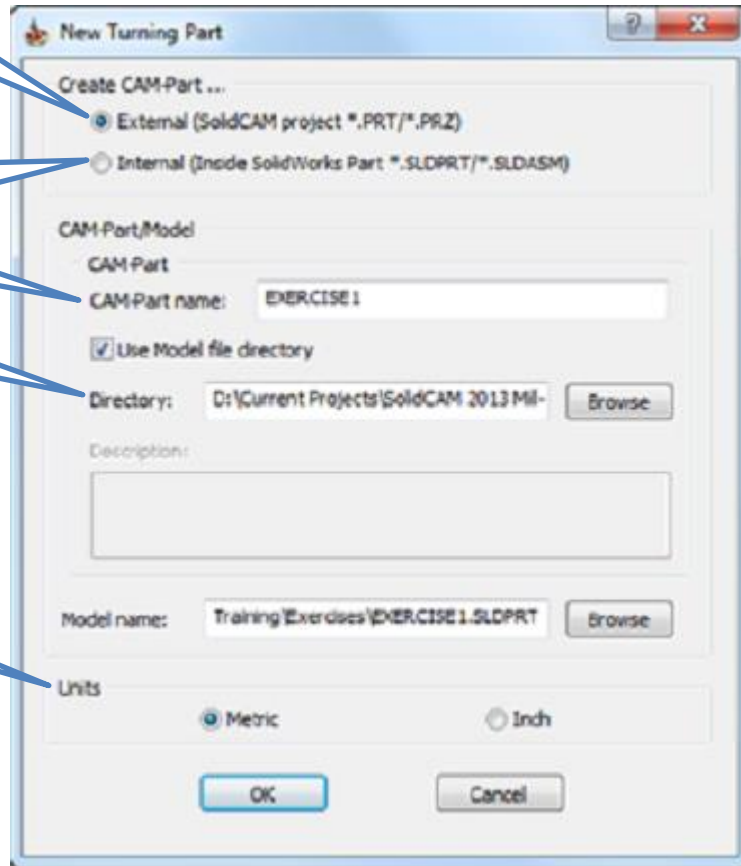

نحدد الخيارات المناسبة ثم نختار (OK)


لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

4- يظهر اللوح الجانبي (Turning Part Data) كما بالشكل التالي

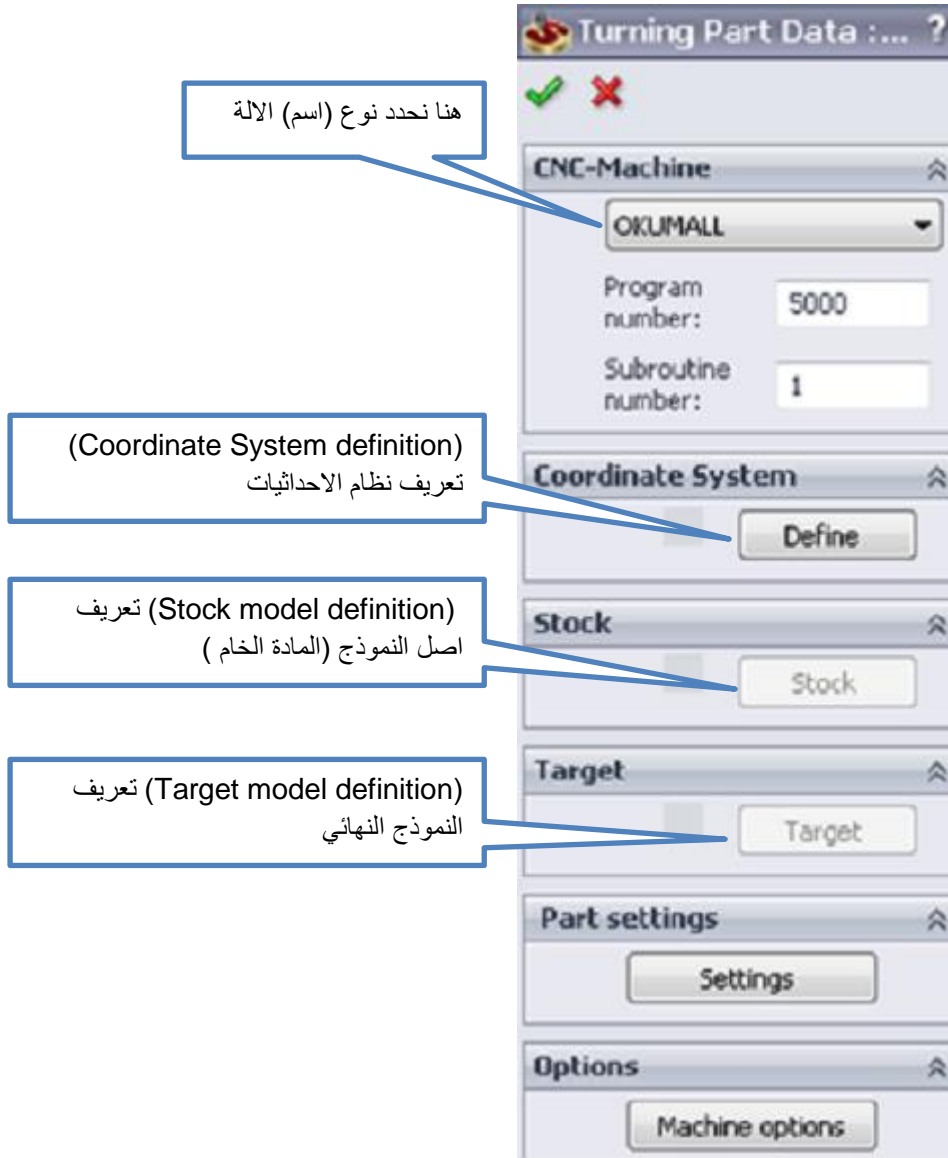


5- (Choose CNC-Machine) اختيار الالة

عند الضغط على القائمة المنسدلة في الجزء (CNC-Machine) تظهر مجموعة من الآلات يمكن ان نختار الالة المناسبة

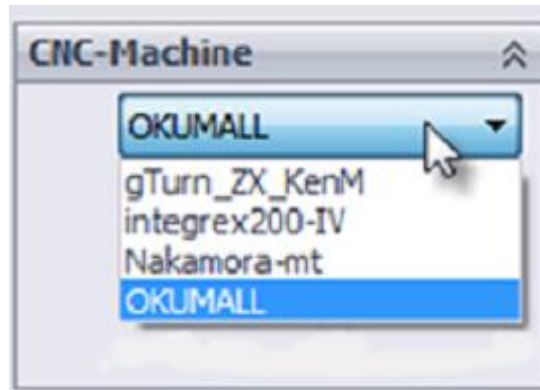

6- (Coordinate System definition) تعريف نظام الاحداثيات  
عند الضغط على الزر (Define)

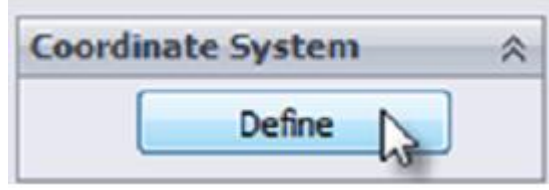

يظهر لنا صندوق الحوار التالي

هنا يتم تعريف نقطة الاصل استنادا  
لاختيار سطح مثلا عند اختيار سطح  
اسطواني تكون نقطة الاصل تمر بمحور  
الشكل و على احد جوانبه الأمامي او  
الخلفي


الحصول على دقة عالية

هنا يتم تعريف نقطة الاصل استنادا  
لاختيار نقطة و تحديد المحاور X-Y

عكس الجانب الأمامي او  
الخلفي

هنا يتم تعريف نقطة الاصل استنادا  
لاختيارها في برنامج (SolidWorks)  
أي انها سوف تكون نفس النقطة

هنا يتم تعريف نقطة الاصل استنادا  
لاختيار ثلاث نقاط

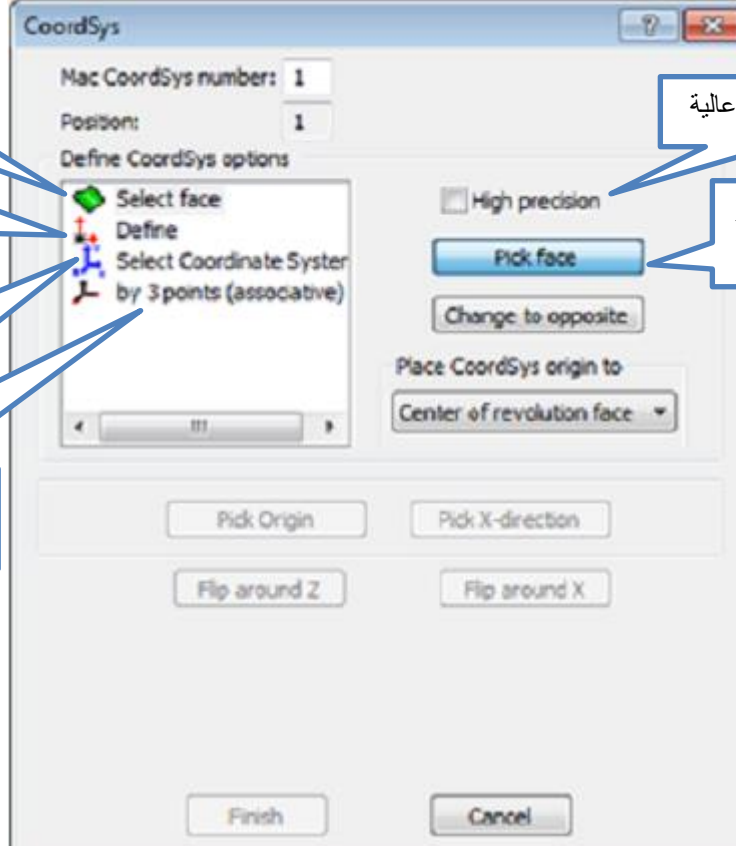


## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

-7 (Stock model definition) تعريف اصل النموذج (المادة الخام)  
عند الضغط على الزر (Stock) من اللوح (Turning Part Data) يظهر اللوح  
الجانبى (Model)

هنا يتم تحديد الشكل الخارجي للمادة الخام  
المراد التصنيع منها (اسطواني او  
صندوقى - او محاذى للشكل الاصلى)

نوع الاحاطة بالنموذج

اختيار شكل الـ (CAD)

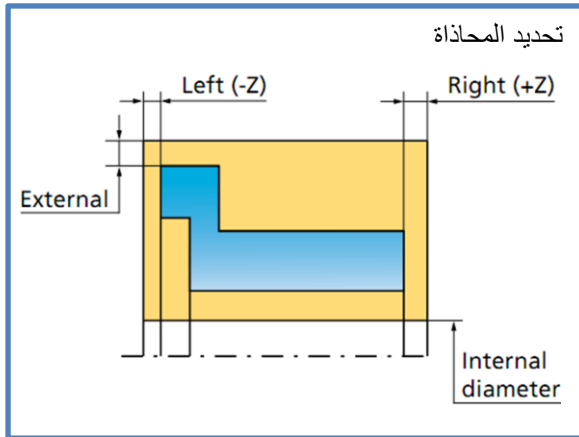

Model

Names:  Show

Defined by:  High precision (faceting)

Configurations:

Mode:  Relative to model  Absolute coordinates

Type:   Both  Surfaces  Solids

Offsets: Right (+Z):  Left (-Z):  External:  Internal diameter:  CAD selection Add to CAD model


Facet tolerance:

Envelope:  Generate envelope

لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

-8 (Target model definition) تعرف النموذج النهائي  
من اللوح (Turning Part Data) نضغط على الزر (Target) يظهر اللوح  
(Model)

-9 (Close the CAM-Part) غلق ملف الـ (CAM)  
ننقر بالزر الايمن للفارة على (CAM-Part) من شجرة التصميم في اللوح الجانبي و  
من القائمة الجانبية نختار (Close)

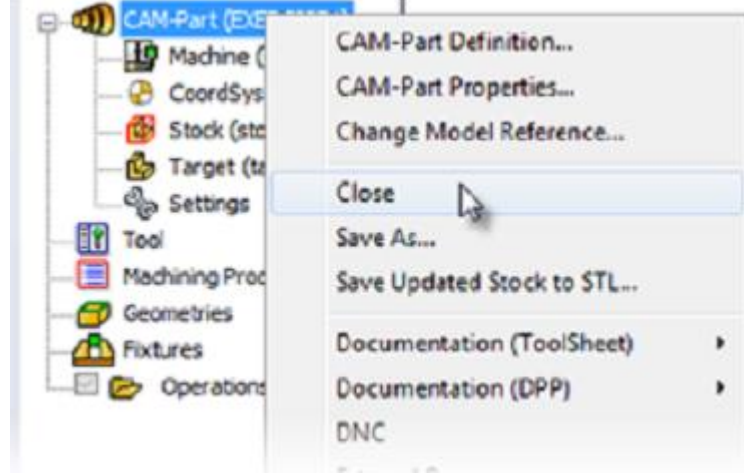


لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم


- (Turning Operations) عمليات الخراطة

العمليات المتاحة هنا هي


-1 (Turning Operation) عمليات الخراطة المستوية و المدرجة و المائلة

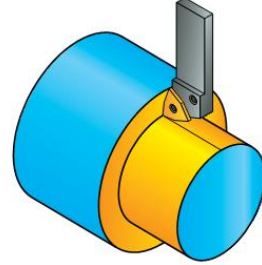


-2 (Face Turning Operation) عمليات خراطة الواجهه

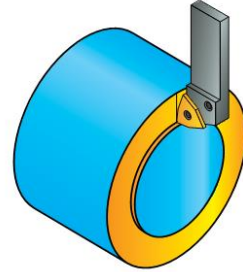

-3 (Drilling Operation) عمليات الثقب

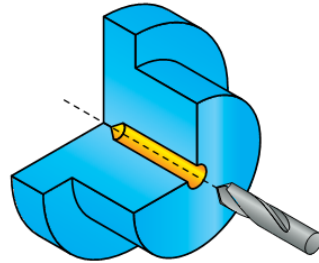


-4 (Threading Operation) عمليات القلوطة

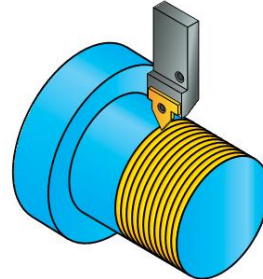


لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم


-5 (Grooving Operation) عمليات المجاري (الاحاديث)

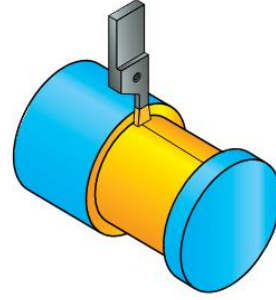

-6 (Angled Grooving Operation) المجاري المائلة

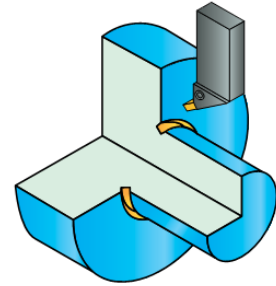


-7 (Cutoff Operation) عمليات القطع

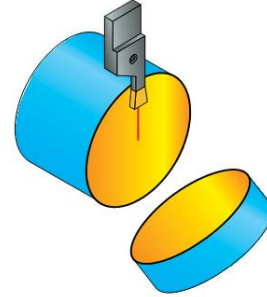


# لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

## عمليات التشغيل

- 1- فتح ملف (CAM) موجود سبق ان تم انشائه من قائمة (SolidCAM) نختار (Open) ثم صندوق الحوار نحدد مكان و اسم الملف المراد العمل عليه
- 2- (Define the machine setup) تعريف طريقة الربط للآلة تعتبر هذه الخطوة اختيارية و لكن القيام بها يعطينا محاكاة واقعية للقطعة اثناء التشغيل من حيث الاصطدام .  
من شجرة التصميم في اللوح الجانبي ننقر بالزر الايمن للفارة على الرمز (Operations) و من القائمة الجانبية نختار (Machine Setup)

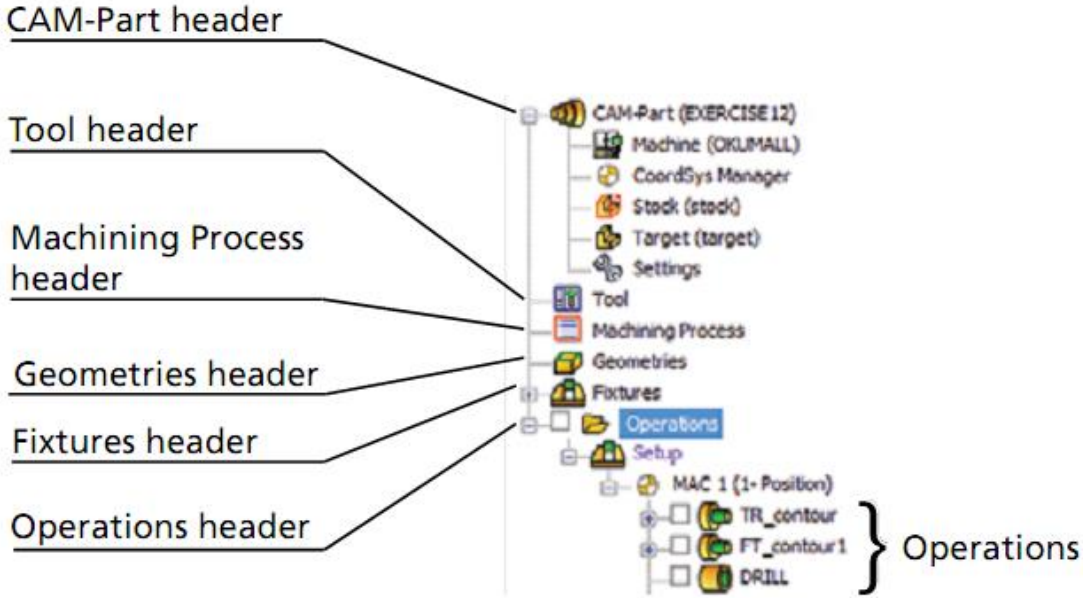

يظهر لنا صندوق حوار (Machine Setup) و من العمود (Fixture) ننقر على السهم امامه و من القائمة المنسدلة نختار الثلاث نقاط فيظهر اللوح الجانبي و منه نحدد مواصفات الربط و الظرف للآلة

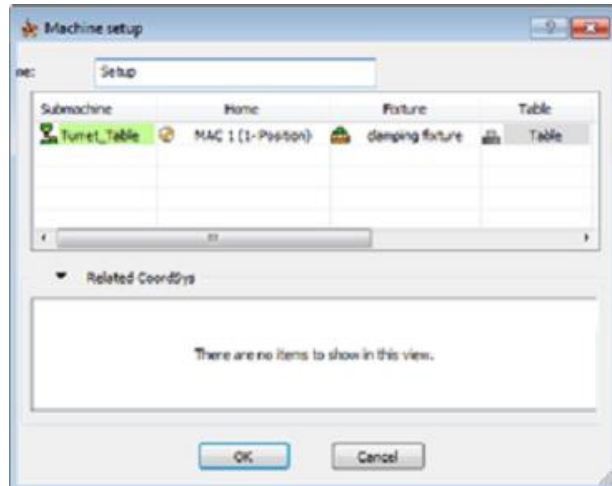



لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم


Model ?

Name:  Show

Defined by:

Configurations:

Clamping method:  Main  sub

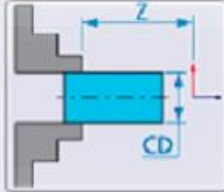Chuck position:   
Clamping diameter (CD):   
Axial position (Z):

Chuck sizes library

Jaws parameters

3D options: Thickness:  Number of jaws:

Rotation

Visualization:

Envelope:  Generate envelope

نوع الربط (الطرف)


اتساع الطرف و بعده  
عن نقطة الاصل

لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم


## اضافة العمليات التشغيلية

1- (Add a Turning Operation) اضافة عملية الخراطة العدلة و المدرجة و المائلة .

من شجرة التصميم في اللوح الجانبي نقر بالزر الايمن للفارة على الرمز (Operations) و من القائمة الجانبية نختار (Add Turning Operation) ثم (Turning) او ان نختارها من الشريط مباشرة

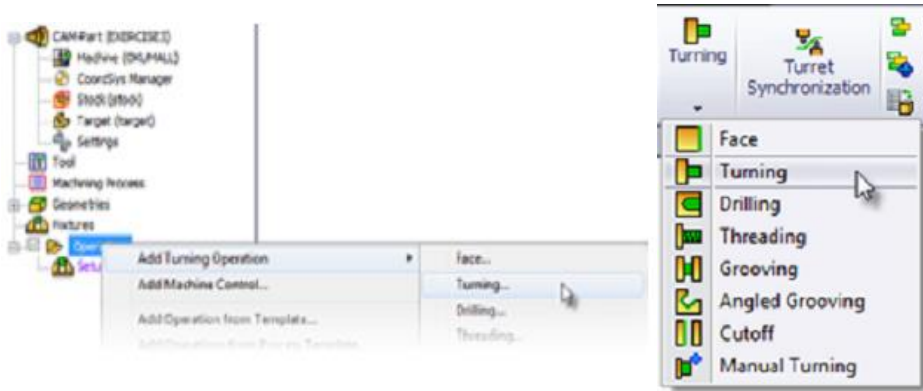


يظهر لنا صندوق الحوار (Turning Operation)

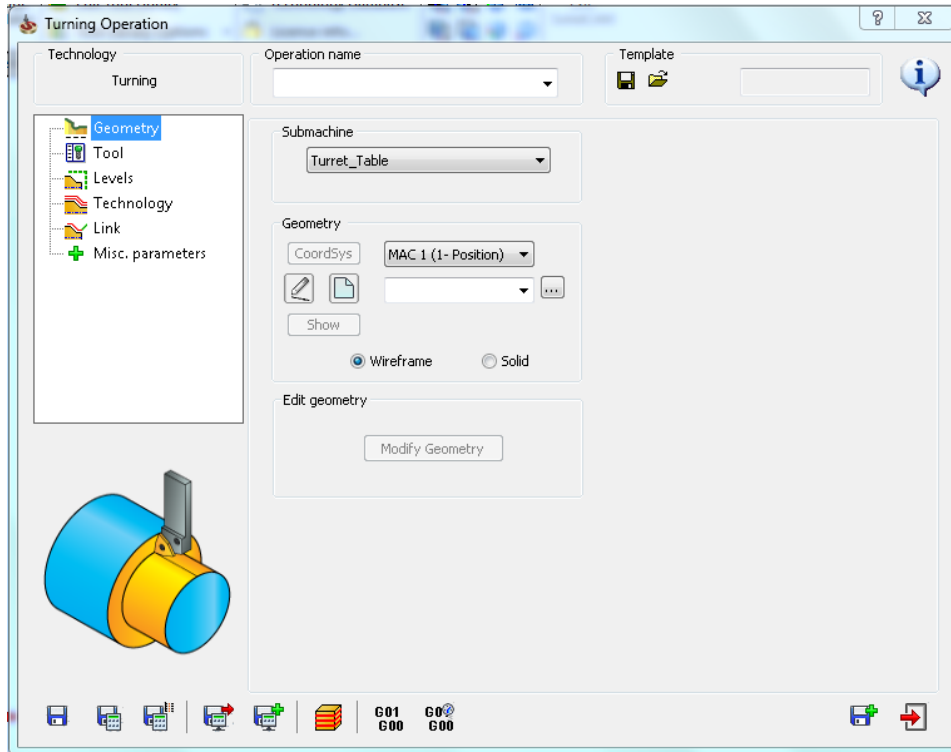


و منه نعرف التالي

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

أ- هندسة الشكل "هندسة عملية الخراطة او مسارها"  
في المقطع (Geometry) نتأكد من اختيار (Wireframe)

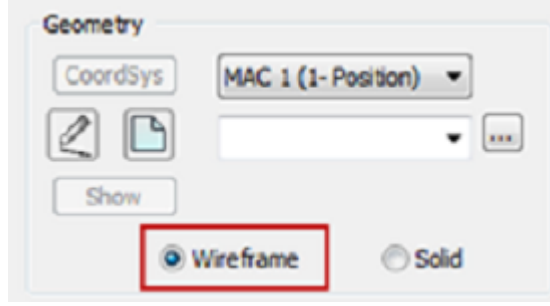

ثم ننقر على رمز الورقة فيظهر لنا اللوح الجانبي (Geometry Edit)

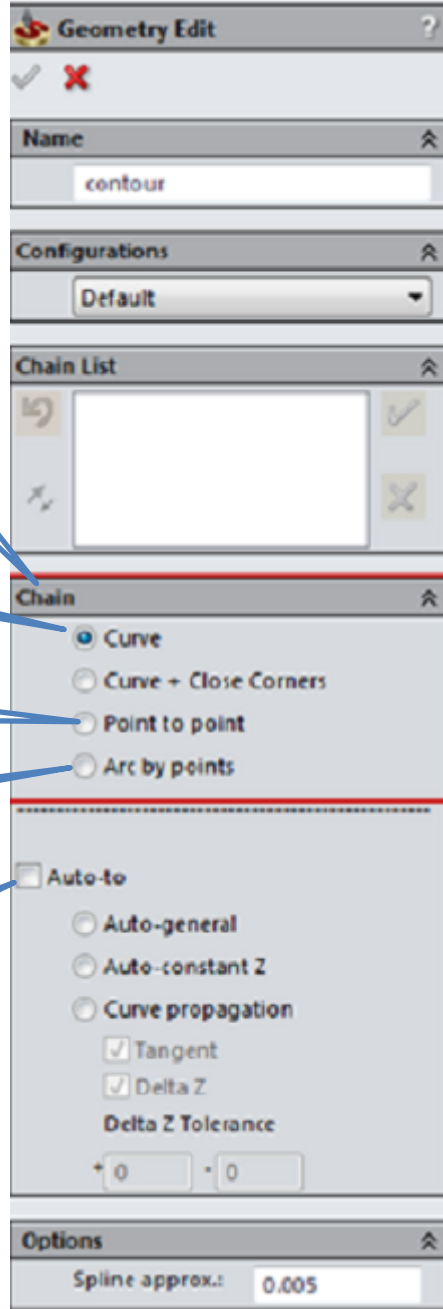

تعريف السلسلة

منحنى: هنا يتم تحديد مسار القلم استنادا الى مجموعة من الخطوط و المنحنيات المتصلة


هنا يتم تحديد مسار القلم استنادا الى مجموعة من النقاط

هنا يتم تحديد مسار القلم استنادا الى مجموعة من النقاط و المنحنيات

خيارات التحديد التلقائي

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم


بعد تحديد الخيارات المناسبة نوافق فنعود الى صندوق الحوار السابق و منه ننقر على الزر (Modify Geometry) فيظهر لنا اللوح الجانبي الذي يمكننا من تحديد نقطة بداية القلم و نهايته

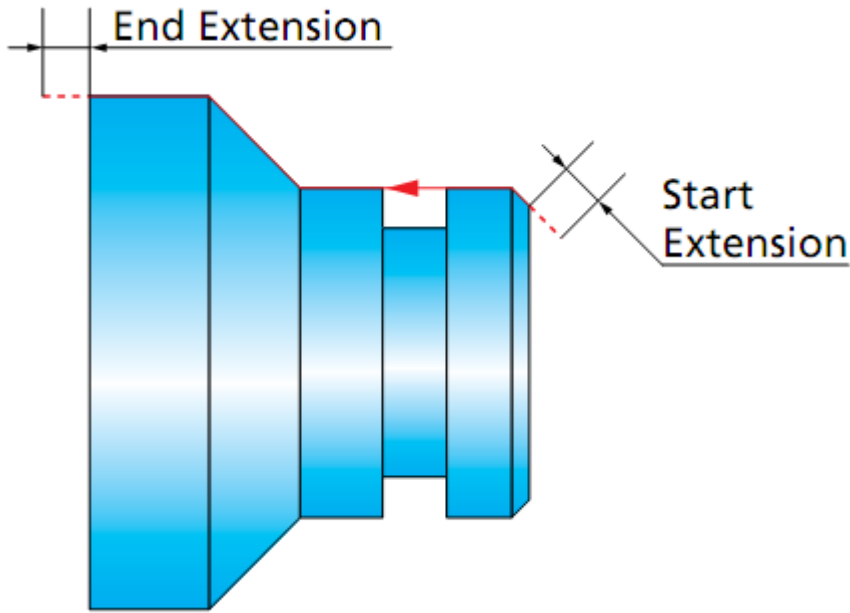


ثم نوافق فنعود الى صندوق الحوار السابق (Turning Operation)

لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

ب- (Define the Tool) تعريف اداة القطع  
من صندوق الحوار (Turning Operation) ننقر على (Tool) ثم ننقر  
على الزر (Select) فيظهر لنا التبويب (Part Tool Table)

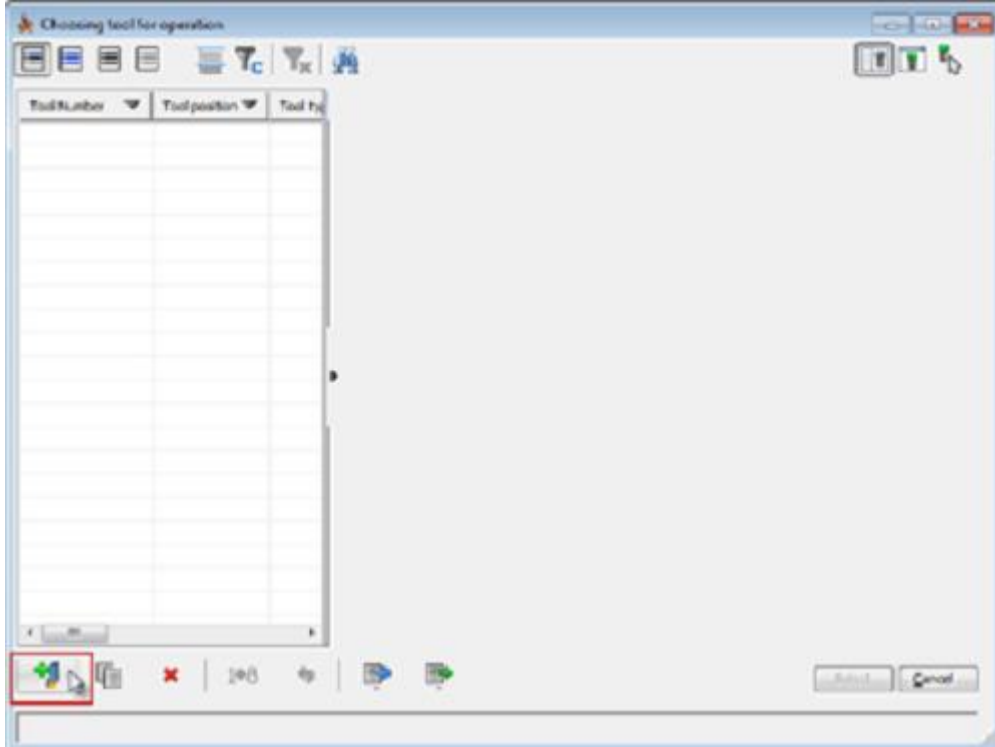


ثم ننقر على الزر (Add Turning Tool) ( ) (فيظهر لنا تبويب جديد  
منه نختار نوع اداة القطع

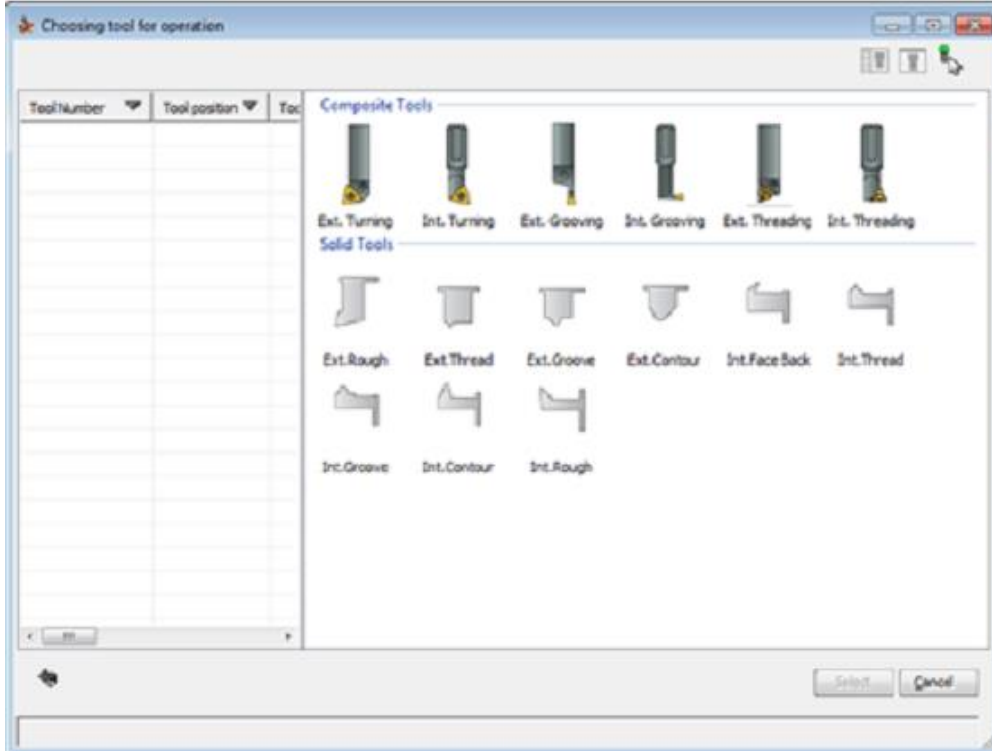


## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

و بمجرد ان ننقر على اداة القطع المناسبة يظهر لنا صندوق حوار من خلاله يمكننا ان نحدد ابعاد اداة القطع و موضعها و سرعتها و تغذيتها ..... الخ

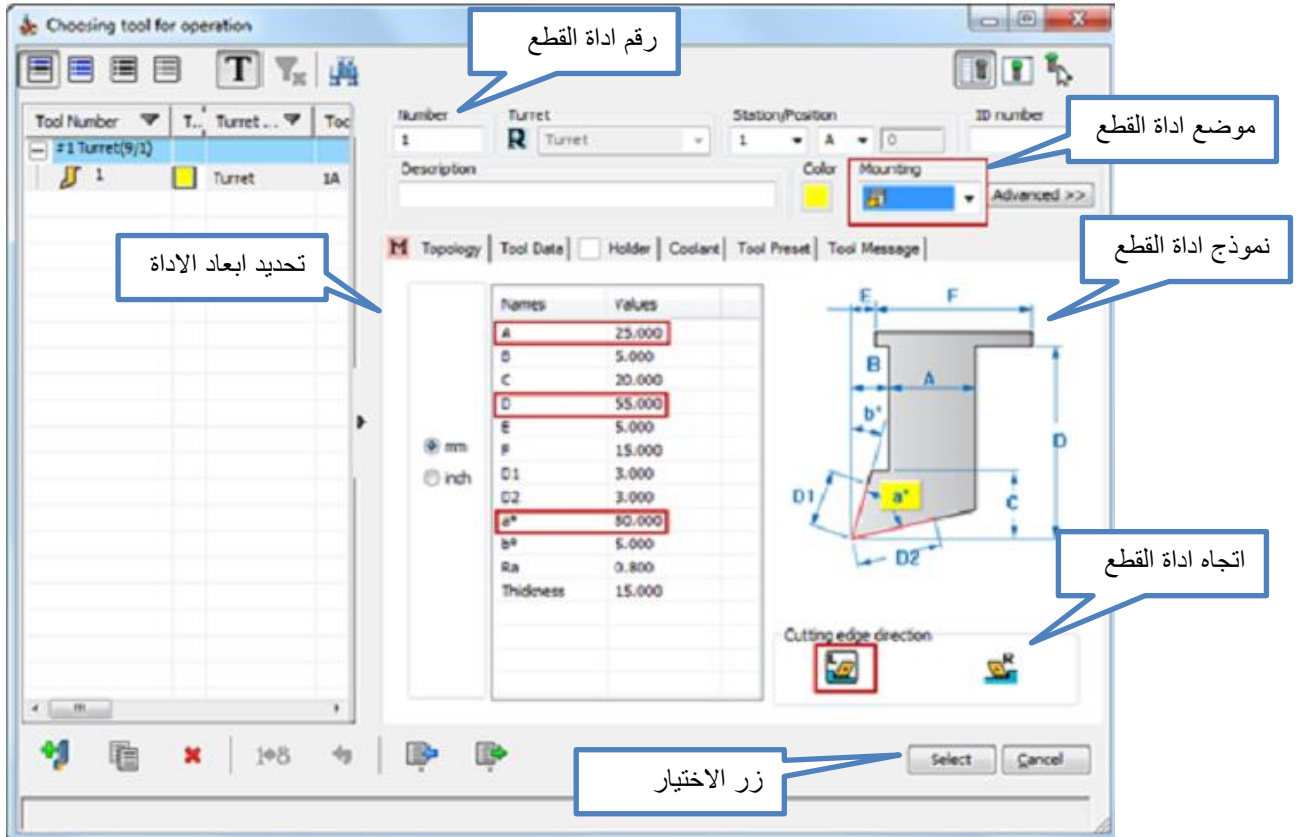

ننقر على التبويب (Tool Data) يظهر التبويب و منه نحدد السرعة و التغذية

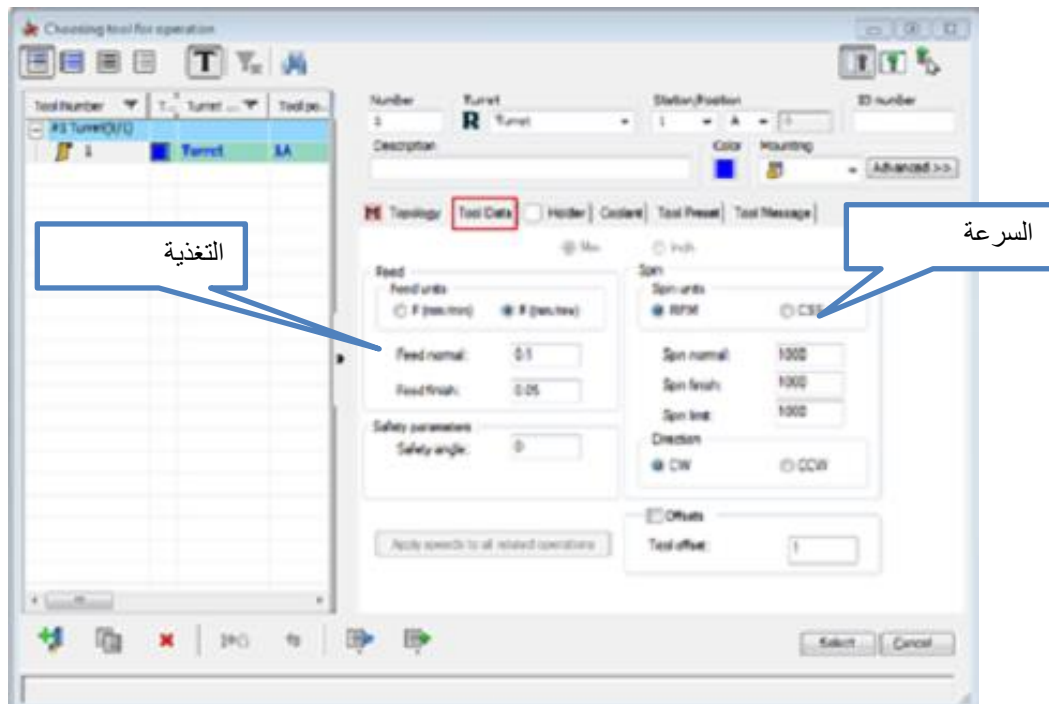

لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

ويمكن حساب سرعة الظرف (Spin) من المعادلة التالية

$$\text{Spin} = (1000 * V) / (\pi * D)$$

حيث ان

(V) هي سرعة اداة القطع


(D) هي قطر الشغلة

بعد تحديد كل الخيارات نوافق فنعود الى صندوق الحوار (Turning Operation)



## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

ت- (Define the technological parameters) تعريف العوامل التكنولوجية

### 1 - (Define the technological parameters - face) - تعريف المتغيرات التكنولوجية عند تشغيل (خراطة) الواجهة

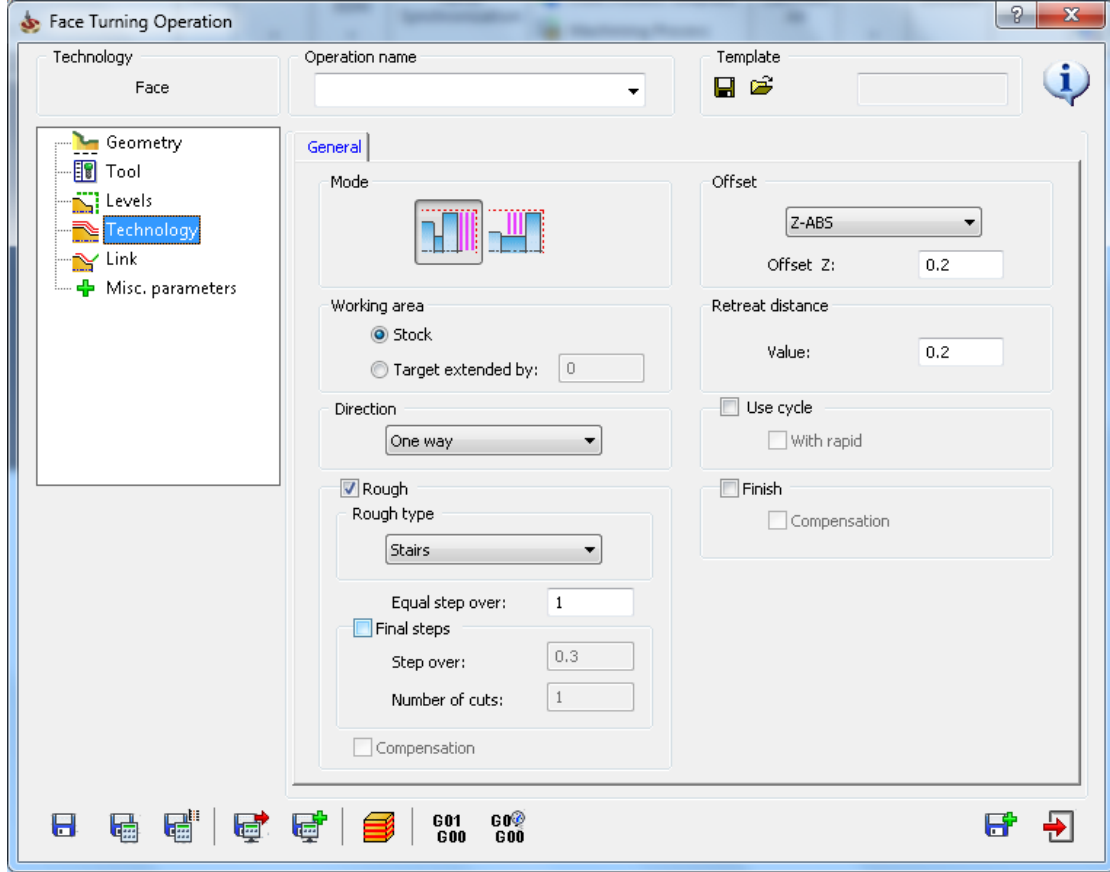

 - القسم (Mode) يمكنك من اختيار الوجه الذي تخرطه ويوجد خياران

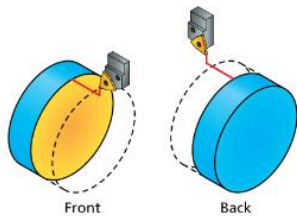

-1 (Front)

يسمح لك هذا الخيار بخراطة الوجه الامامي




-2 (Back)

يسمح لك هذا الخيار بخراطة الوجه الخلفي

- القسم (Working area) هنا نحدد بداية العملية

-1 (Stock) بداية الخراطة من بداية المادة الخام



-2 (Target extended by) بداية الخراطة على بعد مسافة معينة انت تحدها

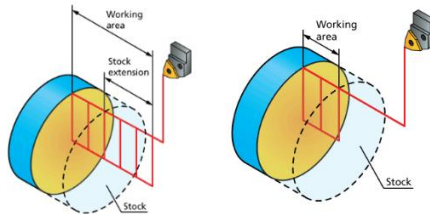





## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

- القسم (Compensation) عند اختياره يأخذ نصف قطر راس اداة القطع في الحسبان
- القسم (Direction) اتجاه القطع
- 1 (One way) القطع في مشوار الذهاب
- 2 (Zigzag) القطع في المشواران


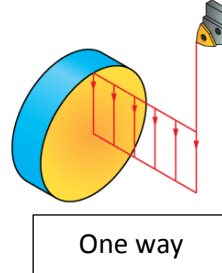
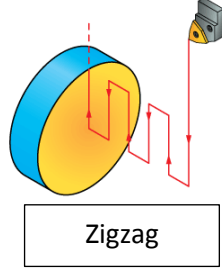


- القسم (Rough) عند اختياره تكون الخراطة خشنة و من الممكن تحديد نوعها و هي
- 1 (Smooth) ناعم
- 2 (Stairs) متدرج

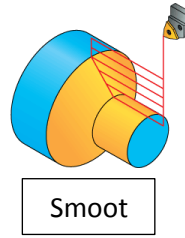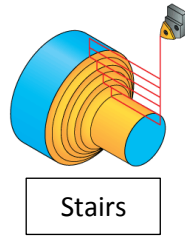



- القسم (Offsets) و يسمح لك هذا الجزء بترك قيمة محددة (عادة ما تكون صغيرة) ليتم ازلتها في عملية مستقلة (تسمى العملية النهائية) اما اذا اخترنا الخيار (finish) سوف يتم ازلتها عند نهاية العملية الحالية و هنا خياران

- 1 (Z) ترك مسافة محددة في الاتجاه (Z)
- 2 (Z-ABS) ترك مسافة محددة في الاتجاهين

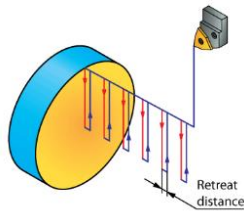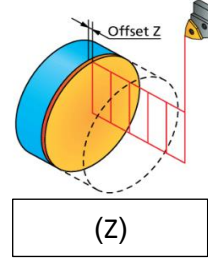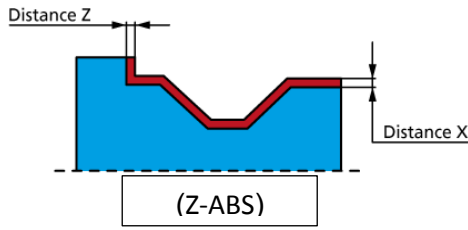


- القسم (Retreat distance) هنا نحدد مقدار مسافة التراجع عند نهاية شوط القطع للانسحاب طبعاً (هذا الخيار يكون متاح عند اختيار (One way) من الخيار (Direction)

- القسم (cycle) هنا نحدد حركة العدة عند اختياره تكون حركة العدة من البداية (المادة الخام) اما عند عدم اختياره تكون حركة العدة استناداً لهندسة الشكل و اخذ العمليات السابقة في الحسبان

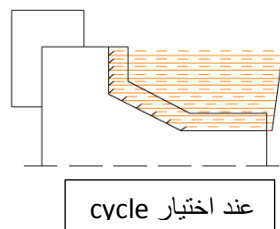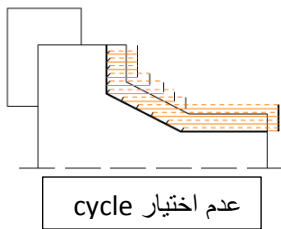


- الخيار (With rapid) يسرع العملية بحيث تقترب الاداة من المادة الخام في كل خطوة

## 2 - (Define the technological parameters - turning) - تعريف المتغيرات التكنولوجية عند تشغيل (خراطة) الاسطح

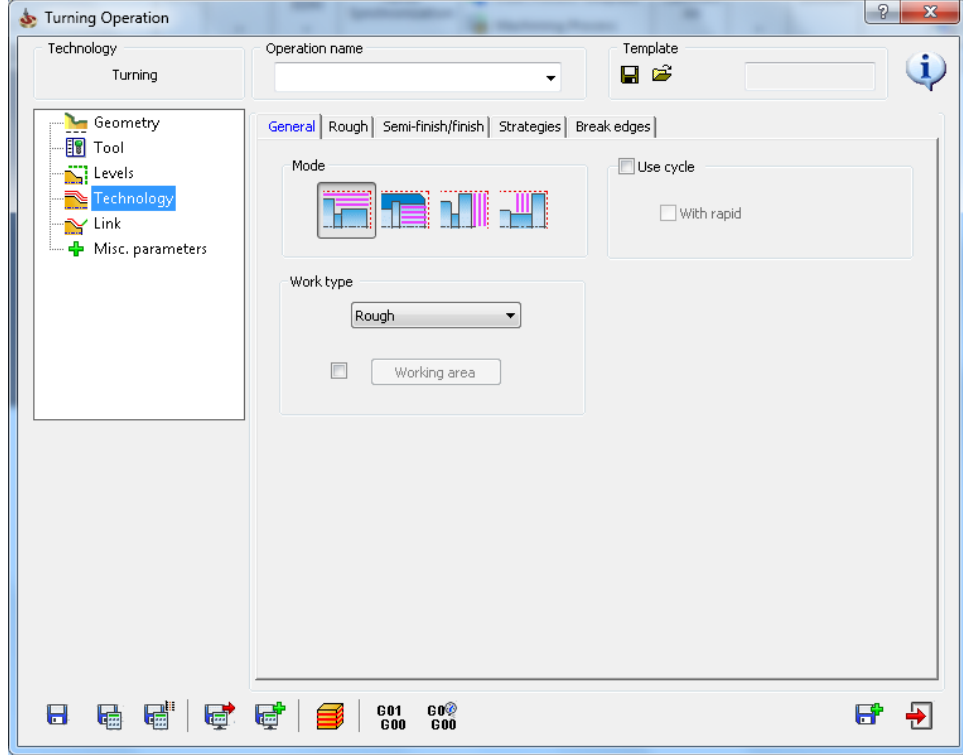


- القسم (Mode) يمكنك من اختيار الوجه الذي تخرطه ويوجد اربع خيارات

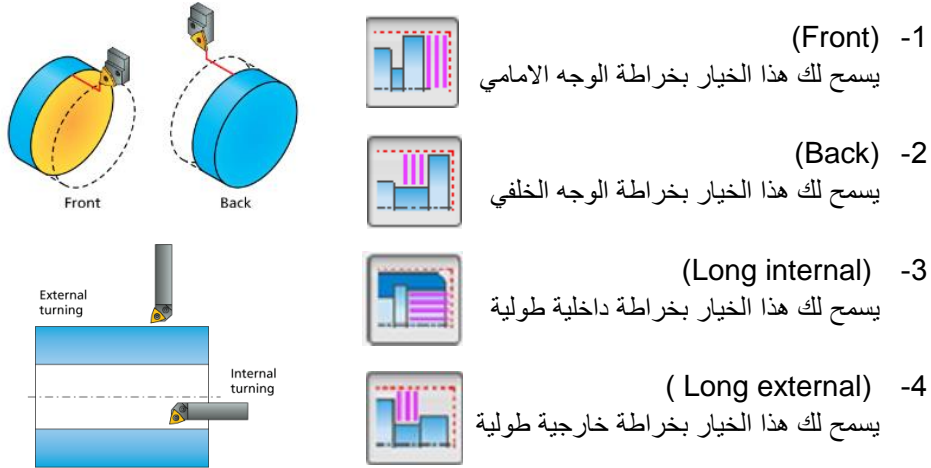


- القسم (Work type) يحدد نوع العملية التشغيلية


- 1- (Rough) خشن و تكون حركة العدة "القلم" موازية للمحور (Z)
- 2- (Copy) طبع و تكون حركة العدة "القلم" منطبقة على هندسة الشكل
- 3- (Finish only) العملية النهائية

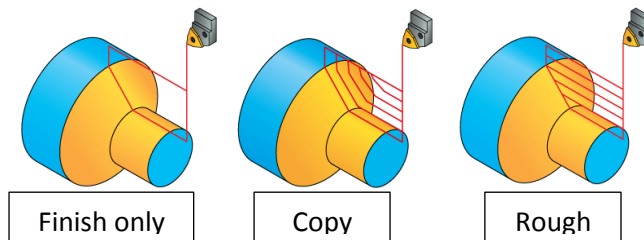


- التبيوب الثاني (Rough) "خشن" و خياراته

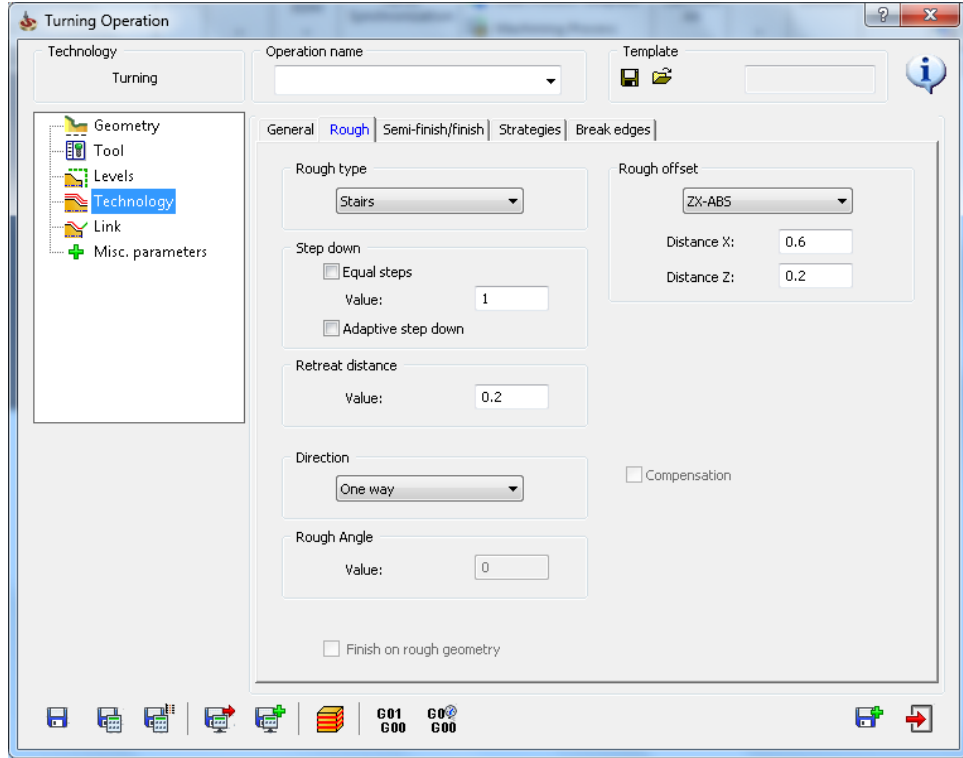


- القسم (Rough type) عند اختياره تكون الخراطة خشنة و من الممكن تحديد نوعها و هي
- 1- (Smooth) ناعم
  - 2- (Stairs) متدرج
  - 3- (Ramping) منحدر

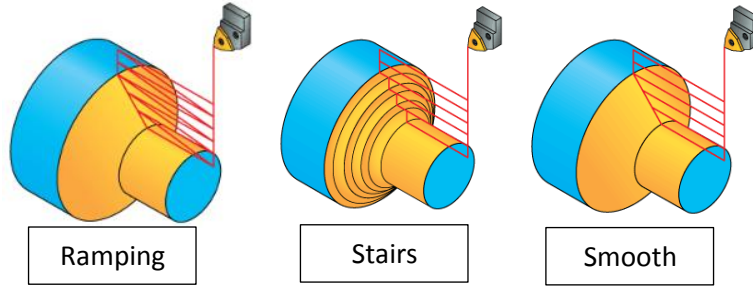


- القسم (Step down) يمكننا من تحديد المسافة المتتالية للتغذية

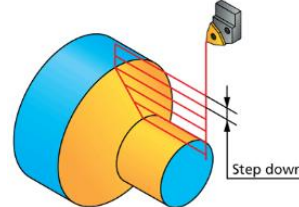


- القسم (Retreat distance) هنا نحدد مقدار مسافة التراجع عند نهاية شوط القطع للانسحاب طبعاً (هذا الخيار يكون متاح عند اختيار (One way) من الخيار (Direction)

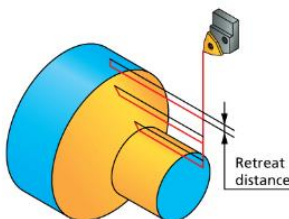


## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

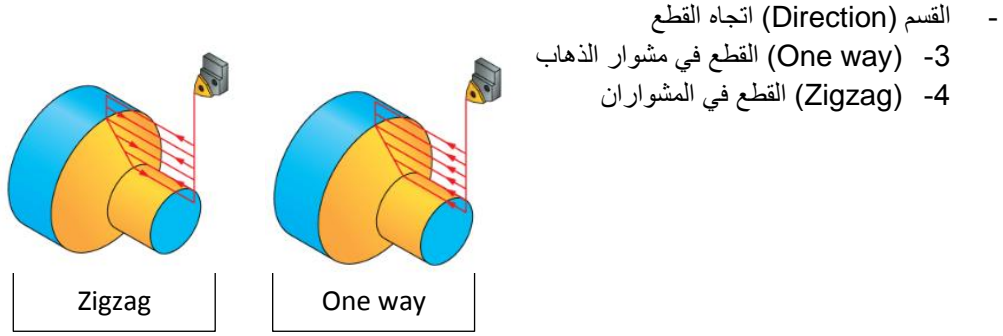

- القسم (Rough Angle) الزاوية الخشنة تمكنك من تحسين نوعية انتاج الشكل المخروطي

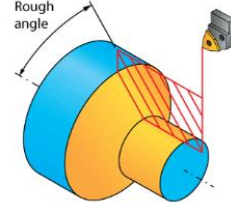


- القسم (Rough Offsets) و يسمح لك هذا الجزء بترك قيمة محددة (عادة ما تكون صغيرة) ليتم ازلتها في عملية مستقلة (تسمى العملية النهائية) وهنا خياران
- 1 (Distance) يمكنك من تحديد مسافة محددة للاتجاهين
- 2 (ZX) ترك مسافة محددة في الاتجاه (Z and X)
- 3 (ZX-ABS) ترك مسافة محددة في الاتجاهين

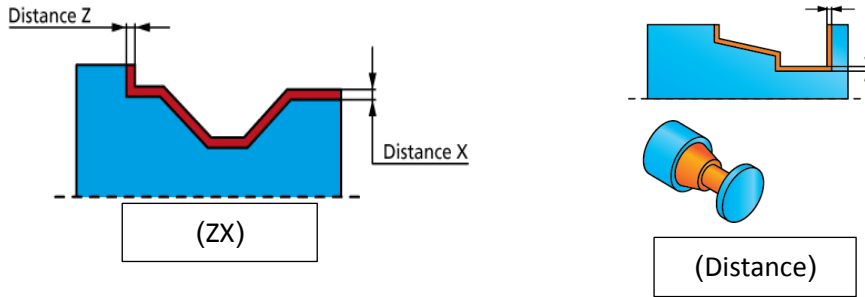

- القسم (Compensation) عند اختياره يأخذ نصف قطر راس اداة القطع في الحسبان

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم


### - التتويب الثالث (Semi-finish/Finish) "شبه نهائى - نهائى" و خياراته

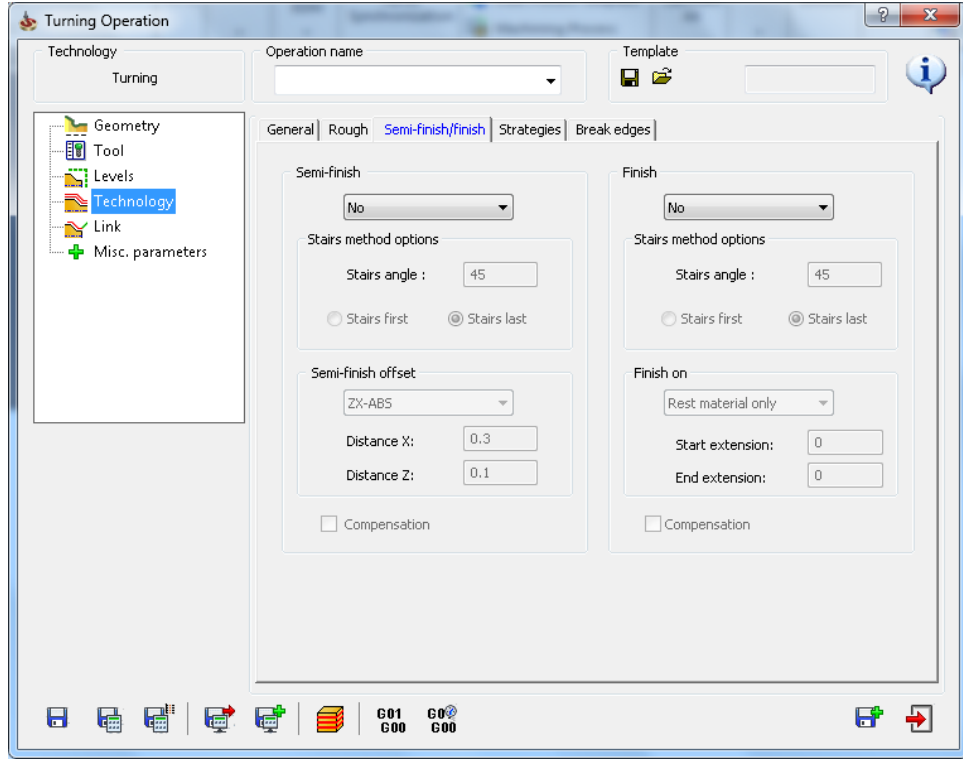


- القسم (Semi-finish) هل العملية شبه نهائية و خياراته؟
  - 1 (No) هذا يعنى ان العملية ليست شبه نهائية
  - 2 (ISO-Turning method) المسار يتبع هندسة الشكل
  - 3 (Stairs method) اذا كان المسار متدرج
  
- القسم (Stairs method operation) يتم اختياره اذا كانت هندسة الشكل على شكل متدرج ويساعد هذا الخيار في تقليل الحمل على العدة اثناء القطع العمودي
- القسم (Offsets) و يسمح لك هذا الجزء بترك قيمة محددة (عادة ما تكون صغيرة) بعد انتهاء العملية
  
- القسم (finish) هل العملية نهائية ؟
  - 1 (No) هذا يعنى ان العملية ليست نهائية
  - 2 (ISO-Turning method) المسار يتبع هندسة الشكل
  - 3 (Stairs method) اذا كان المسار متدرج
  
- القسم (Stairs method operation) يتم اختياره اذا كانت هندسة الشكل على شكل متدرج ويساعد هذا الخيار في تقليل الحمل على العدة اثناء القطع العمودي

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم


- القسم (Finish on) و يسمح لك هذا الجزء بإزالة البواقي (Offsets) و خياراته
  - 1 (Entire geometry) ازالة المادة المتبقية من كامل الشكل
  - 2 (Rest material only) ازالة المادة المتبقية من اماكن محددة

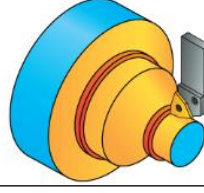

Rest material only

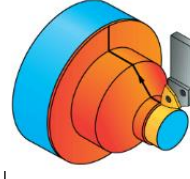

Entire geometry

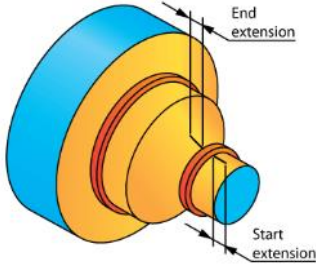


- 3 (Start extension) ترك امتداد في البداية

- 4 (End extension) ترك امتداد في النهاية


- القسم (Compensation) عند اختياره يأخذ نصف قطر راس اداة القطع في احسبان

لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم


## - التبويب الرابع (Strategies) "الاستراتيجيات" و خياراته

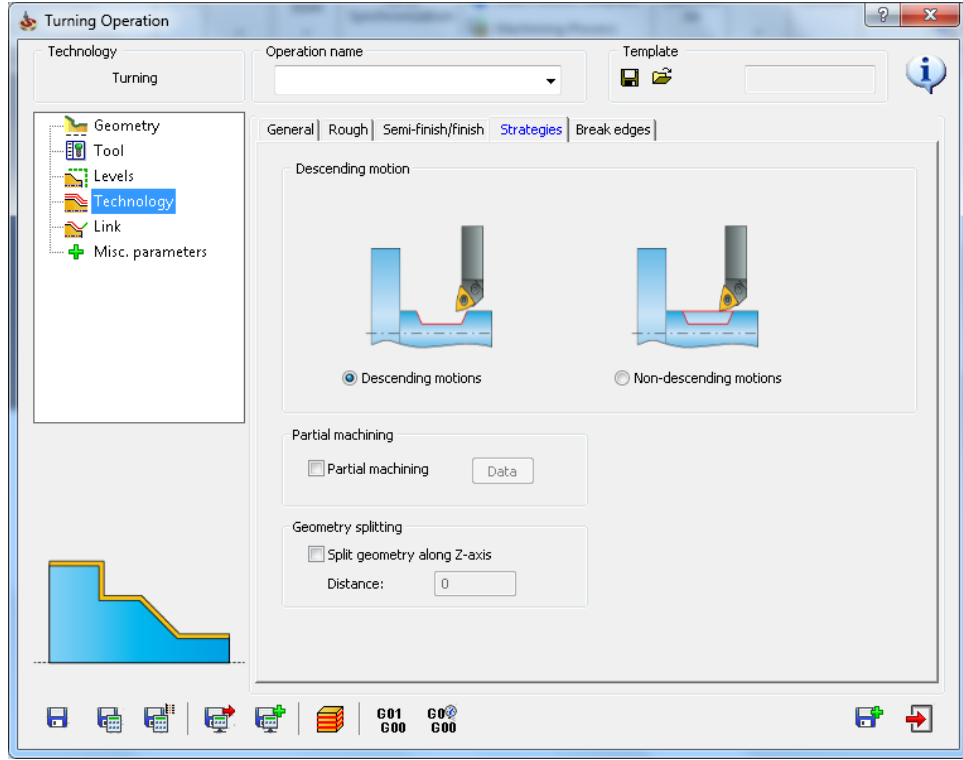

- القسم (Descending motion) و يسمح لك هذا الجزء بتحديد حركة العدة في الاماكن الضيقة
- 1 (Non-descending motions) هنا لن يتم تشغيل "خراطة" الاماكن الصعبة "الضيقة"
- 2 (Descending motions) هنا سوف يتم تشغيل "خراطة" الاماكن الصعبة "الضيقة" مع الاخذ في الاعتبار هندسة "شكل" عدة القطع "قلم الخراطة"

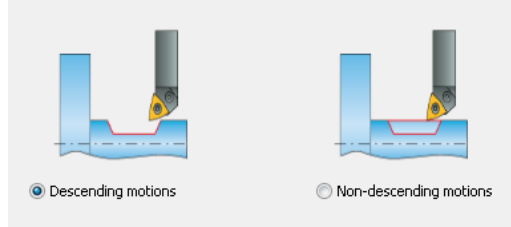


- القسم (Partial machining) عندما يكون هذا الخيار غير مختار سوف يتم خراطة كامل الشكل . اما عند اختياره يمكن تحديد اماكن محددة عن طريق الزر (Data)
- القسم (Partial machining) عندما يكون هذا الخيار مختار يمكننا تقسيم الشغلة الى عدد من الاجزاء يتم خراطة الجزء الاول ثم الثاني و هكذا الى ان يصل الى الجزء الاخير

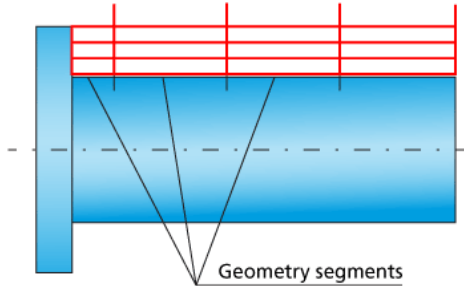


## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم


### - التتويب الخامس (Break edges) "شطف الحواف" و خياراته

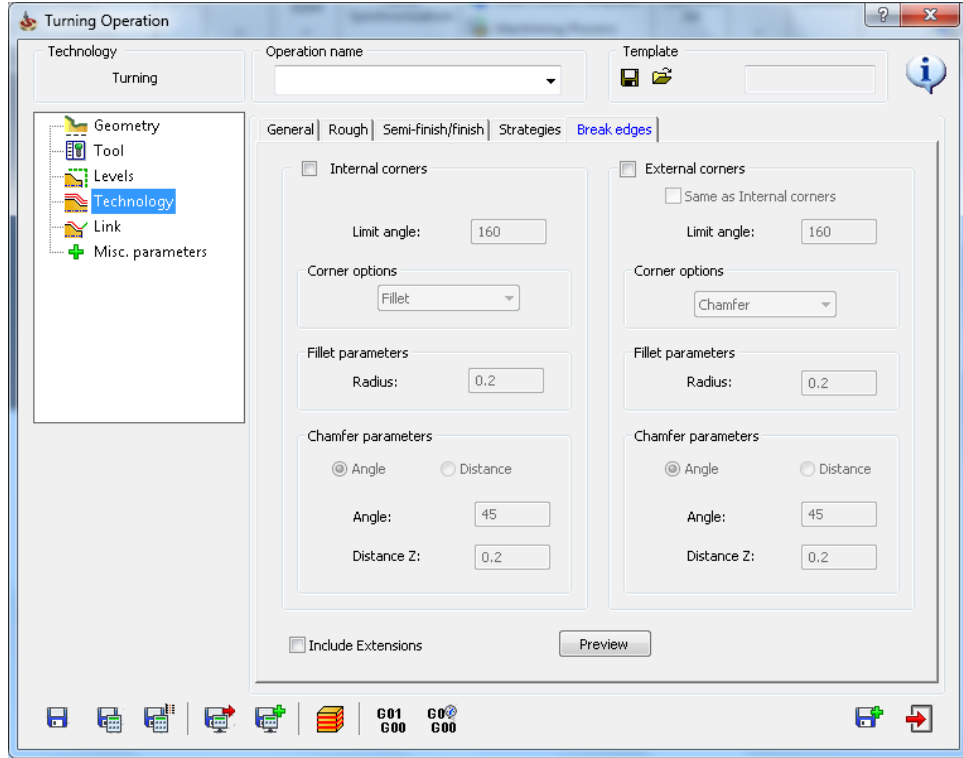


- نلاحظ ان الشطف اما ان يكون للحواف الداخلية (internal) او الخارجية (external) او لكليهما حسب الاختيار

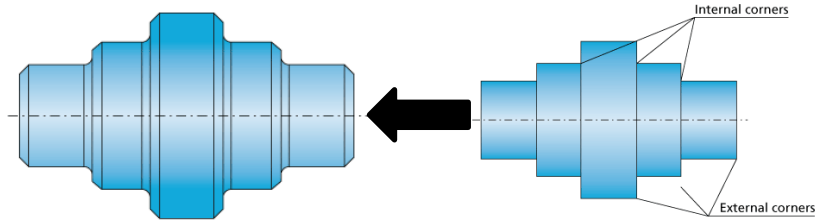

- القسم (Internal corners) الشطف الداخلي  
-1 (Limit angle) حد زاوية الشطف

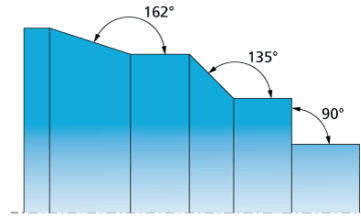


- القسم (Internal corners) نحدد نوع الشطف  
-1 (Fillet) شطف دائري و يتم تعريفه بنصف القطر

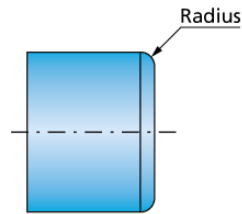




## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

-2 (Chamfer) شطف مائل ويمكن تعريفه اما (ببعدين ) او (بعد و زاوية )

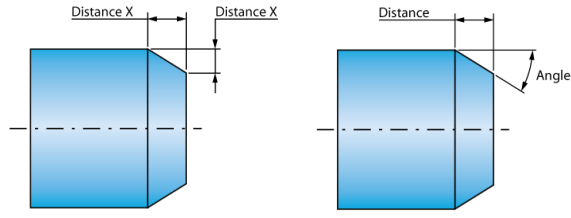


- القسم (External corners) الشطف الخارجي  
-1 (Limit angle) حد زاوية الشطف

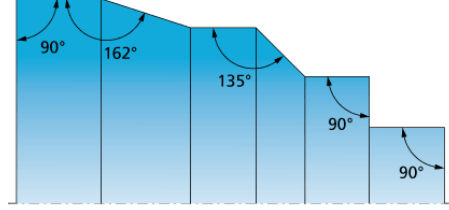


- القسم (Include Extensions) تضمين الامتدادات بحيث تؤخذ في الاعتبار

### 3 - (Define the technological parameters - drilling) - تعريف


المتغيرات التكنولوجية عند تشغيل (خراطة) الثقوب

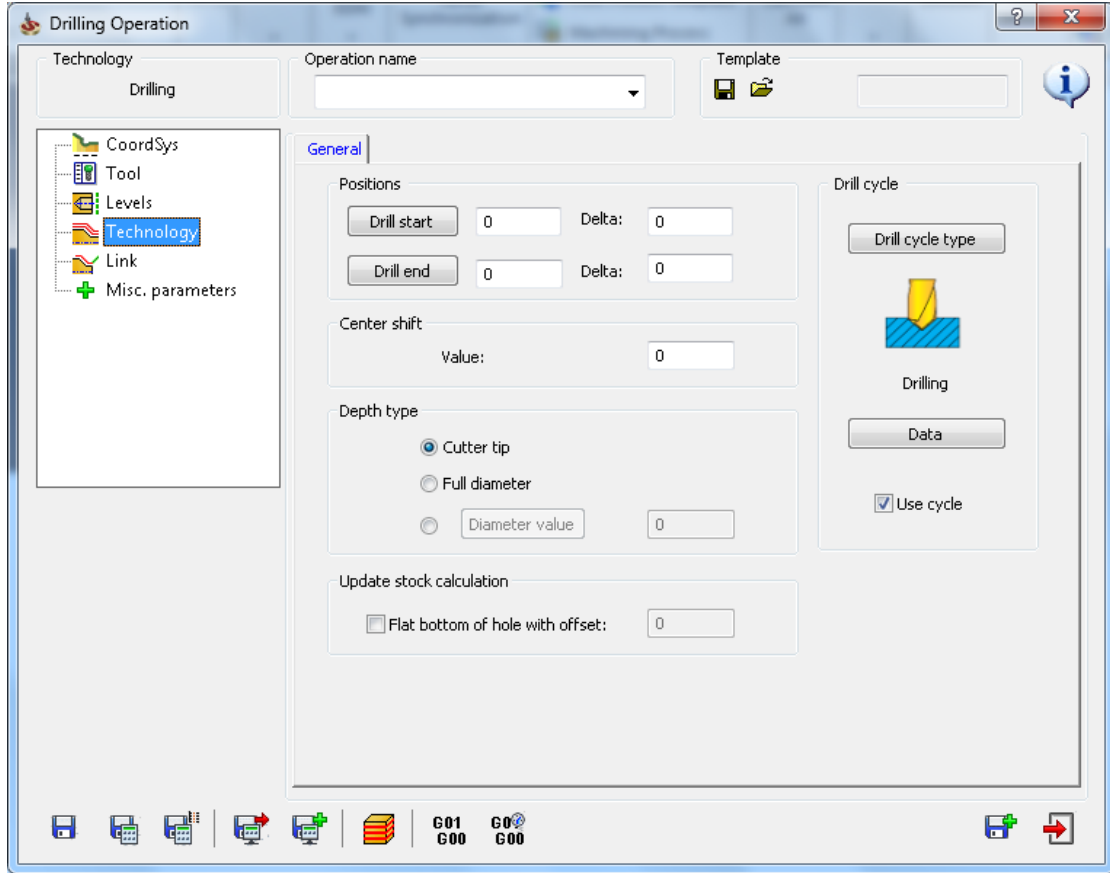

- القسم (Positions) يساعدك هذا الجزء في تحديد نقطة البداية و النهاية للمتقاب
- 1 (Drill start) يمكنك كتابة نقطة البداية او الضغط على الزر (Drill start) و اختياره مباشرة من على الشاشة
- 2 (Drill end) يمكنك كتابة نقطة النهاية او الضغط على الزر (Drill end) و اختياره مباشرة من على الشاشة

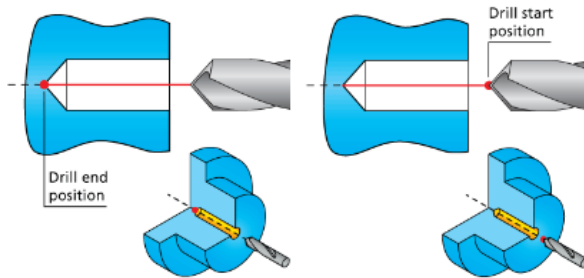


- 3 (Delta) هي قيمة يمكنك تحديدها ليبدأ قبلها او بعدها الثقب

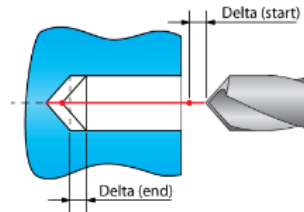


## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

- القسم (Center shift) يساعدك هذا الجزء في تحديد خط المنتصف بالنسبة للمحور (Z)

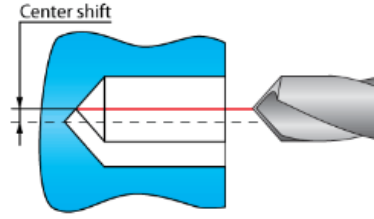


- القسم (Depth type) يساعدك هذا الجزء في تحديد نوع العمق (موقع نقطة نهاية المتقاب)

- 1- (Cutter tip) راس قاطع هنا تصل نقطة نهاية المتقاب الى نهاية الثقب
- 2- (Full diameter) القطر الكامل هنا تصل نقطة نهاية المتقاب الى اخر القطر للثقب
- 3- (Diameter value) قطر مختار هنا انت تحدد القطر الذي تصل اليه نهاية المتقاب

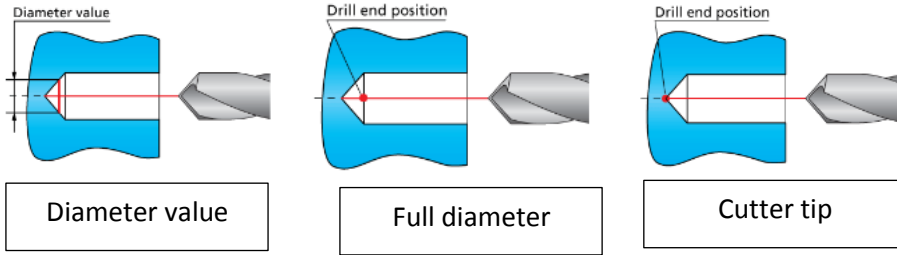

- من القسم (Drill cycle) نضغط على الزر (Drill cycle type) لنحدد طريقة الثقب و هي


- 1- (Drilling) ينزل المتقاب في شوط قطع ثم يخرج
- 2- (F\_Drill) ينزل المتقاب في شوط قطع ثم يتوقف فترة زمنية ثم يخرج
- 3- (Peck) هنا يتم الحفر بحركة ترددية (ينزل مسافة ثم يخرج و هكذا دواليك )
- 4- (Tapping) النقر هنا يقوم بالثقب في حركة واحدة ثم يخرج و يعكس دورانه اثناء الخروج
- 5- (Boring) التجويف هنا يقوم بالثقب في حركة واحدة ثم يقف دورانه ثم تخرج
- 6- (R\_Boring) التجويف ينزل المتقاب في شوط قطع ثم يتوقف فترة زمنية ثم يخرج
- 7- (F\_Boring) هنا يكون زمن دخول المتقاب و زمن خروجه متساوي

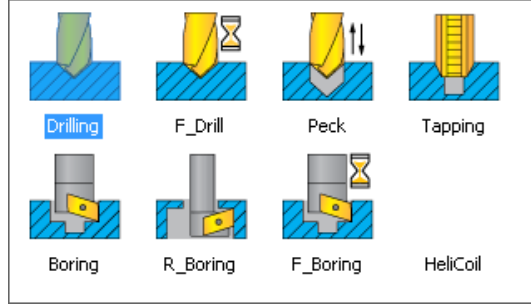



- من القسم (Update stock calculation) يستخدم هذا الخيار اذا كنا نستخدم اداة ثقب مسطحة تقريبا أي زاوية الراس قريبة من (180) درجة يتم تحديث الحساب قبل العملية القادمة معتبرا ان سطح القاع مستوى

## 4 - (Define the technological parameters - threading) - تعريف

المتغيرات التكنولوجية عند تشغيل (خراطة) القلوصة

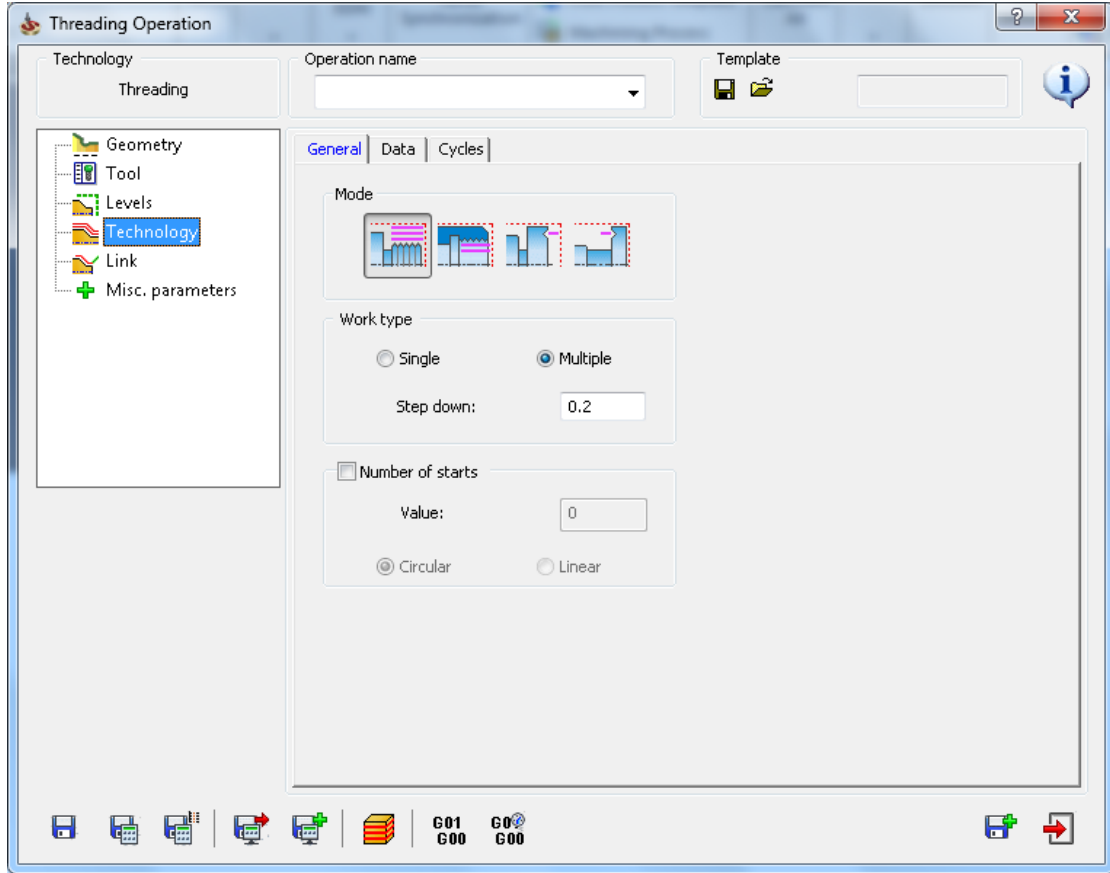


- القسم (Mode) يمكنك من اختيار الوجه الذي تخرطه ويوجد اربع خيارات
  - 1 (Front)
  - 2 (Back)
  - 3 (Long internal)
  - 4 (Long external)

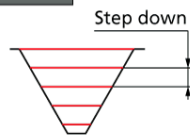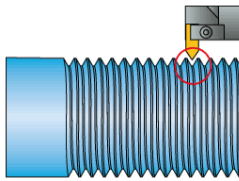


- القسم (Work type) يحدد نوع العملية التشغيلية
  - 1 (Single) تتم العملية التشغيلية في شوط واحد
  - 2 (Multiple) تتم العملية التشغيلية في عدة اشواط

- القسم (Number of starts) يحدد عدد الابواب
  - 1 (Circular) في النمط الدائري توزع الابواب بانتظام حول المحور (Z)
  - 2 (Linear) في النمط الخطي و يتم التوزيع وفق المعادلة التالية  
 $(Distance = Pitch / Number\ of\ threads)$

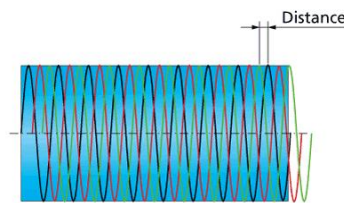


Linear

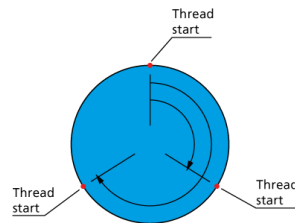


Circular


- التبويب الثاني (Data) "البيانات" و خياراته

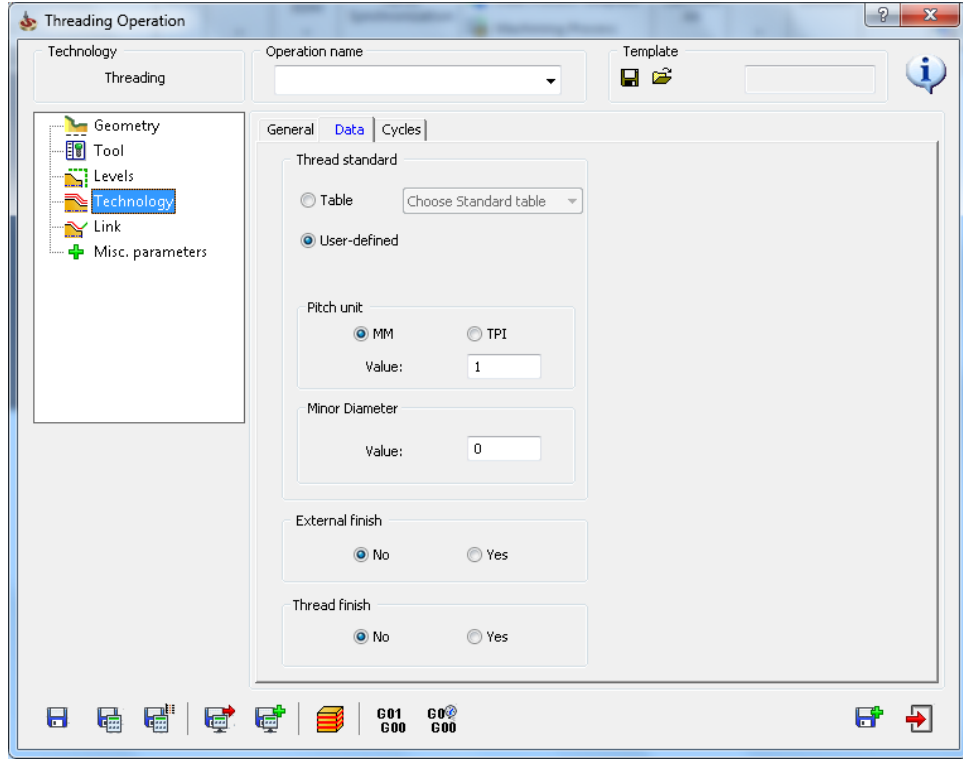

- من القسم (Thread standard) يتيح لك هذا القسم اختيار احد انواع القلوضه القياسية مثل (ISO) و ذلك باختبار (Table)
- اما اذا اخترنا (User-defined) عندها علينا ان نحدد نحن خصائص القلوض و هي
- 1- (Pitch unit) هنا نحدد وحدة القياس (MM) للمتري و (TPI) للبوصة


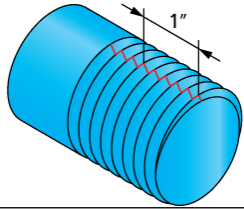


عندما نختار (TPI) ندخل عدد الاسنان في الانش الواحد

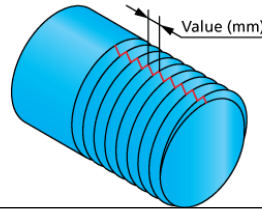


عندما نختار (MM) ندخل قيمة المسافة بين قمتين متتاليتين

- 2 (Minor diameter) هي قيمة القطر الادنى
- 3 (Major diameter) هي قيمة القطر الرئيسي "القطر الاكبر"

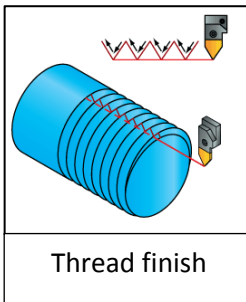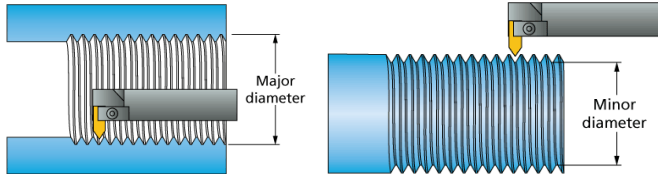

Thread finish

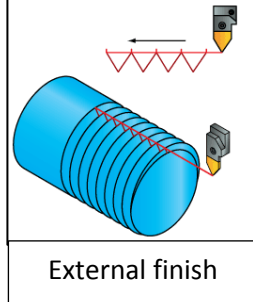


External finish


- 4 (External finish) عند اختيار (Yes) يتم تطبيق العملية النهائية على الامتداد ايضا
- 5 (Thread finish) عند اختيار (Yes) يتم تطبيق العملية النهائية على القلوض

## 5 - (Define the technological parameters - Grooving) - تعريف

المتغيرات التكنولوجية عند تشغيل (خراطة) المجاري

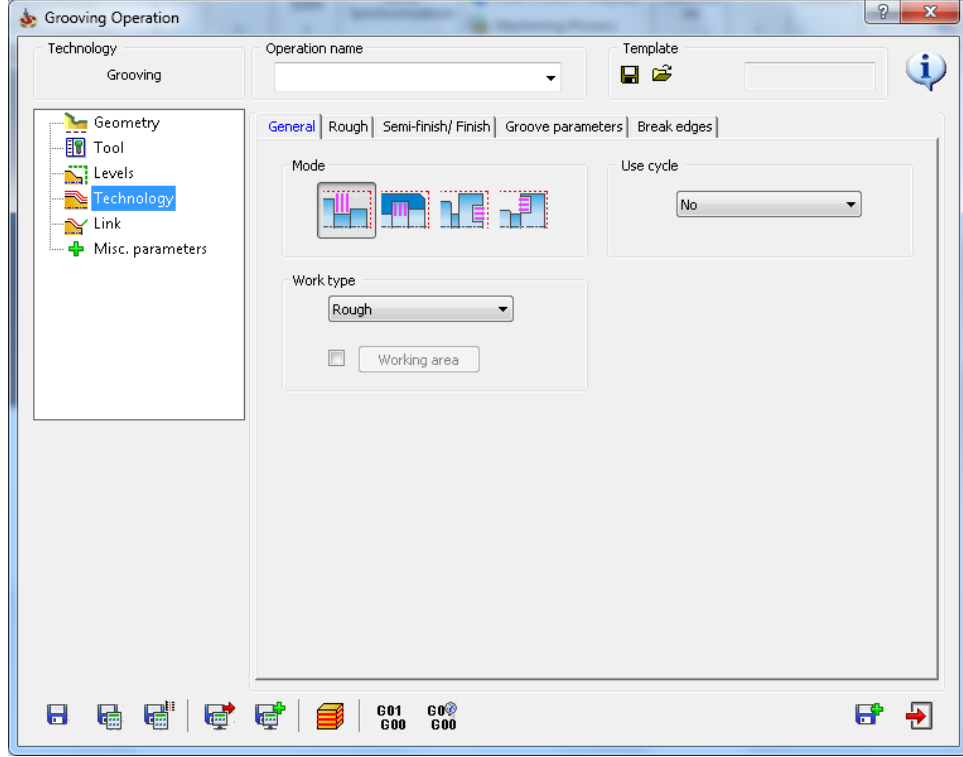


- القسم (Mode) يمكنك من اختيار الوجه الذي تخرطه ويوجد اربع خيارات

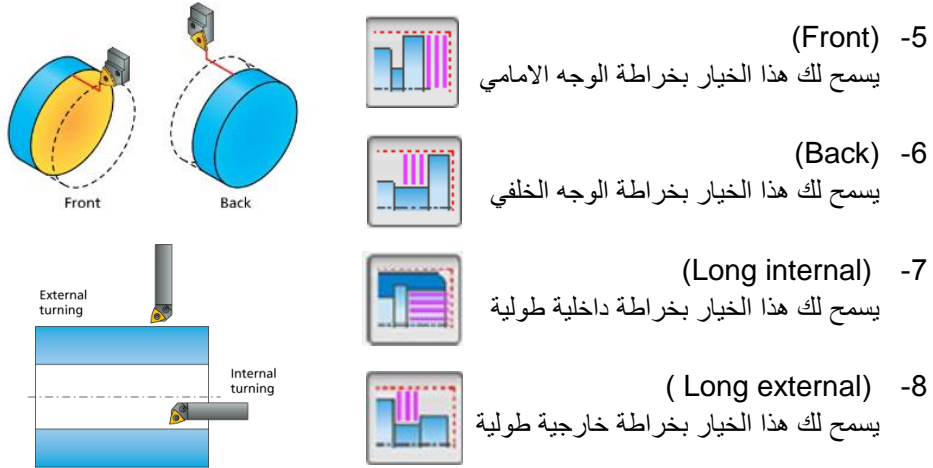


- القسم (Work type) يحدد نوع العملية التشغيلية

- 4- (Rough) خشن و تكون حركة العدة "القلم" موازية للمحور (Z)
- 5- (Copy) طبع و تكون حركة العدة "القلم" منطبقة على هندسة الشكل
- 6- (Finish only) العملية النهائية

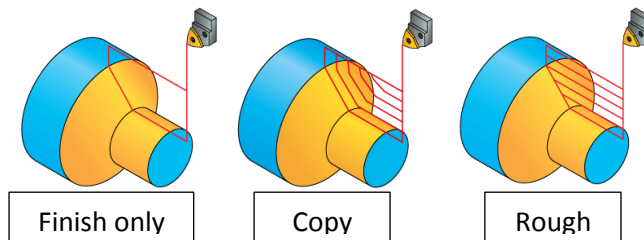

## - (Define the technological parameters – Angled Grooving) - 6

تعريف المتغيرات التكنولوجية عند تشغيل (خراطة) المجاري المائلة

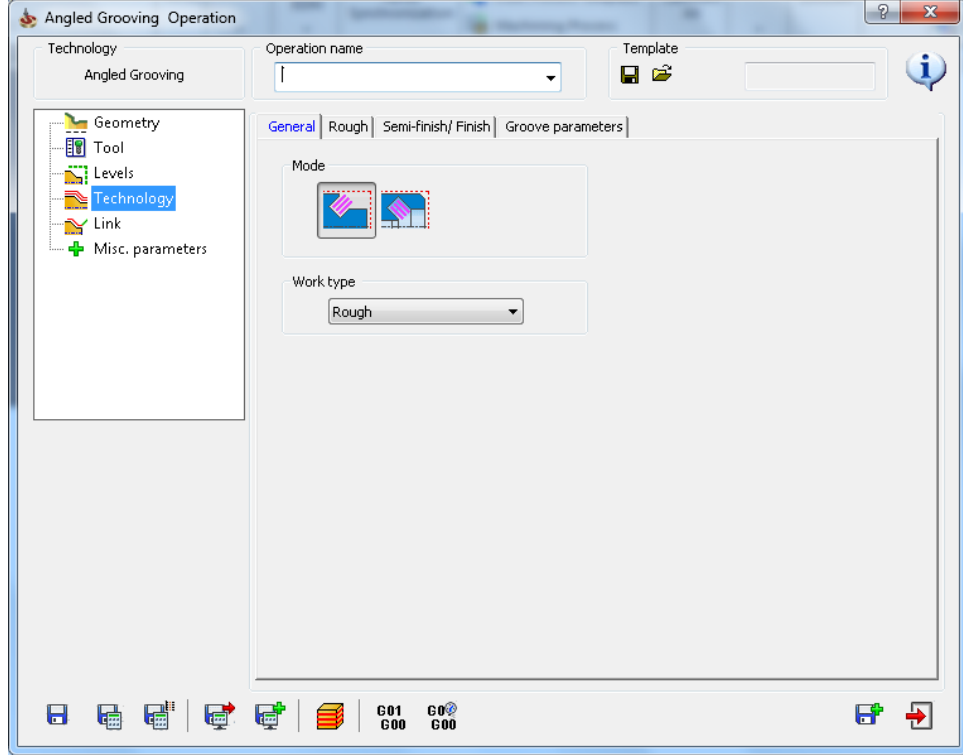

- القسم (Mode) يمكنك من اختيار نوع العملية التشغيلية



-1 مجرى خارجي (Long external)




-2 مجرى داخلي (Long internal)

- القسم (Work type) نوع العملية


-1 خشن (Rough)

-2 نهائي "ناعم" (Finish only)

## 7 - (Define the technological parameters – CutOff) – تعريف المتغيرات التكنولوجية عند تشغيل (خراطة) القطع

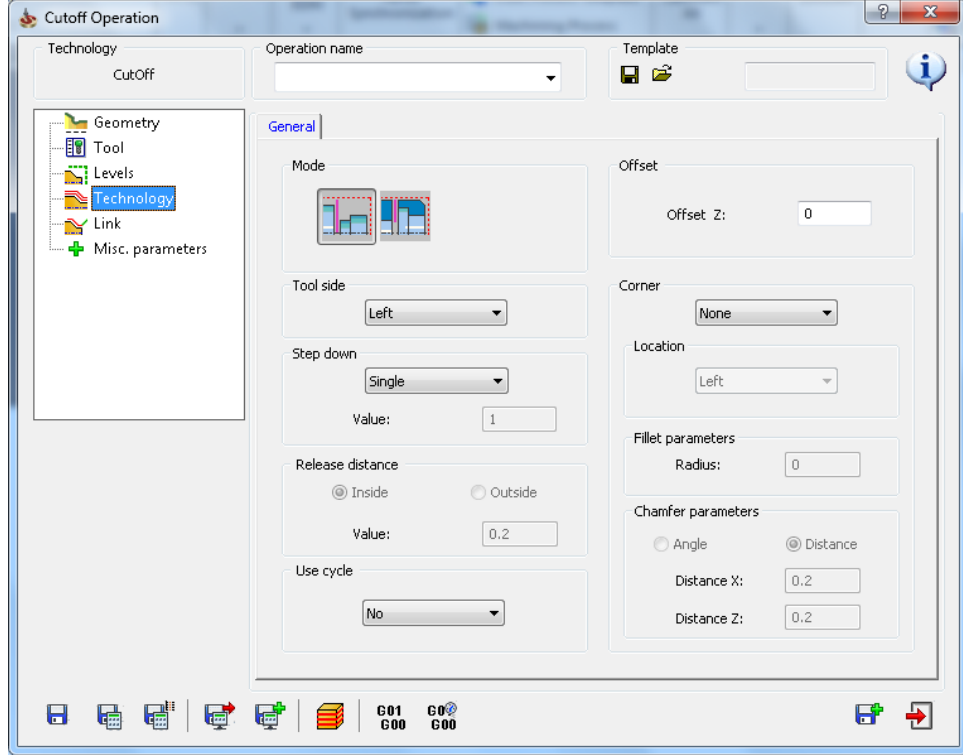

- القسم (Mode) يمكنك من اختيار نوع العملية التشغيلية

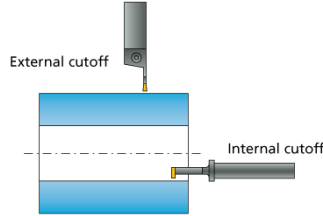

-1 (Long external) خارجي


-2 (Long internal) داخلي

- القسم (Tool side) هذا القسم يمكنك من تعريف موقع الاداة بالنسبة لهندسة الشكل و هي

-1 (Left)

-2 (Right)

-3 (Middle)

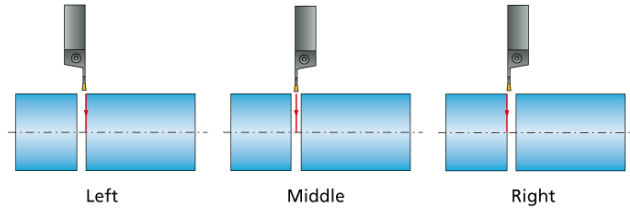

- القسم (Step down) مقدار الخطوة "مقدار التغذية لكل مشوار

-1 (Constant) تكون الخطوات قيمتها ثابتة

-2 (Single) يتم القطع في شوط واحد

- القسم (Release distance) مقدار الانسحاب بعد كل خطوة

- القسم (Corner) نوع شطف الحافه




## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

-1 (None) بدون شطف

-2 (Chamfer) شطف مائل

-3 (Fillet) شطف مستدير

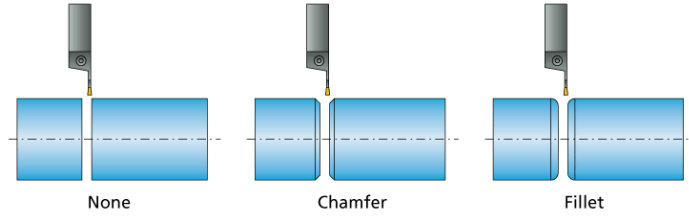


- القسم (Location) موضع الشطف

(Left) -1

(Right) -2

(Both) -3

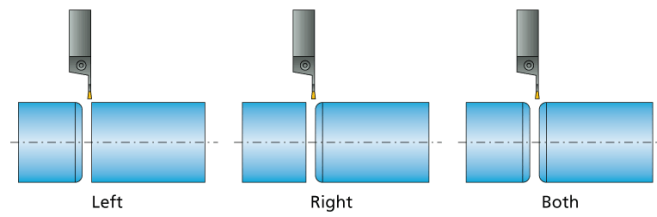

لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

- المحاكاة

1- (Calculate the tool path) حساب مسار اداة القطع

نضغط على الزر (Save & Calculate)




من صندوق الحوار (Turning Operation)

2- (Simulate the tool path) محاكاة مسار اداة القطع

نضغط على الزر (Simulate)



يظهر لنا صندوق حوار (Simulate)

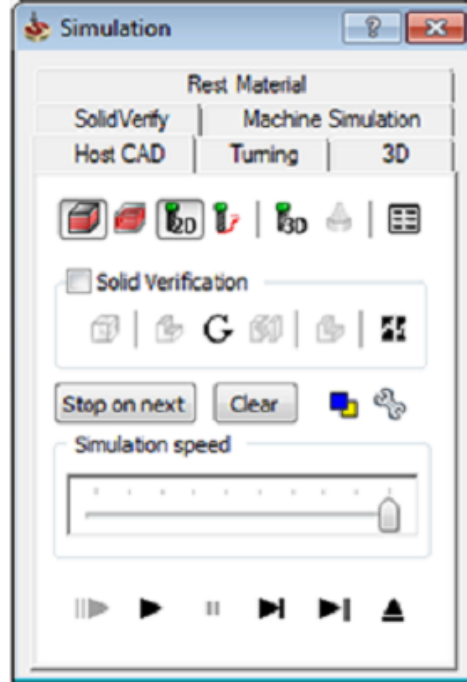

نقوم باختيار نوع المحاكاة: ثنائية او ثلاثية الابعاد و نقوم بالتنشغيل ليقوم البرنامج بمحاكاة الواقع


وبهذا نكون قد غطينا الجانب النظري لعملية الخراطة باستخدام برنامج (SOLIDCAM-2014) و الان ننتقل بعون الله الى الجزء العملي و تطبيق بعض التمارين مع مراعاة الرجوع لهذا القسم عند عدم فهم أي صندوق حوار في المثال التالي

لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

## الباب الثاني

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

الان سوف نعمل على انتاج القطعة التالية

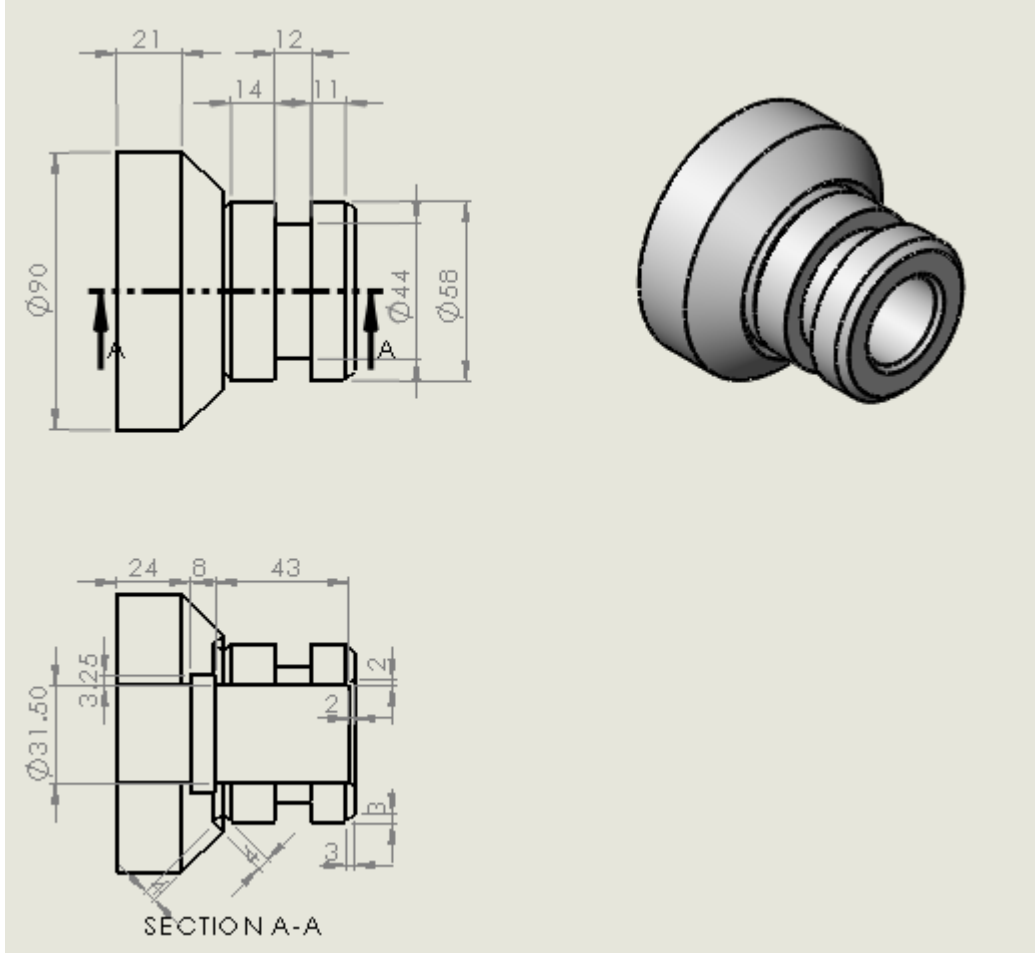

العمليات التي سوف نقوم بتشغيلها


- اضافة عملية خراطة الاسطح (Add a Turning Operation)
- اضافة عملية خراطة الأوجه (Add a Face Turning operation)
- اضافة عملية خراطة الثقوب (Add a Drilling operation)
- اضافة عملية خراطة نهائية للأسطح (Add an External Finishing operation)
- اضافة عملية خراطة داخلية للأسطح (Add an Internal Turning operation)
- اضافة عملية خراطة خارجية للمجاري (Add an External Grooving operation)
- اضافة عملية خراطة داخلية للمجاري (Add an Internal Grooving operation)
- اضافة عملية خراطة مائلة للمجاري (Add an Angled Grooving operation)
- اضافة عملية خراطة قلووض خارجي (Add a Threading operation)
- اضافة عملية خراطة قلووض داخلي (Add a Threading operation)
- اضافة عملية قطع (فصل) (Add a Cutoff Operation)

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم


1- قم بفتح برنامج (SOLIDWORKS) ثم قم بفتح الملف (Exercise1.sldprt) المرفق مع الكتاب

2- من القائمة (Add Ins) نختار (SOLIDCAM) ليتم اضافته لبرنامج (SOLIDWORKS) و تظهر قائمة

3- من قائمة (SolidCAM) نختار (New) ثم (Turning)

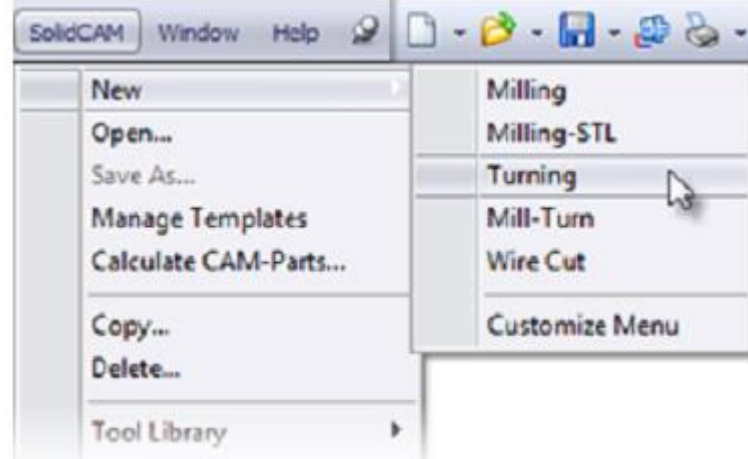

4- يظهر صندوق الحوار (New Turning Part)

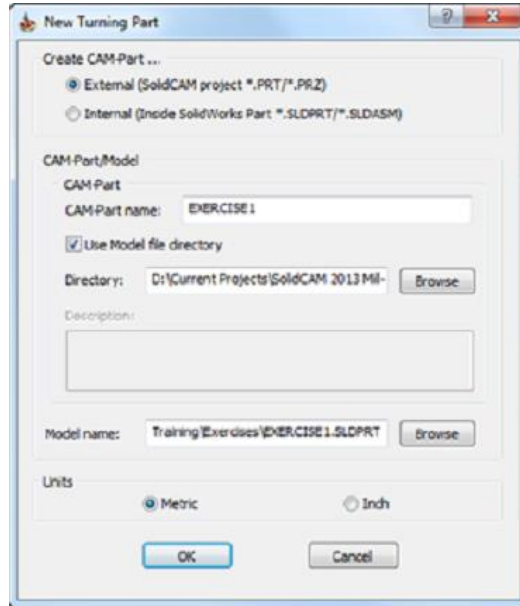

نحدد الاتي

- أ- نختار (External) ليتم حفظ ملف (CAM) بشكل مستقل عن ملف (CAD)
- ب- امام (CAM-Part name) نكتب اسم الملف و ليكن (Exercise1)
- ت- امام (Directory) ننقر على الزر (Browse) و نختار مجلد ليتم حفظ الملف فيه
- ث- ثم نختار (OK)

لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم




5- يظهر اللوح الجانبي (Turning Part Data) كما بالشكل التالي

أ- من القسم (CNC-Machine) اختار الاله عند الضغط على القائمة المنسدلة في الجزء (CNC-Machine) تظهر مجموعة من الآلات نختار (OKUMALL)

ب- من القسم (Coordinate System definition) نعرف نظام الاحداثيات بالضغط على الزر (Define) يظهر لنا صندوق الحوار التالي




من صندوق الحوار السابق ننقر على (Select Face) ثم من الشاشة نختار السطح الخارجي للشكل كما بالشكل التالي

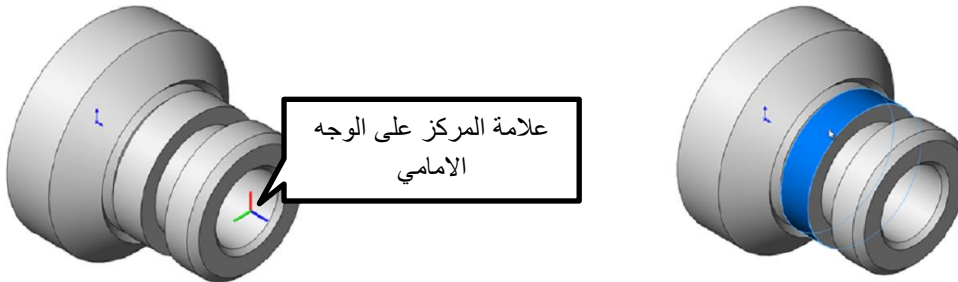

من الجزء (Place CoordSys origin to) نختار (Center of revolution face) من القائمة المنسدلة هنا يكون المركز على الوجه يمر بمحور الدوران للشكل ويجب ان تظهر علامة المركز في مركز الوجه الأمامي اما اذا كانت في مركز الوجه الخلفي ننقر على الزر (Change to opposite) ليتم تغييرها و ظهورها في مركز الوجه الامامي .

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

ت- من القسم (Stock model definition) تعريف اصل النموذج (المادة الخام) عند الضغط على الزر (Stock) من اللوح (Turning Part Data) يظهر اللوح الجانبي (Model)

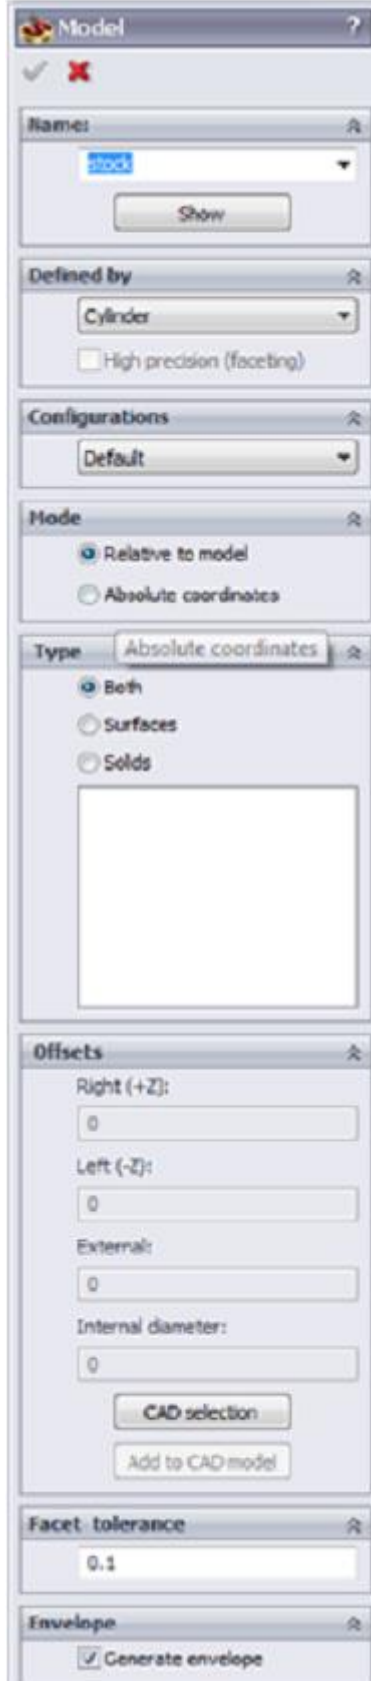

1- من الجزء (Define by) نختار (Cylinder)

أي ان شكل المادة الخام اسطواني


2- من الجزء (Mode) نختار

(Revolved boundary around Z)


3- من الجزء (Type) نختار (Both) و ننقر على

الشكل من على الشاشة ليتم اختياره وظهور اسمه

في المساحة البيضاء كما بالشكل

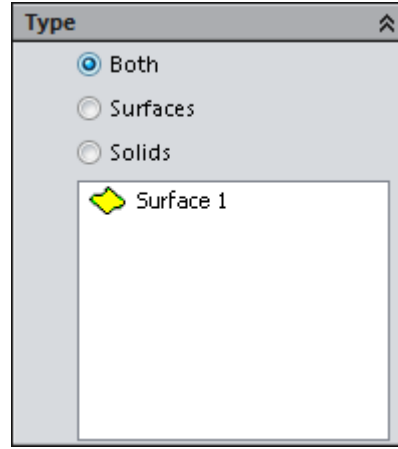

4- من الجزء (Offsets) نحدد القيم كالتالي

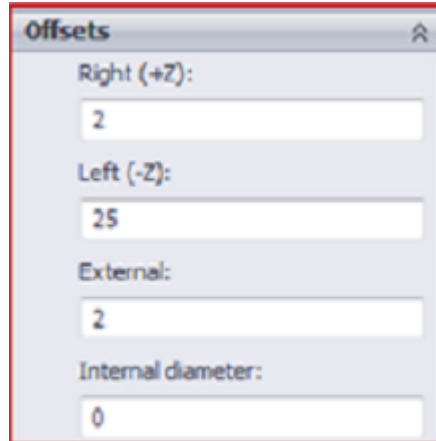


نلاحظ ان (Left (-Z):) هي (25 ملم) وذلك لترك مساحة من المادة الخام لوضعها في ظرف الة الخراطة

5- بعد انتهاء الخيارات ننقر على علامة (✓) موافق

ليتم اعتماد الخيارات السابقة

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

ث- (Target model definition) تعريف النموذج النهائي  
من اللوح (Turning Part Data) نضغط على الزر (Target) يظهر اللوح (Model)

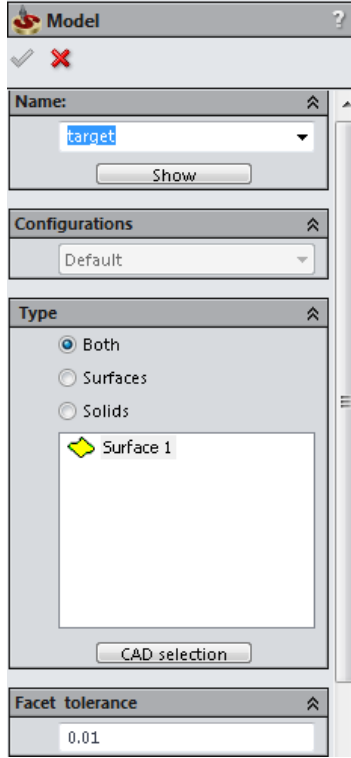


1- من الجزء (Type) نختار (Both) و نقر على الشكل من على الشاشة ليتم اختياره وظهر اسمه في المساحة البيضاء كما بالشكل

2- من الجزء (Facet tolerance) نحدد السماحية بمقدار (0.01 ملم)

3- بعد انهاء الخيارات نقر على علامة (✓) موافق ليتم اعتماد الخيارات السابقة ويعود اللوح (Turning Part Data) للظهور

هنا ايضا نقر على علامة (✓) موافق

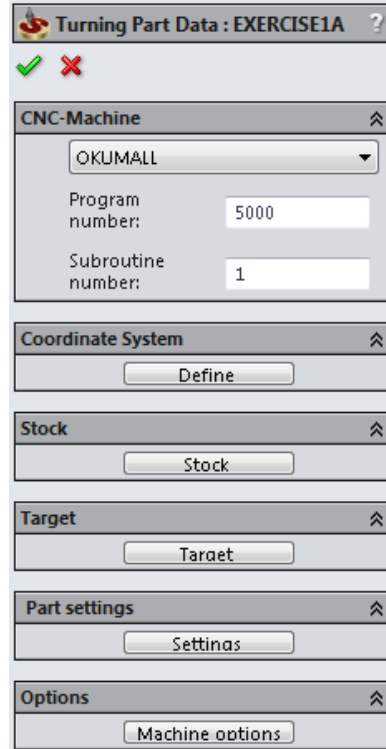


و بهذا نكون قد عرفنا

- 1- (CNC-Machine)----- (نوع الآلة الخراطة)
- 2- (Coordinate System)---- (نقطة الاصل)
- 3- (Stock)----- (شكل و ابعاد المادة الخام )
- 4- (Target)----- (شكل و ابعاد النموذج المراد انتاجه)




## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

ج- (Define the machine setup) تعريف طريقة الربط للألة  
تعتبر هذه الخطوة اختيارية و لكن القيام بها يعطينا محاكاة واقعية للقطعة اثناء التشغيل من حيث الاصطدام .  
من شجرة التصميم في اللوح الجانبي ننقر بالزر الايمن للفارة على الرمز (Operations) و من القائمة الجانبية نختار (Machine Setup)

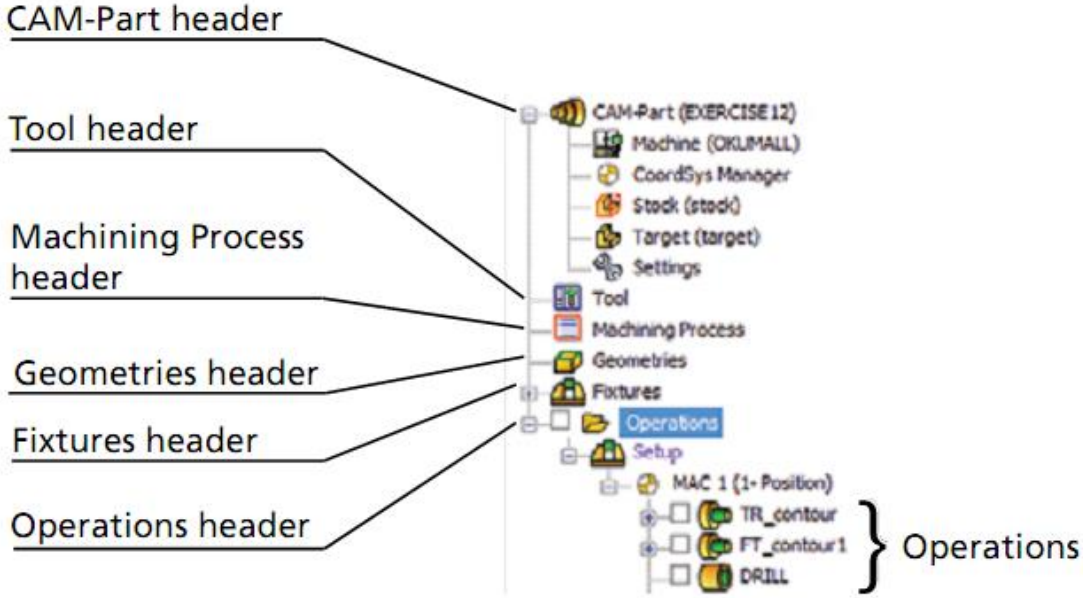


يظهر لنا صندوق حوار (Machine Setup) و من العمود (Fixture) ننقر على السهم امامه و من القائمة المنسدلة نختار الثلاث نقاط فيظهر اللوح الجانبي و منه نحدد مواصفات الربط و الطرف للألة

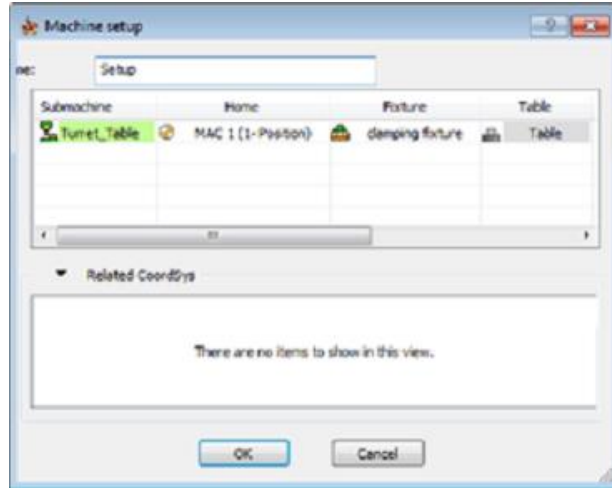

لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

- نحدد الخصائص كما بالشكل التالي

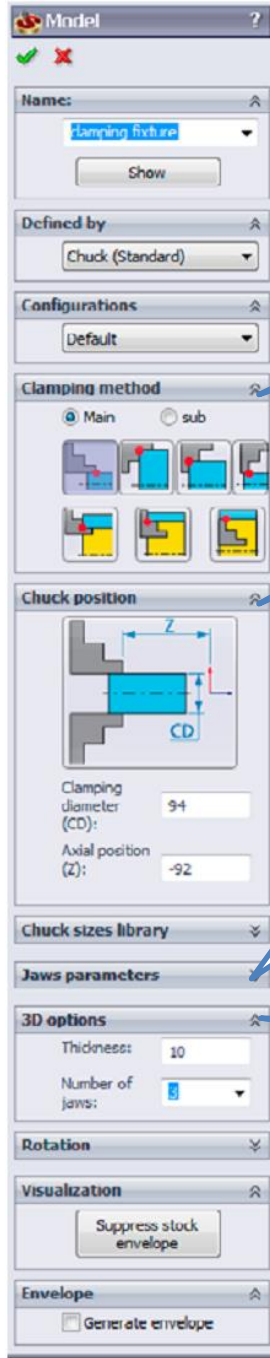

نوع الربط (الطرف)



اتساع الطرف و بعده  
عن نقطة الاصل

ابعاد كل ماسكة

عدد الماسكات نختار  
(3) و سمك كل واحدة

- بعد انتهاء الخيارات ننقر على علامة (✓) موافق


ليتم اعتماد الخيارات السابقة ويعود صندوق الحوار (Machine Setup) للظهور و منه نحدد (X=50) و نضغط على الزر (Preview) لنشاهد الماسك مباشرة على الشاشة ثم ننقر على الزر (OK)

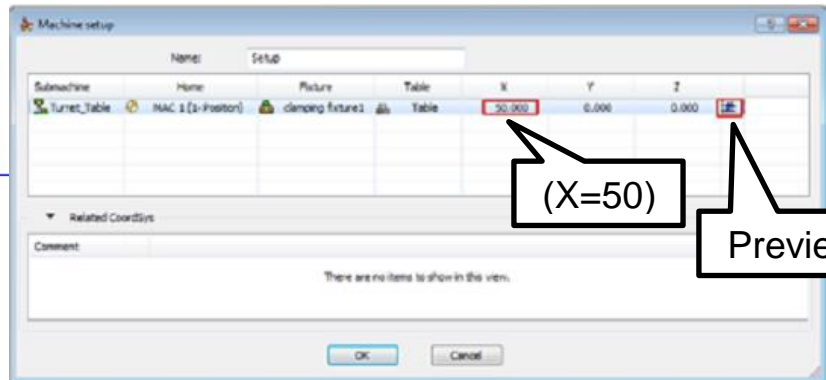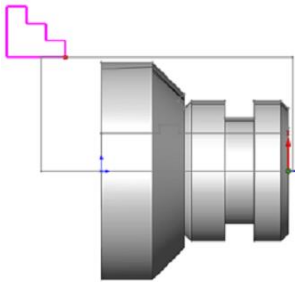


## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

- اضافة العمليات التشغيلية

- اضافة عملية خراطة الاسطح (Add a Turning Operation)  
1- من شجرة التصميم نقر بالزر الايمن على (Operations) و من القائمة الجانبية نختار (Add Turning Operation) ومنها نختار (Turning) او من الشريط كما بالشكل

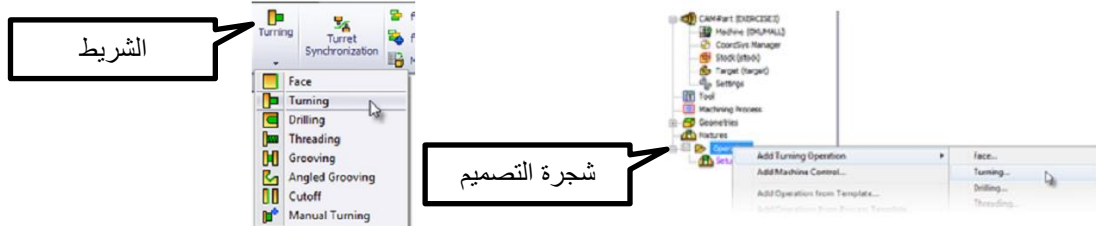


- 2- تعريف هندسة الشكل (Define the Geometry)  
يظهر لنا صندوق الحوار (Turning Operation)

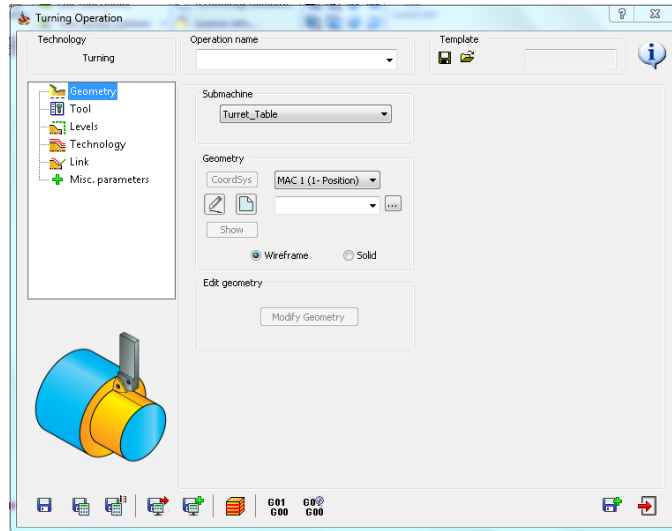


و منه نعرف التالي

- أ- (Geometry) هندسة الشكل "هندسة عملية الخراطة او مسارها"  
في المقطع (Geometry) نتأكد من اختيار (Wireframe)

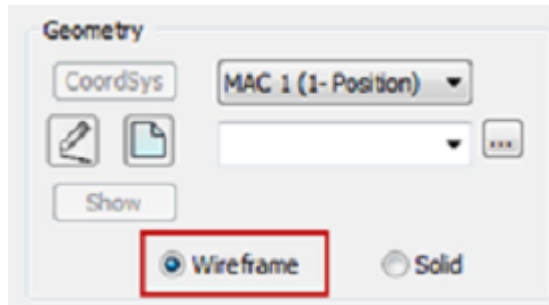


ثم نقر على رمز الورقة فيظهر لنا اللوح الجانبي (Geometry Edit)



## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

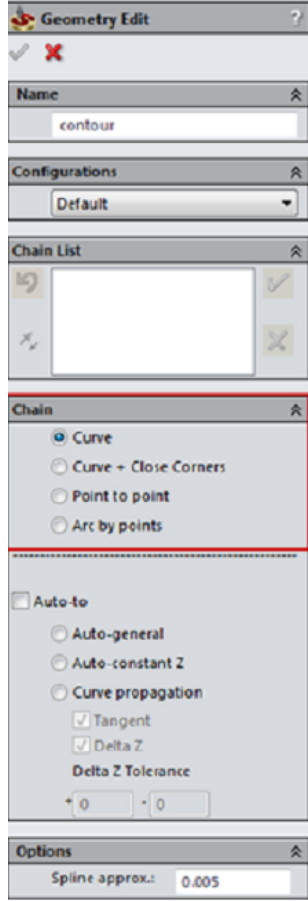


من القسم (Chain) تأكد من اختيار (Curve)  
ثم من على الشاشة نختار خط الشطف ثم الخط  
الذي يليه كما بالشكل التالي  
الخيار (Curve) يسمح بالتقاط الخطوط  
المتجاورة

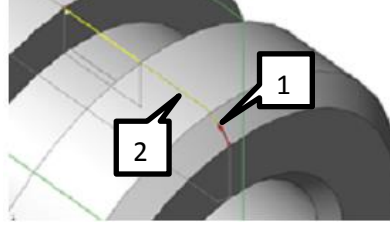


الان من القسم (Chain) تأكد من اختيار  
(Point to point) ثم من على الشاشة نختار  
النقطة في بداية المجرى ثم النقطة في نهايته فيتم  
توصيل خط فوق المجرى كما بالشكل التالي  
الخيار (Point to point) يسمح بالتقاط النقاط  
المتجاورة

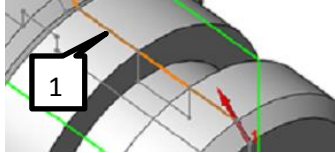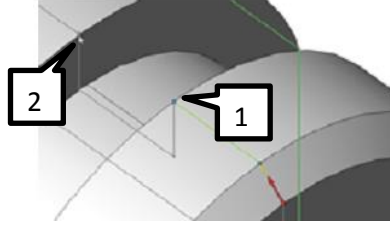

من جديد من القسم (Chain) تأكد من  
اختيار (Curve) ثم من على الشاشة  
نختار الخط الذي يلي المجرى كما بالشكل

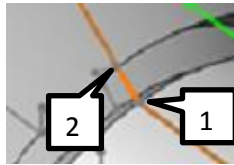

من جديد من القسم (Chain) تأكد من  
اختيار (Point to point) ثم من  
على الشاشة نختار النقطة في بداية  
المجرى المائل ثم النقطة في نهايته فيتم  
توصيل خط فوق المجرى كما بالشكل التالي

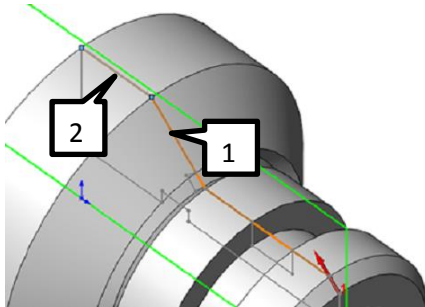


اخيرا من القسم (Chain) تأكد من اختيار  
(Curve) ثم من على الشاشة نختار الخطين  
الذين يليها المجرى كما بالشكل


ننقر على علامة (✓) موافق في (Chain list)  
فتظهر السلسلة في المربع الابيض ثم نوافق مرة  
اخرى فنعود الى صندوق الحوار (Turning Operation)

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

ننقر على الزر (Modify Geometry) فيظهر لنا اللوح الجانبي الذي يمكننا من تحديد نقطة بداية القلم و نهايته "بداية الخراطة و نهايتها"

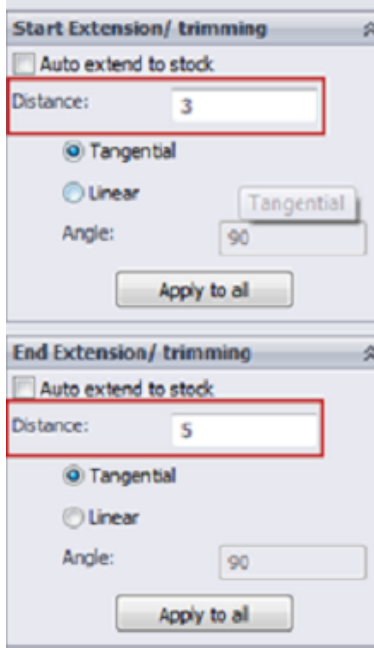


من القسم (Start Extension/trimming) نلغي اختيار (Auto extend to stock) و امام (Distance) نحدد البعد بـ(3) من القسم (End Extension/trimming) نلغي اختيار (Auto extend to stock) و امام (Distance) نحدد البعد بـ(5)

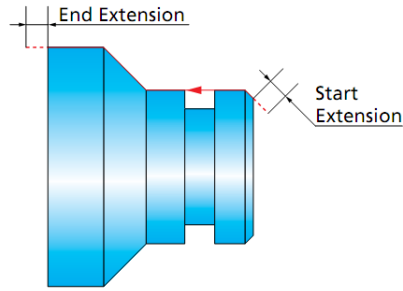


ثم نوافق فنعود الى صندوق الحوار السابق (Turning Operation)


### 3- (Define the Tool) تعريف اداة القطع

من صندوق الحوار (Turning Operation) ننقر على (Tool) ثم ننقر على الزر (Select) فيظهر لنا التويب (Part Tool Table)

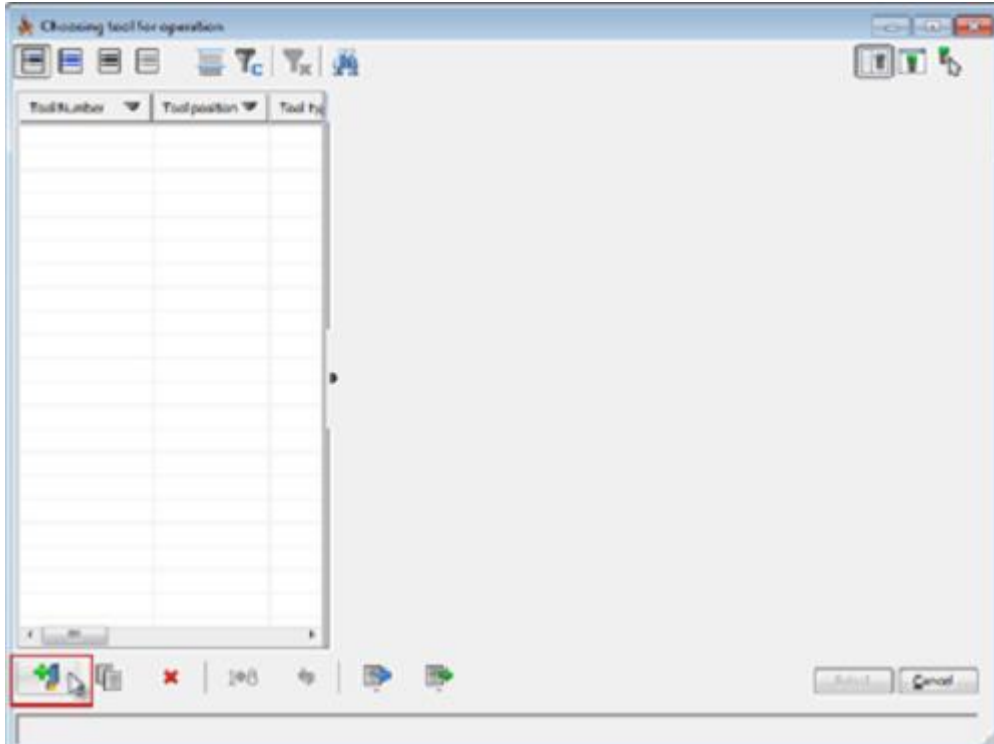

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

ثم ننقر على الزر (Add Turning Tool) (  ) فيظهر لنا تبويب جديد منه نختار نوع اداة القطع

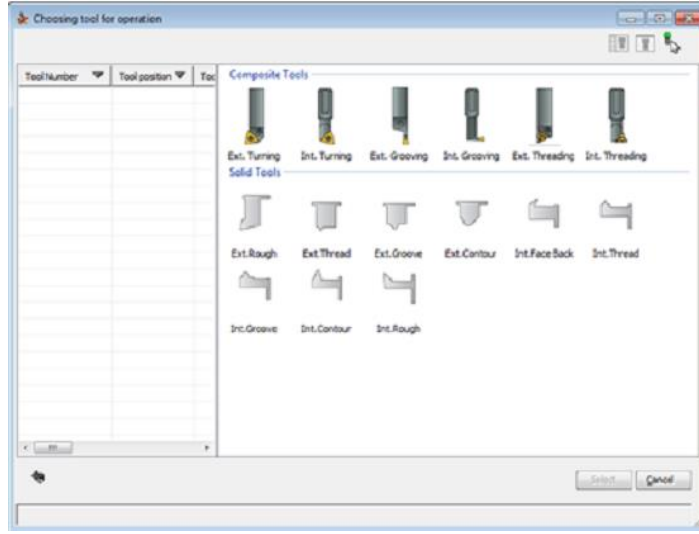


نختار (Ext. Rough) و بمجرد ان ننقر على اداة القطع المناسبة يظهر لنا صندوق حوار من خلاله يمكننا ان نحدد ابعاد اداة القطع و موضعها و سرعتها و تغذيتها .... الخ


ابعاد قلم الخراطة


قيمة (A) = (25)

قيمة (D) = (55)

قيمة (a°) = (80)

الاتجاه (Left) (  )

الموضع (  )

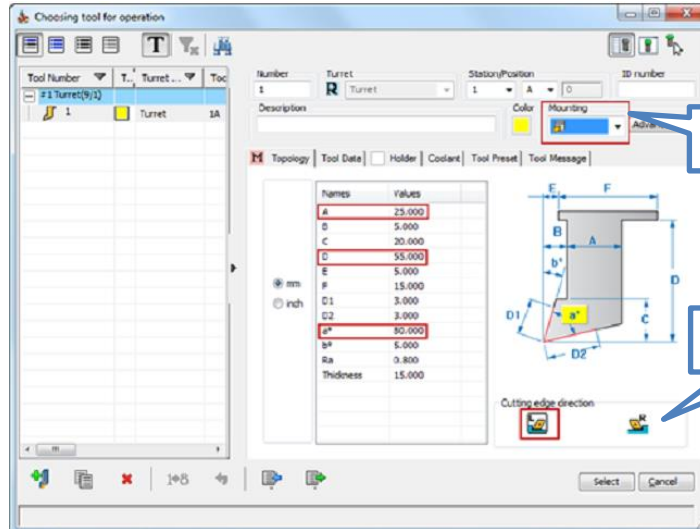


الموضع

اتجاه اداة القطع

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

ننقر على التبويب (Tool Data) يظهر التبويب و منه نحدد السرعة و التغذية

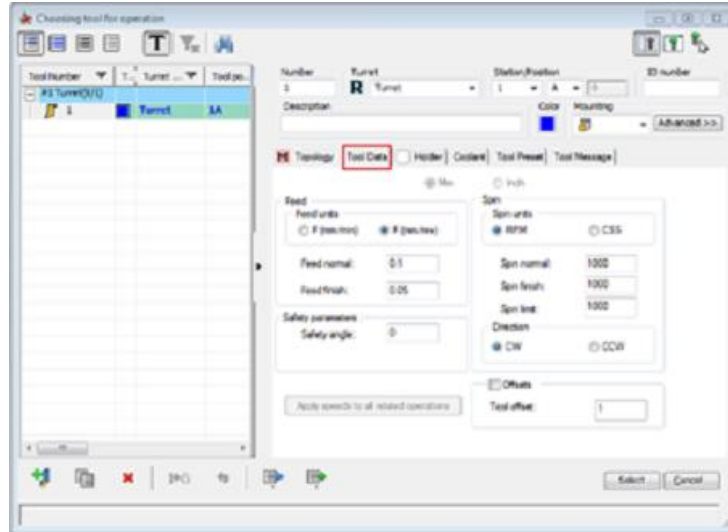

ويمكن حساب سرعة الظرف (Spin) من المعادلة التالية

$$\text{Spin} = (1000 * V) / (\pi * D)$$

(V) هي سرعة اداة القطع فاذا كانت = (210 m/min)

(D) هي قطر الشغلة فاذا كانت = (90 mm)


اذا  $\text{Spin} = (1000 * 210) / (\pi * 90)$  وتساوى تقريبا (750)


من (Spin Units) نختار (Constant Surface Speed) (CSS)

و نحدد (Spin normal) و (Spin finish) بـ (750)


بعد تحديد كل الخيارات نوافق فنعود الى صندوق الحوار (Turning Operation)

#### 4 - (Define the technological parameters - turning) – تعريف المتغيرات التكنولوجية عند تشغيل (خراطة) الاسطح

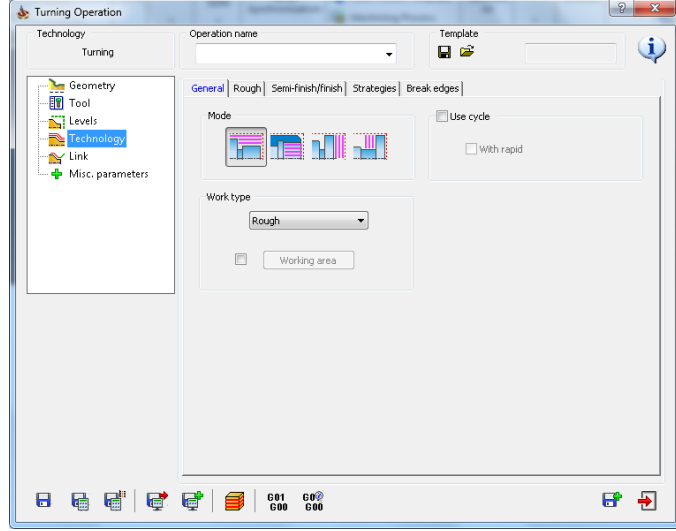

- من القسم (Mode) اختيار (Long external) 
- من القسم (Work type) اختار (Rough)

- التبويب الثاني (Rough) و منه نختار

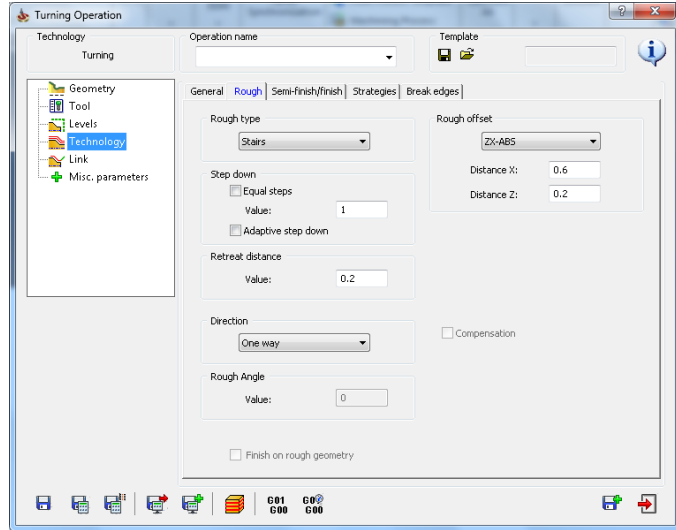

- القسم (Rough type) اختار (Smooth) ناعم
- القسم (Step down) يمكننا من تحديد المسافة المتتالية للتغذية نحددها بـ(2)
- القسم (Rough Offsets) نختار (ZX-ABS) و نحدد  
0.4 = (Distance X)  
0.1 = (Distance Z)
- من التبويب (Semi-finish/finish) من القسم (Semi-finish) نختار (No) و من القسم (Finish) نختار (No)



## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

- المحاكاة

1- (Calculate the tool path) حساب مسار اداة القطع  
(Save & Calculate) نضغط على الزر




من صندوق الحوار (Turning Operation)


2- (Simulate the tool path) محاكاة مسار اداة القطع  
(Simulate) نضغط على الزر



يظهر لنا صندوق حوار (Simulate)

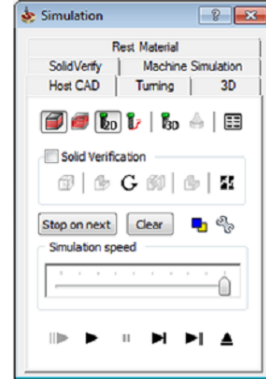

نقوم باختيار نوع المحاكاة (Host CAD) نقوم بالتشغيل (▶) ليقوم البرنامج بالمحاكاة

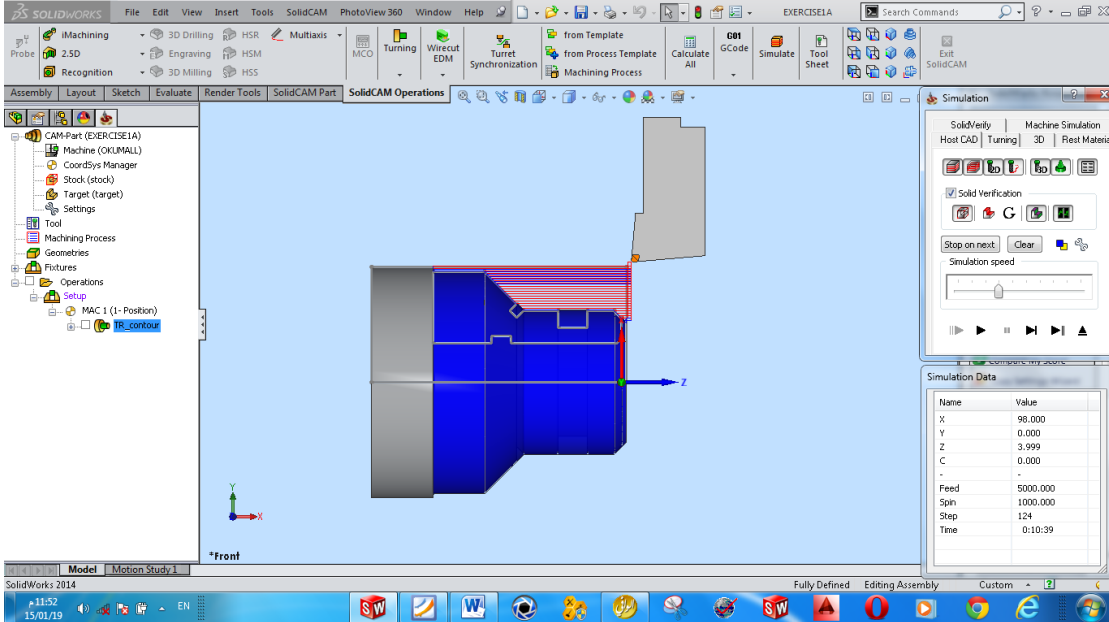


لإنهاء المحاكاة و العودة لصندوق حوار (Turning Operation) نضغط على الزر (Exit)

بعد التأكد من ان الخراطة تمت بشكل جيد و للخروج من صندوق الحوار (Turning Operation) نضغط


على الزر (Exit)

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم


- اضافة عملية خراطة الأوجه (Add a Face Turning operation)  
1- من شجرة التصميم ننقر بالزر الايمن على (Operations) و من القائمة الجانبية نختار (Add Turning Operation) ومنها نختار (Face) او من الشريط كما بالشكل

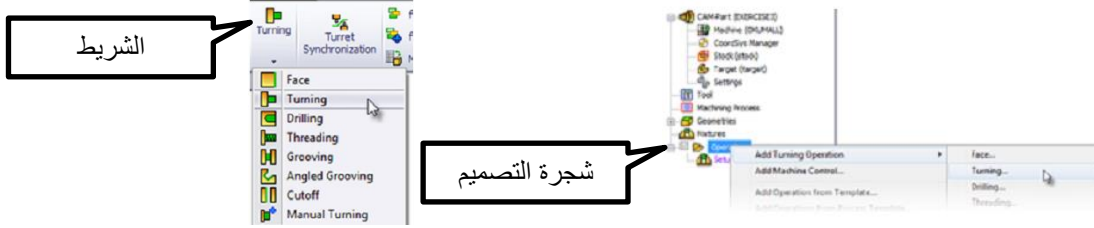

- 2- تعريف هندسة الشكل (Define the Geometry)  
يظهر لنا صندوق الحوار (Turning Operation)

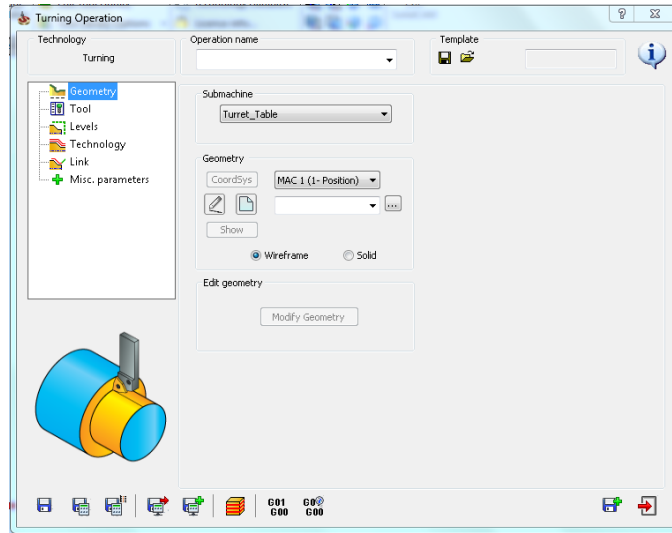


- و منه نعرف التالي  
أ- (Geometry) هندسة الشكل "هندسة عملية الخراطة او مسارها"  
في المقطع (Geometry) نتأكد من اختيار (Wireframe)

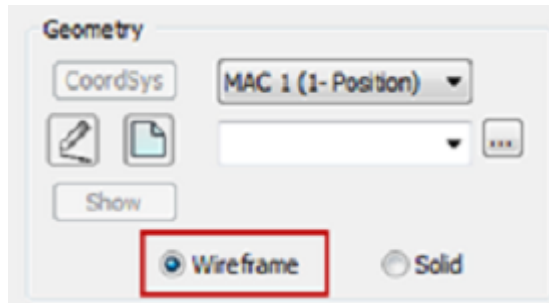


- ثم ننقر على رمز الورقة فيظهر لنا اللوح الجانبي (Geometry Edit)

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

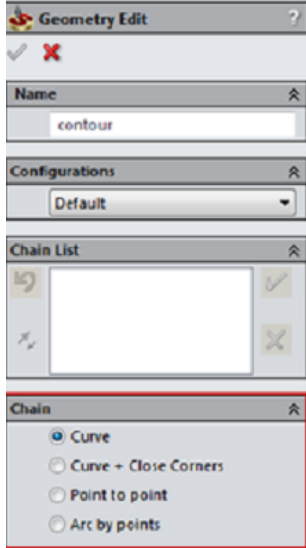


من القسم (Chain) تأكد من اختيار (Curve)  
ثم من على الشاشة نختار الخط على الوجه كما  
بالشكل التالي  
الخيار (Curve) يسمح بالتقاط الخطوط  
المتجاورة

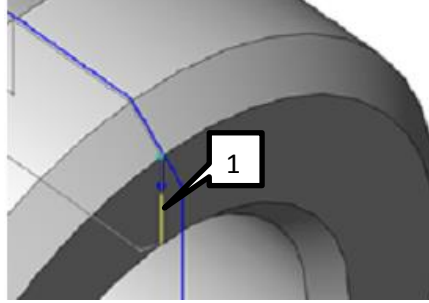


ننقر على علامة (✓) موافق في (Chain list) فتظهر السلسلة في المربع  
الابيض

ثم نوافق مرة اخرى فنعود الى صندوق الحوار (Turning Operation)

ب- ننقر على الزر (Modify Geometry) فيظهر لنا اللوح الجانبي الذي يمكننا  
من تحديد نقطة بداية القلم و نهايته "بداية الخراطة و نهايتها"

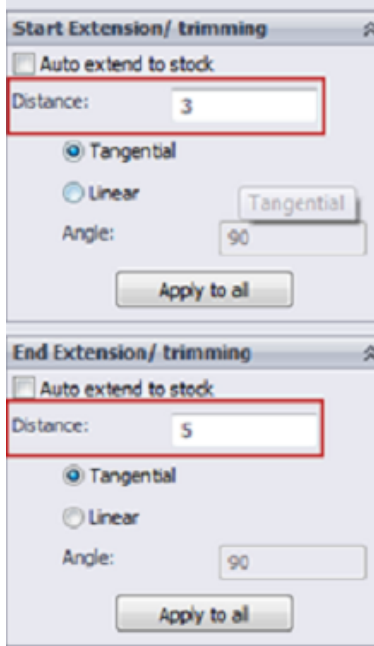

من القسم (Start Extension/trimming)  
نلغي اختيار (Auto extend to stock)  
و امام (Distance) نحدد البعد ب(4)  
من القسم (End Extension/trimming)  
نلغي اختيار (Auto extend to stock)  
و امام (Distance) نحدد البعد ب(20)

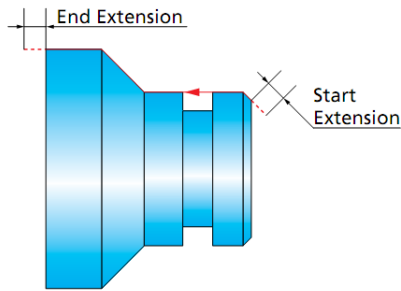


ثم نوافق فنعود الى صندوق الحوار السابق (Turning Operation)


لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

### 3- (Define the Tool) تعريف اداة القطع

من صندوق الحوار (Turning Operation) ننقر على (Tool) ثم ننقر على الزر (Select) فيظهر لنا التبويب (Part Tool Table)

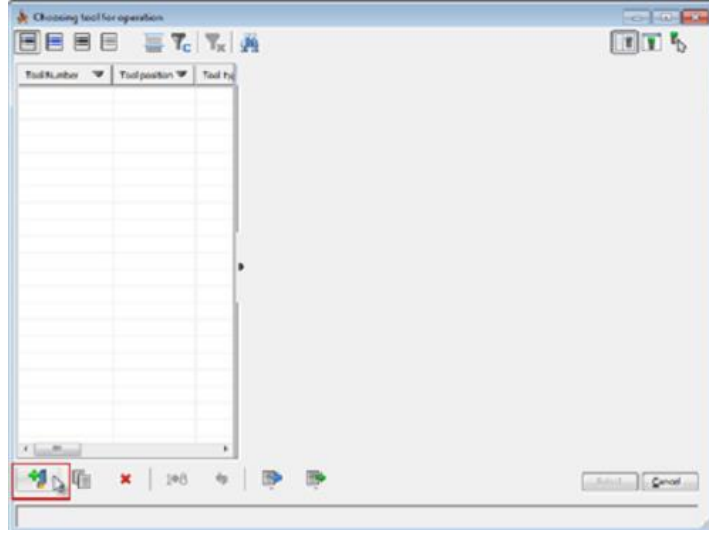

ثم ننقر على الزر (Add Turning Tool) ( ) فيظهر لنا تبويب جديد منه نختار نوع اداة القطع او نختار اداة سبق تعريفها

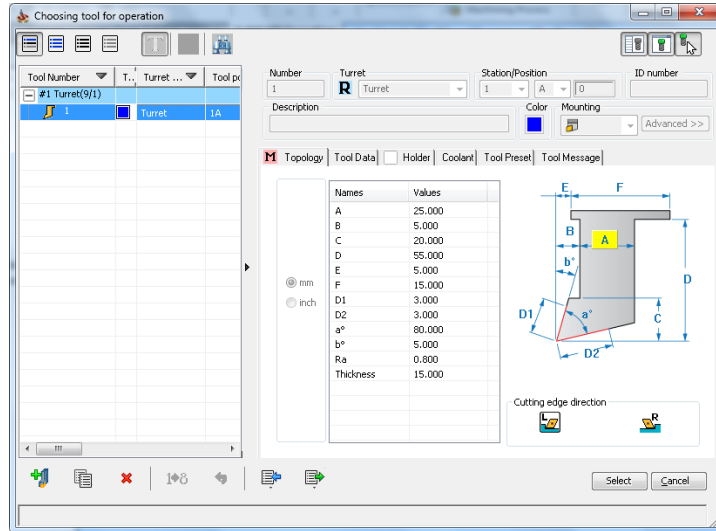

نختار (الاداة رقم 1) التي سبق تعريفها في الخطوة السابقة) فنعود للصفحة (Tool) و من تبويب (Data) نحدد السرعة

ويمكن حساب سرعة الظرف (Spin) من المعادلة التالية

$$\text{Spin} = (1000 * V) / (\pi * D)$$

(V) هي سرعة اداة القطع فاذا كانت = (200 m/min)


(D) هي قطر الشغلة فاذا كانت = (58 mm)

اذا  $\text{Spin} = (1000 * 200) / (\pi * 58)$  وتساوي تقريبا (1100)

من (Spin Units) نختار (Constant Surface Speed)(CSS)


و نحدد (Spin normal) و (Spin finish) بـ(1100)

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

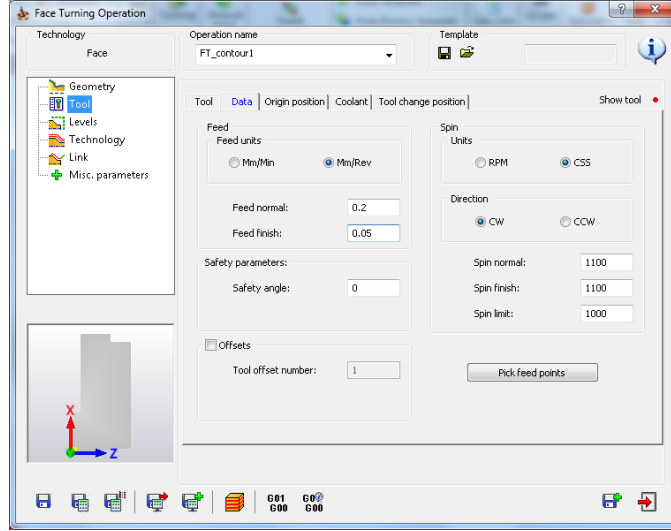

4- تعريف المتغيرات التكنولوجية (Define the technological parameters)  
ننتقل للصفحة (technological) ونحدد الخيارات التالية

- (Front)---(Mode)
- (Stock)---(Working area)
- (Smooth )---(Rough type)
- (0.1)---(Offset)
- (Finish)

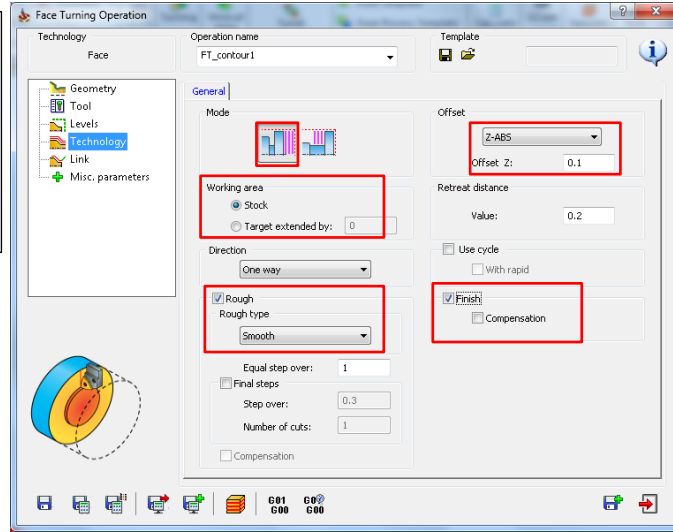

- المحاكاة



نضغط على الزر (Save & Calculate)



نضغط على الزر (Simulate)

يظهر لنا صندوق حوار (Simulate)

نقوم باختيار نوع المحاكاة (Host CAD) نقوم بالتشغيل (▶) ليقوم البرنامج بالمحاكاة

لإنهاء المحاكاة و العودة لصندوق حوار (Turning Operation) نضغط على الزر (Exit) ▲


بعد التأكد من ان الخراطة تمت بشكل جيد و للخروج من صندوق الحوار (Turning Operation) نضغط




على الزر (Exit)

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم


- اضافة عملية خراطة الثقوب (Add a Drilling operation)  
1- من شجرة التصميم نقر بالزر الايمن على (Operations) و من القائمة الجانبية نختار (Add Turning Operation) ومنها نختار (Face) او من الشريط كما بالشكل

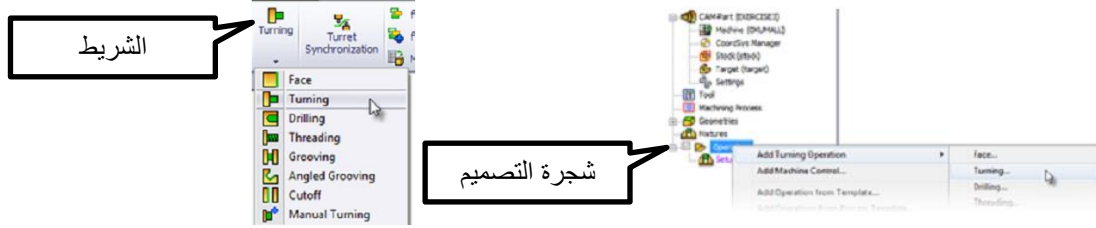

- 2- (Define the Tool) تعريف اداة القطع  
من صندوق الحوار (Turning Operation) نقر على (Tool) ثم نقر على الزر (Select) فيظهر لنا التبويب (Part Tool Table)

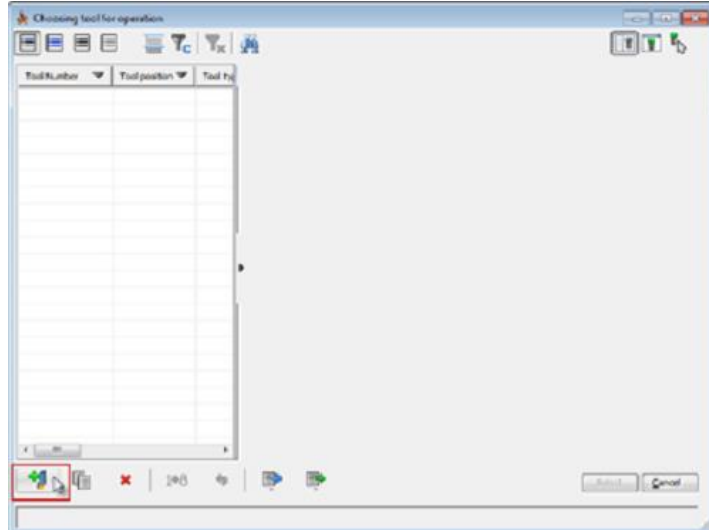

- ثم نقر على الزر (Add Turning Tool) ( ) فيظهر لنا تبويب جديد منه نختار نوع اداة القطع او نختار اداه سبق تعريفها

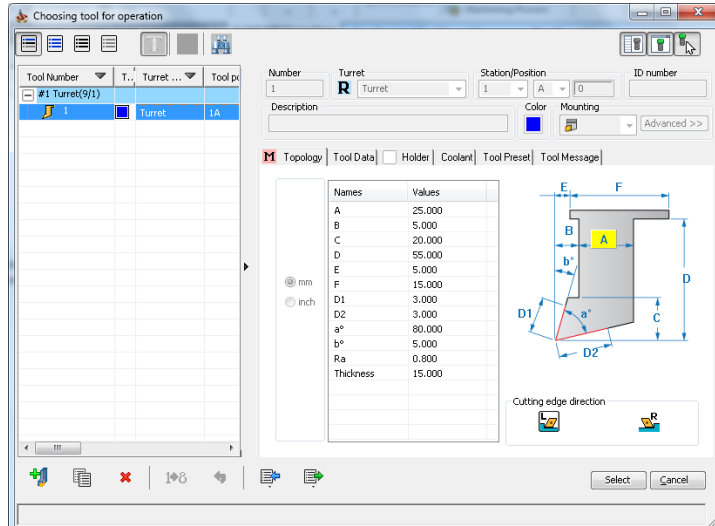

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

### نختار (Drill) و نحدد الخصائص كالتالي

Set the **D** parameter to **28**

Set the **A** parameter to **180**


Set the **AD** parameter to **35**

Set the **TL** parameter to **100**

Set the **OHL** parameter to **90**

Set the **SL** parameter to **90**

Set the **CL** parameter to **72**

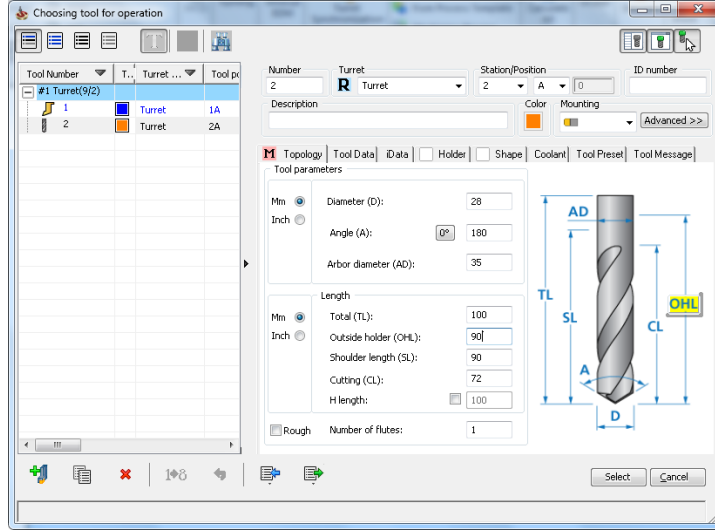

ويمكن حساب سرعة الطرف (Spin) من المعادلة التالية  $(Spin = (1000 * V) / (\pi * D))$  حيث ان :-

(V) هي سرعة اداة القطع فاذا كانت = (80m/min)


(D) هي قطر الشغلة فاذا كانت = (28mm)

اذا  $(Spin = (1000 * 80) / (\pi * 28))$  وتساوي تقريبا (900)

من تبويب (ToolData)

و نحدد (Spin normal) و (Spin finish) بـ(900)

و (Feed XY) بـ(0.08 mm/tooth)

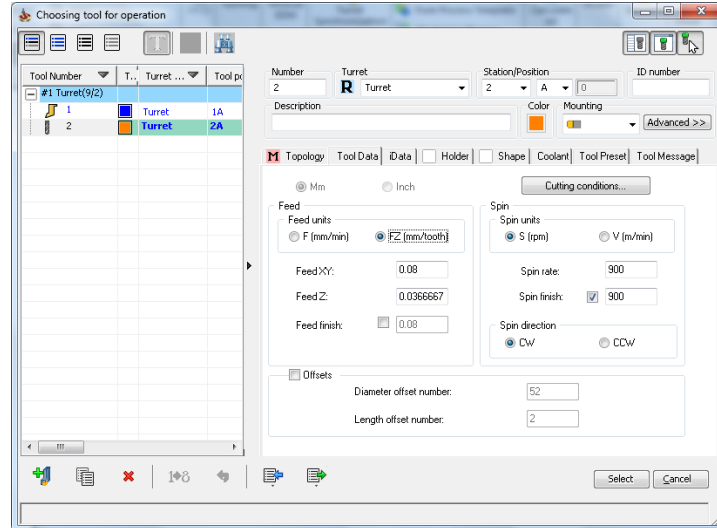


## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

### 3- تعريف المتغيرات التكنولوجية (Define the technological parameters)

#### تعريف بداية الثقب (Define the Drill start position)

ننتقل للصفحة (technological) ونحدد الخيارات التالية

- ( Front)---(Mode)
- (Stock)---(Working area)
- (Smooth )---(Rough type)
- (0.1)---(Offset)
- (Finish)

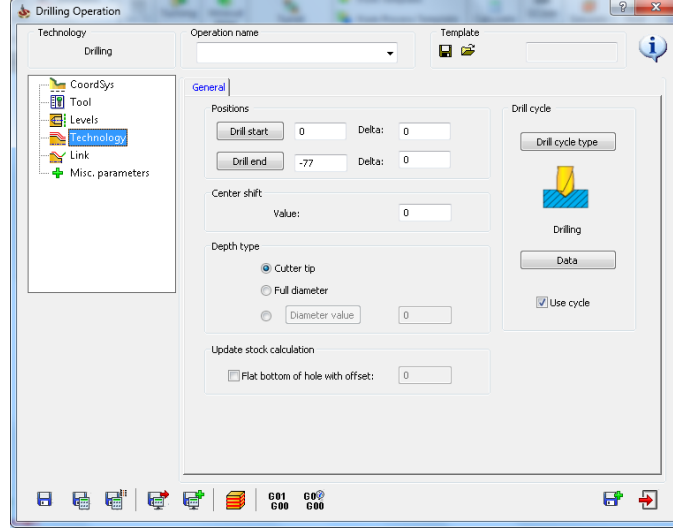

- نقطة البداية يمكن تحديدها بكتابة القيمة مباشرة او ننقر على الزر (Drill start) و نختارها من على الشاشة فيتم كتابة قيمتها و كذلك نقطة النهاية
- ننقر على الزر (Drill start) و نختار الوجه الامامي يكتب في المربع القيمة (0)
- ننقر على الزر (Drill end) و نختار الوجه الخلفي يكتب في المربع القيمة (-77)

#### - المحاكاة



نضغط على الزر (Save & Calculate)



نضغط على الزر (Simulate)

يظهر لنا صندوق حوار (Simulate)

نقوم باختيار نوع المحاكاة (Host CAD) نقوم بالتشغيل (▶) ليقوم البرنامج بالمحاكاة



لإنهاء المحاكاة و العودة لصندوق حوار (Turning Operation) نضغط على الزر (Exit)

بعد التأكد من ان الخراطة تمت بشكل جيد و للخروج من صندوق الحوار (Turning Operation) نضغط




على الزر (Exit)



## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

- اضافة عملية خراطة نهائية للأسطح ( Add an External Finishing )  
(operation

1- من شجرة التصميم نقر بالزر الايمن على (Operations) و من القائمة الجانبية نختار (Add Turning Operation) ومنها نختار (Turning) او من الشريط كما بالشكل

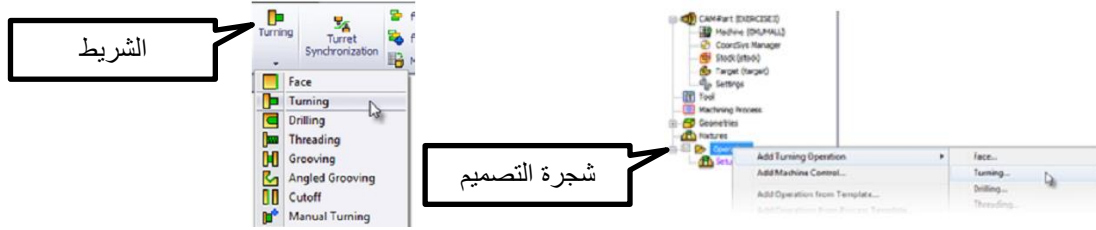


2- تعريف هندسة الشكل (Define the Geometry)

يظهر لنا صندوق الحوار (Turning Operation)

و بما ان سبق و ان عرفنا هندسة السطح الخارجي المراد خراطته خراطة نهائية في اول العمليات يمكن ان ننسخ هندسة السطح بدل من ان نعرفها من جديد و لعمل ذلك نتبع الاتي

ننقر على (Geometry)


من تحت القسم (Operation name) ننقر على القائمة المنسدلة و نختار (TR\_contour)

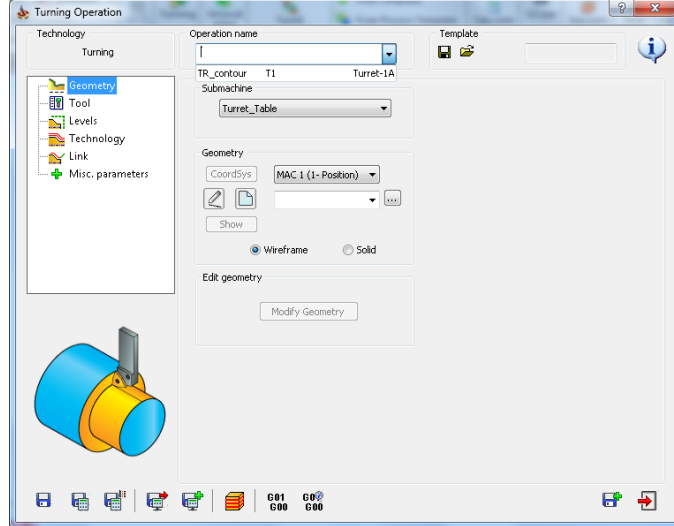


## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

### 3- (Define the Tool) تعريف اداة القطع

من صندوق الحوار (Turning Operation) ننقر على (Tool) ثم ننقر على الزر (Select) فيظهر لنا التبويب (Part Tool Table)

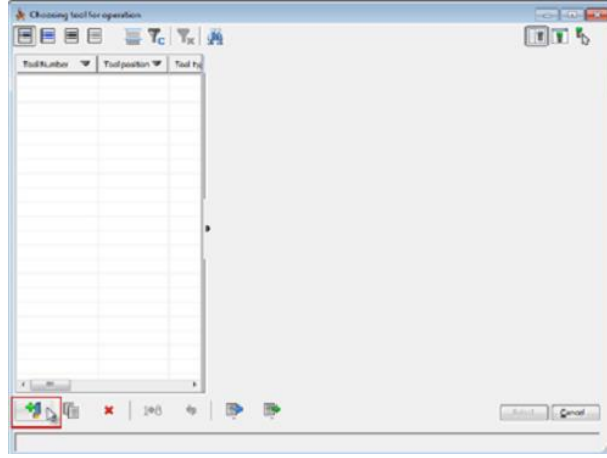

ثم ننقر على الزر (Add Turning Tool) ( ) فيظهر لنا تبويب جديد منه نختار نوع اداة القطع

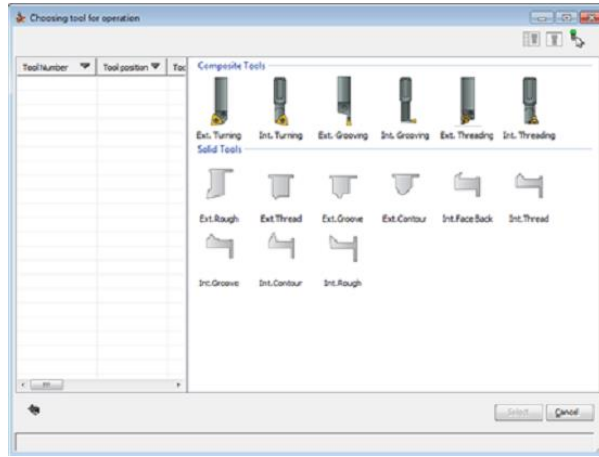

نختار (Ext. Rough) و بمجرد ان ننقر على اداة القطع المناسبة يظهر لنا صندوق حوار من خلاله يمكننا ان نحدد ابعاد اداة القطع و موضعها و سرعتها و تغذيتها... الخ

ابعاد قلم الخراطة

Set the **A** parameter to **25**


Set the **D** parameter to **55**

Set the **F** parameter to **55**

Set the **Ra** parameter to **0.4**

الاتجاه (Left) ( )

الموضع ( )

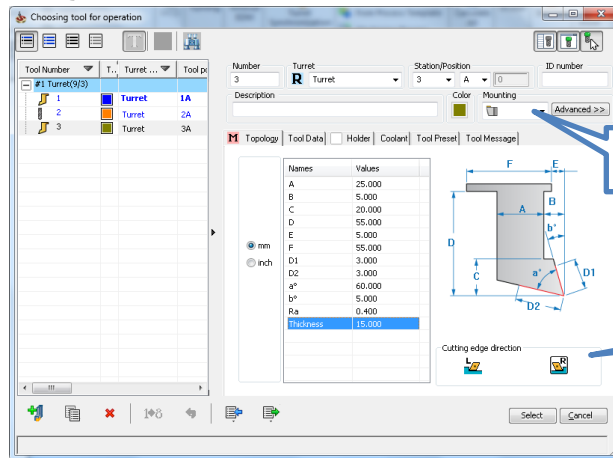


من التبويب (ToolData) نحدد

(units=Css) و (Spin normal=240) و (Spin finish=240) و (Spin limit=3000)

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

### 4- تعريف المتغيرات التكنولوجية (Define the technological parameters) ننتقل للصفحة (technological) ونحدد الخيارات التالية

- ( Front)---(Mode)
- ( Finish)---(Working area)

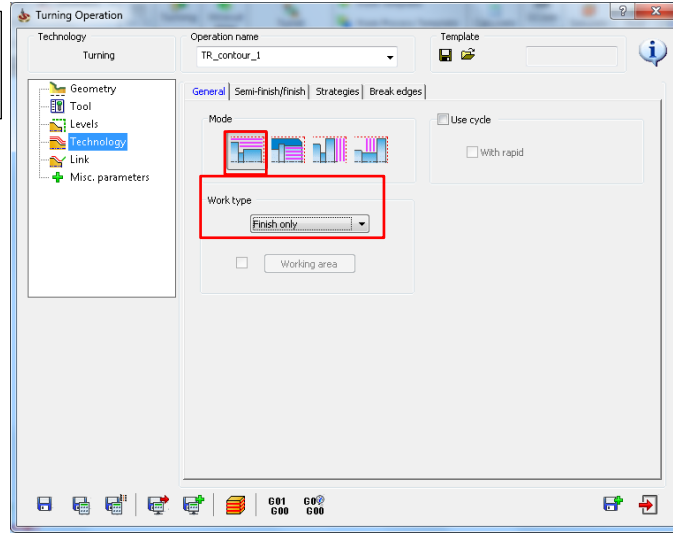

من التبويب (Semi-finish/finish) نختار  
(ISO-Turning Method) من القسم (Finish)

- المحاكاة



نضغط على الزر (Save & Calculate)



نضغط على الزر (Simulate)

يظهر لنا صندوق حوار (Simulate)

نقوم باختيار نوع المحاكاة (Host CAD) نقوم بالتشغيل (▶) ليقوم البرنامج بالمحاكاة



لإنهاء المحاكاة و العودة لصندوق حوار (Turning Operation) نضغط على الزر (Exit)


بعد التأكد من ان الخراطة تمت بشكل جيد و للخروج من صندوق الحوار (Turning Operation) نضغط




على الزر (Exit)

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم


- اضافة عملية خراطة داخلية للأسطح (Add an Internal Turning operation)  
1- من شجرة التصميم نقر بالزر الايمن على (Operations) و من القائمة الجانبية نختار (Add Turning Operation) ومنها نختار (Turning) او من الشريط كما بالشكل

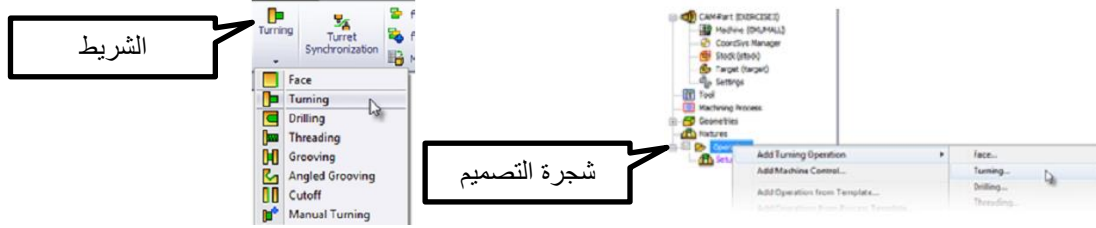

- 2- تعريف هندسة الشكل (Define the Geometry)  
يظهر لنا صندوق الحوار (Turning Operation)

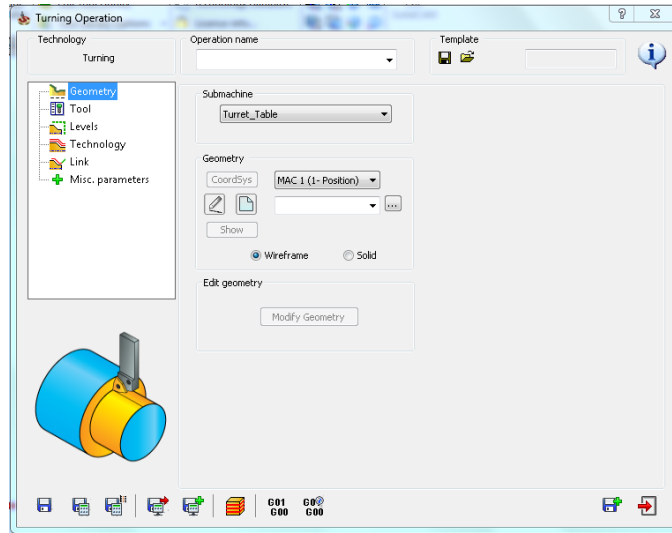


- و منه نعرف التالي  
ب- (Geometry) هندسة الشكل "هندسة عملية الخراطة او مسارها"  
في المقطع (Geometry) نتأكد من اختيار (Wireframe)

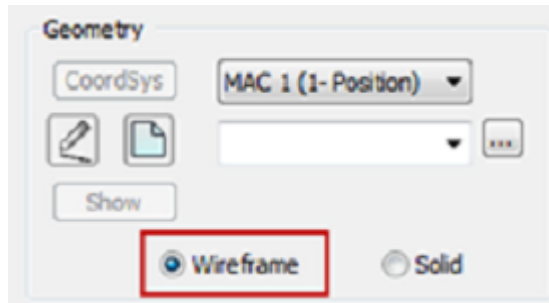


- ثم نقر على رمز الورقة فيظهر لنا اللوح الجانبي (Geometry Edit)

لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

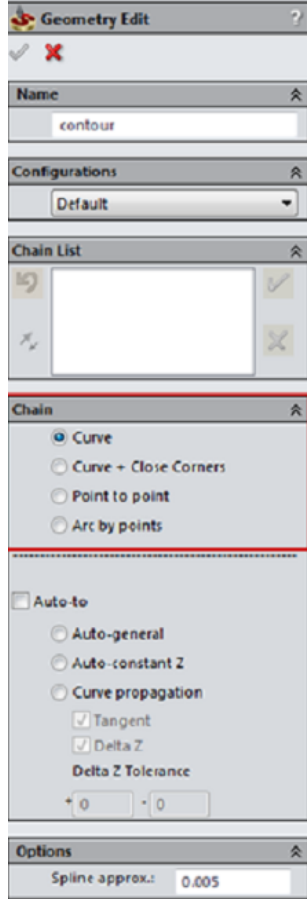


من القسم (Chain) تأكد من اختيار (Point to point) ثم من على الشاشة نختار النقطة في بداية المجرى ثم النقطة في نهايته فيتم توصيل خط فوق المجرى كما بالشكل التالي الخيار (Point to point) يسمح بالتقاط النقاط المتجاورة

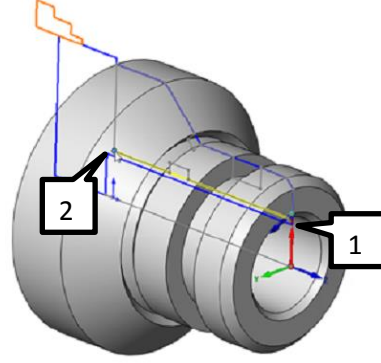


ننقر على علامة (✓) موافق في (Chain list) فتظهر السلسلة في المربع الابيض ثم نوافق مرة اخرى فنعود الى صندوق الحوار (Turning Operation)

3- (Define the Tool) تعريف اداة القطع من صندوق الحوار (Turning Operation) ننقر على (Tool) ثم ننقر على الزر (Select) فيظهر لنا التبويب (Part Tool Table)

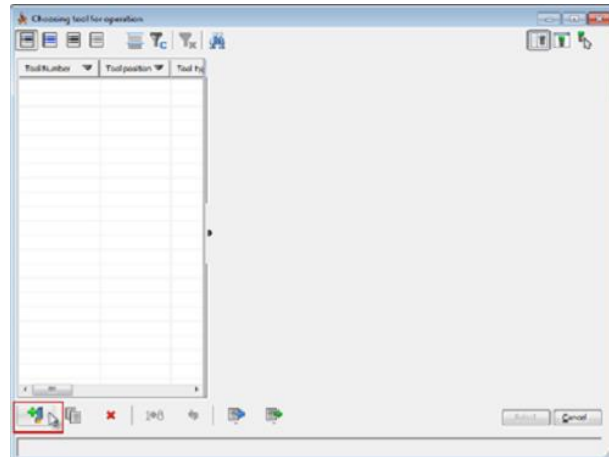

ثم ننقر على الزر (Add Turning Tool) ( ) فيظهر لنا تبويب جديد منه نختار نوع اداة القطع

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

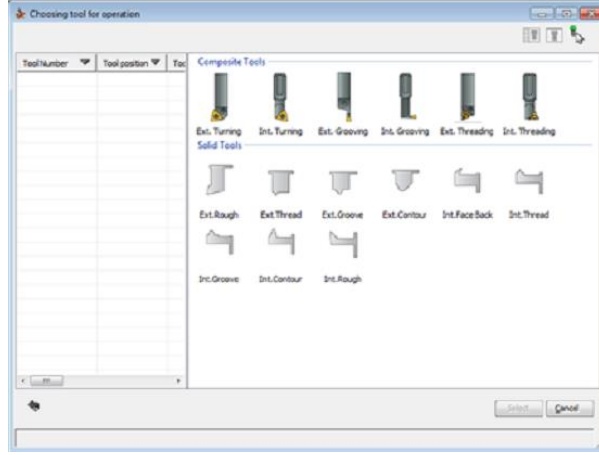

نختار (Int.Rough) و بمجرد ان ننقر على اداة القطع المناسبة يظهر لنا صندوق حوار من خلاله يمكننا ان نحدد ابعاد اداة القطع و موضعها و سرعتها و تغذيتها الخ

ابعاد قلم الخراطة

Set the **A** parameter to **15**


Set the **D** parameter to **100**

Set the **D1** parameter to **4**

Set the **D2** parameter to **5**

Set the **F** parameter to **30**

Set the **Ra** parameter to **0.4**

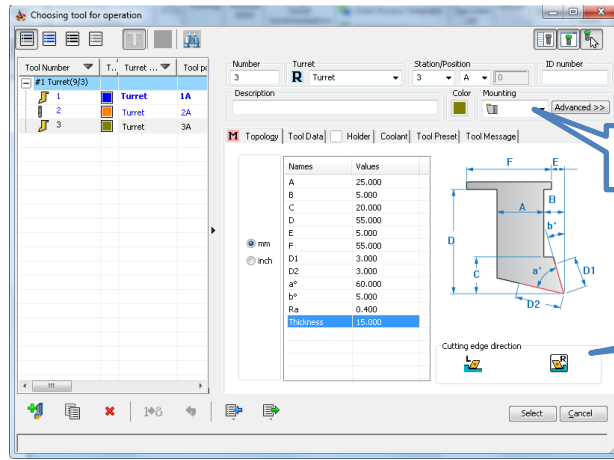

من التبويب (ToolData) نحدد

$$(V= 180 \text{ m/min}) \& (D=31.5) \text{ (Spin}=(1000 \cdot V)/(\pi \cdot D))$$

$$\text{(Spin}=1800)$$

4- تعريف المتغيرات التكنولوجية (Define the technological parameters) نتقل للصفحة (technological) ونحدد الخيارات التالية



( Long internal)—(Mode) -  
( Finish only)---(Working area) -

من التبويب (Semi-finish/finish) نختار  
(ISO-Turning Method) من القسم (Finish)

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

- المحاكاة



نضغط على الزر (Save & Calculate)



نضغط على الزر (Simulate)

يظهر لنا صندوق حوار (Simulate)

نقوم باختيار نوع المحاكاة (Host CAD) نقوم بالتشغيل (▶) ليقوم البرنامج بالمحاكاة



لإنهاء المحاكاة و العودة لصندوق حوار (Turning Operation) نضغط على الزر (Exit) ▲

بعد التأكد من ان الخراطة تمت بشكل جيد و للخروج من صندوق الحوار (Turning Operation) نضغط




على الزر (Exit) ➡


لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

## - اضافة عملية خراطة خارجية للمجاري (Add an External Grooving operation)


1- من شجرة التصميم نقر بالزر الايمن على (Operations) و من القائمة الجانبية نختار (Add Turning Operation) ومنها نختار (Grooving) او من الشريط كما بالشكل

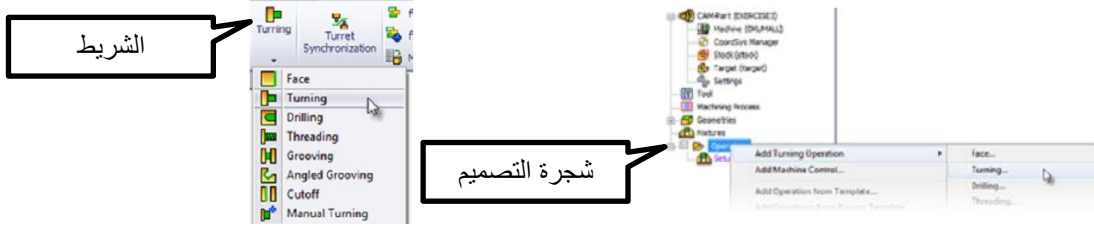

2- تعريف هندسة الشكل (Define the Geometry)  
يظهر لنا صندوق الحوار (Turning Operation)

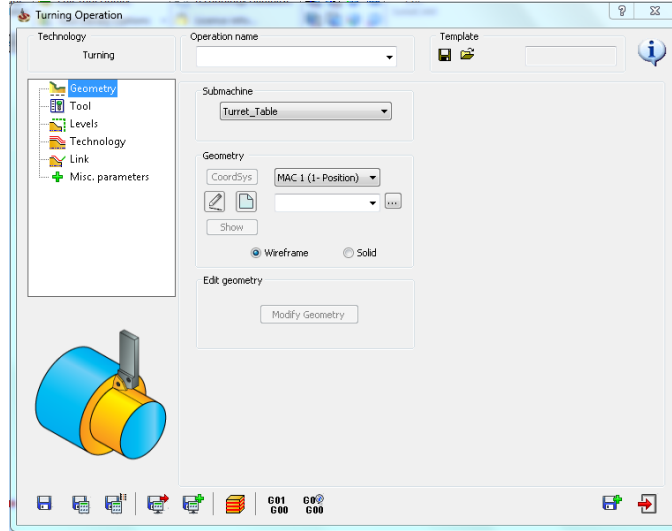


و منه نعرف التالي  
ت- (Geometry) هندسة الشكل "هندسة عملية الخراطة او مسارها"  
في المقطع (Geometry) نتأكد من اختيار (Wireframe)

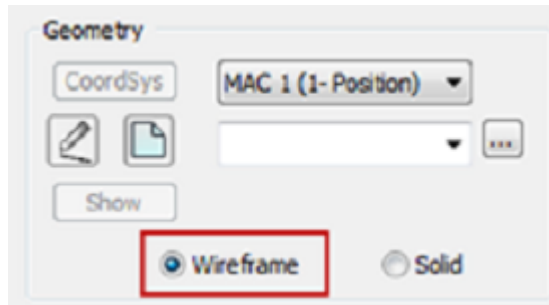


ثم نقر على رمز الورقة فيظهر لنا اللوح الجانبي (Geometry Edit)



لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

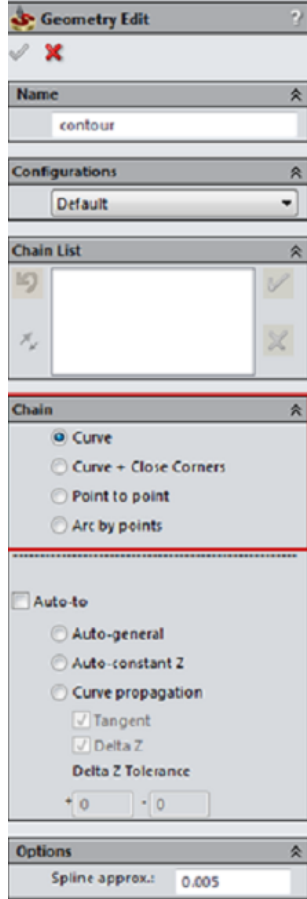


من القسم (Chain) تأكد من اختيار (Curve) ثم من على الشاشة نختار الخط الاول و الثاني و الثالث كما بالشكل التالي

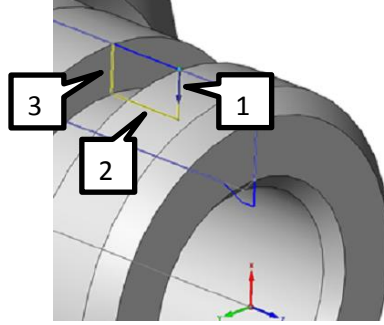

ننقر على علامة (✓) موافق في (Chain list) فتظهر السلسلة في المربع الابيض ثم نوافق مرة اخرى فنعود الى صندوق الحوار (Turning Operation)


3- (Define the Tool) تعريف اداة القطع

من صندوق الحوار (Turning Operation) ننقر على (Tool) ثم ننقر على الزر (Select) فيظهر لنا التبويب (Part Tool Table)

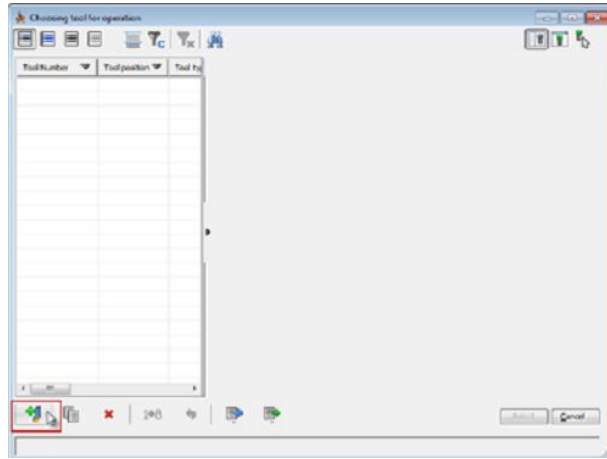

ثم ننقر على الزر (Add Turning Tool) ( ) فيظهر لنا تبويب جديد منه نختار نوع اداة القطع

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

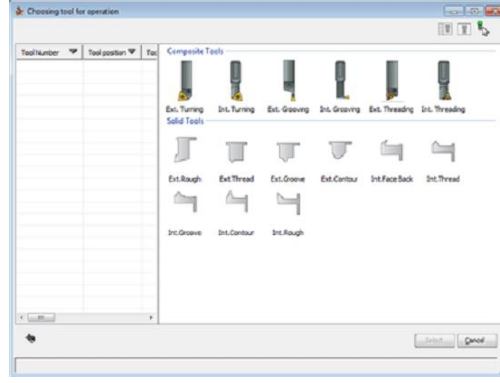

نختار (Ext. Groove) و بمجرد ان ننقر على اداة القطع المناسبة يظهر لنا صندوق حوار من خلاله يمكننا ان نحدد ابعاد اداة القطع و موضعها و سرعتها و تغذيتها الخ

ابعاد قلم الخراطة

Set the **A** parameter to **25**

Set the **B** parameter to **-8**


Set the **C** parameter to **15**


Set the **G** parameter to **3**


Set the **D1 & D2** parameter to **7**

Set the **a & b** parameter to **-1**

Set the **Ra** parameter to **0.2**

الاتجاه (Left) 

الموضع 

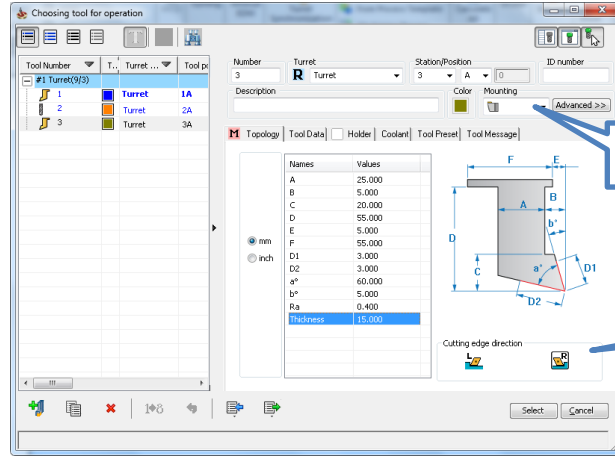

من التبويب (ToolData) نحدد

Feed normal to (0.18)

Feed finish to (0.12)


.Safety angle to (0)

4- تعريف المتغيرات التكنولوجية (Define the technological parameters) نتنقل للصفحة (technological) ونحدد الخيارات التالية

- (Long external)---(Mode)
- ( Rough)---(Working area)

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

من التبيوب (Rough) نختار  
(Distance) من القسم (Rough offset) و نحدد له القيمة (0.2)  
من القسم (Step over) نحدد القيمة (2.8)

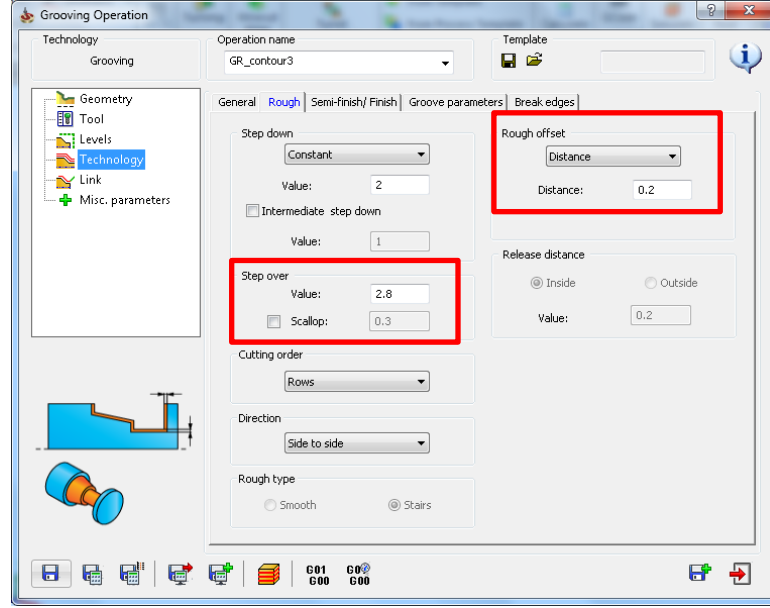

- المحاكاة



نضغط على الزر (Save & Calculate)



نضغط على الزر (Simulate)

يظهر لنا صندوق حوار (Simulate)

نقوم باختيار نوع المحاكاة (Host CAD) نقوم بالتشغيل (▶) ليقوم البرنامج بالمحاكاة



لإنهاء المحاكاة و العودة لصندوق حوار (Turning Operation) نضغط على الزر (Exit)

بعد التأكد من ان الخراطة تمت بشكل جيد و للخروج من صندوق الحوار (Turning Operation) نضغط




على الزر (Exit)


لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

- اضافة عملية خراطة داخلية للمجاري (Add an Internal Grooving operation)


1- من شجرة التصميم نقر بالزر الايمن على (Operations) و من القائمة الجانبية نختار (Add Turning Operation) ومنها نختار (Grooving) او من الشريط كما بالشكل

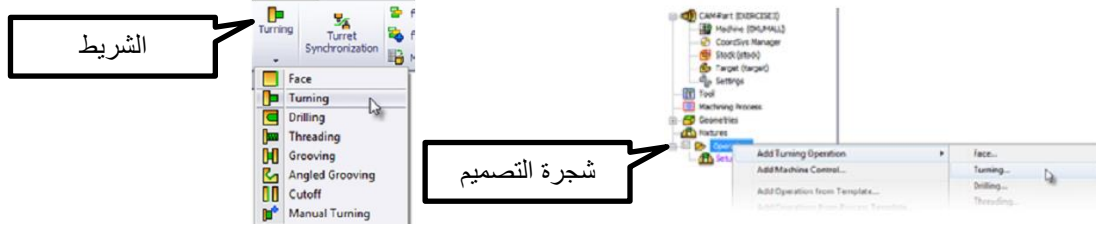

2- تعريف هندسة الشكل (Define the Geometry)  
يظهر لنا صندوق الحوار (Turning Operation)

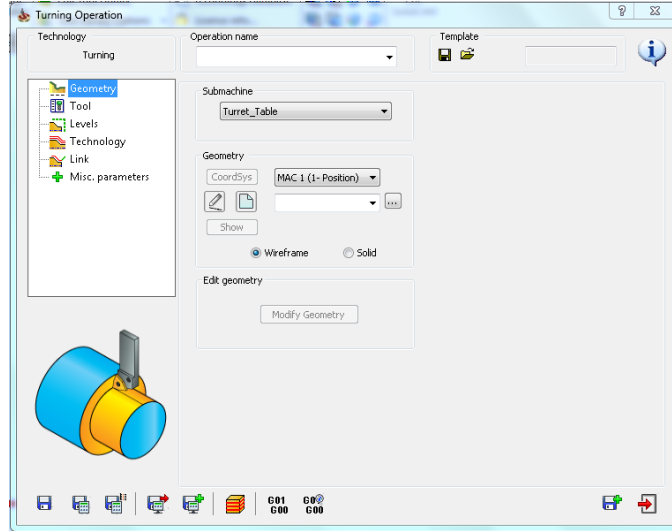


و منه نعرف التالي  
ث- (Geometry) هندسة الشكل "هندسة عملية الخراطة او مسارها"  
في المقطع (Geometry) نتأكد من اختيار (Wireframe)

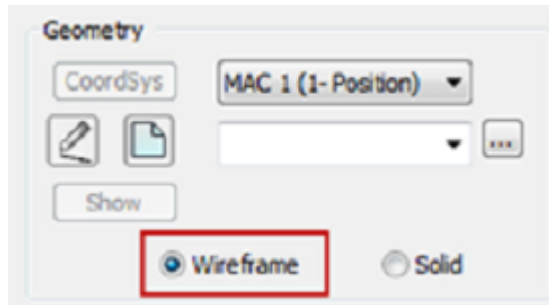


ثم نقر على رمز الورقة فيظهر لنا اللوح الجانبي (Geometry Edit)

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

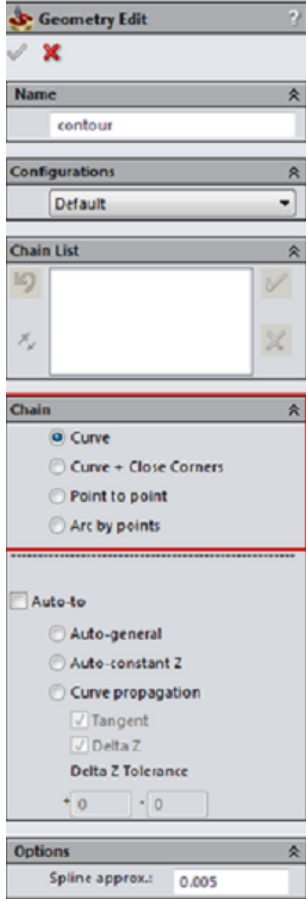

من القسم (Chain) تأكد من اختيار (Curve) ثم من على الشاشة نختار الخط الاول و الثاني و الثالث كما بالشكل التالي

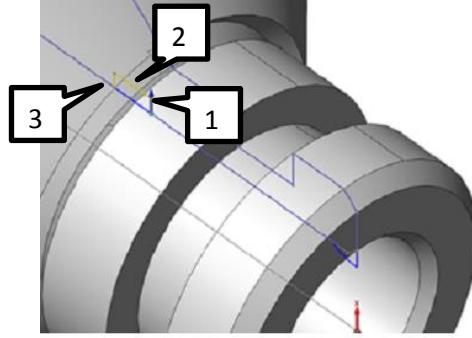


ننقر على علامة (✓) موافق في (Chain list) فتظهر السلسلة في المربع الابيض ثم نوافق مرة اخرى فنعود الى صندوق الحوار (Turning Operation) ننقر على الزر (Modify Geometry) فيظهر لنا اللوح الجانبي الذي يمكننا من تحديد نقطة بداية القلم و نهايته "بداية الخراطة و نهايتها"


من القسم (Start Extension/trimming) نلغي اختيار (Auto extend to stock) و امام (Distance) نحدد البعد بـ(1) من القسم (End Extension/trimming) نلغي اختيار (Auto extend to stock) و امام (Distance) نحدد البعد بـ(1)


### 3- (Define the Tool) تعريف اداة القطع

من صندوق الحوار (Turning Operation) ننقر على (Tool) ثم ننقر على الزر (Select) فيظهر لنا التبويب (Part Tool Table)

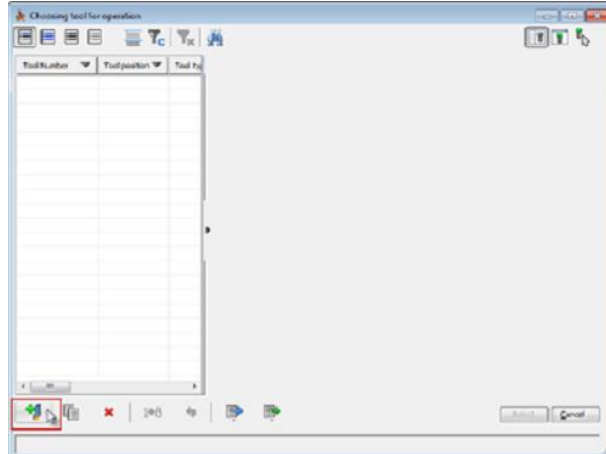

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

ثم ننقر على الزر (Add Turning Tool) (  ) فيظهر لنا تبويب جديد منه نختار نوع اداة القطع

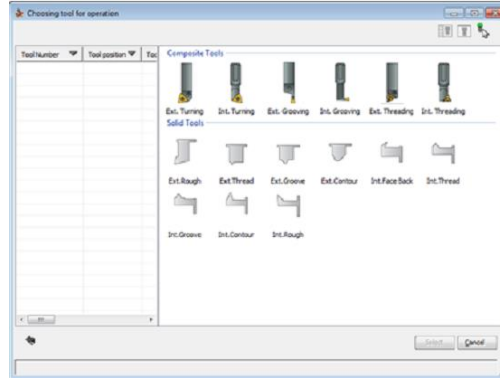

نختار (Int.Groove) و بمجرد ان ننقر على اداة القطع المناسبة يظهر لنا صندوق حوار من خلاله يمكننا ان نحدد ابعاد اداة القطع و موضعها و سرعتها و تغذيتها الخ

ابعاد قلم الخراطة


Set the **G** parameter to **3**


Set the **H** parameter to **3**


Set the **a & b** parameter to **-1**

Set the **Ra** parameter to **0.2**

Set the **D** parameter to **60**

 (Left) الاتجاه

 (الموضع)

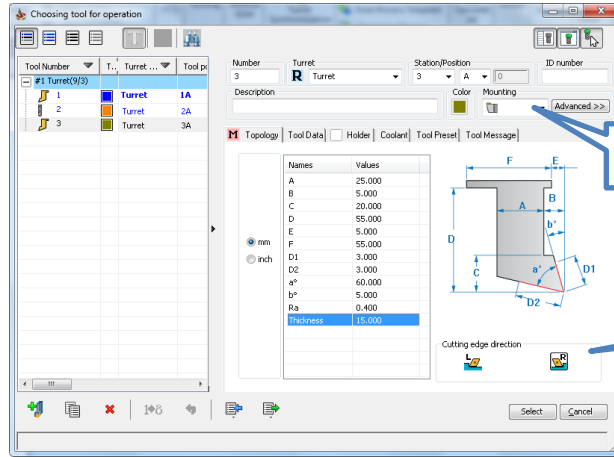

من التبويب (ToolData) نحدد


Feed normal to (0.15)

Feed finish to (0.1)

.Safety angle to (0)

4- تعريف المتغيرات التكنولوجية (Define the technological parameters)


نتنقل للصفحة (technological) ونحدد الخيارات التالية

 ( Long internal)—(Mode) -

( Rough)---(Working area) -

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

من التبيوب (Rough) نختار  
(ZX-ABS) من القسم (Rough offset) و نحدد له القيم  
Distance X to (0.2)  
Distance Z to (0.05)  
من القسم (Step over) نحدد القيمة (2.8)

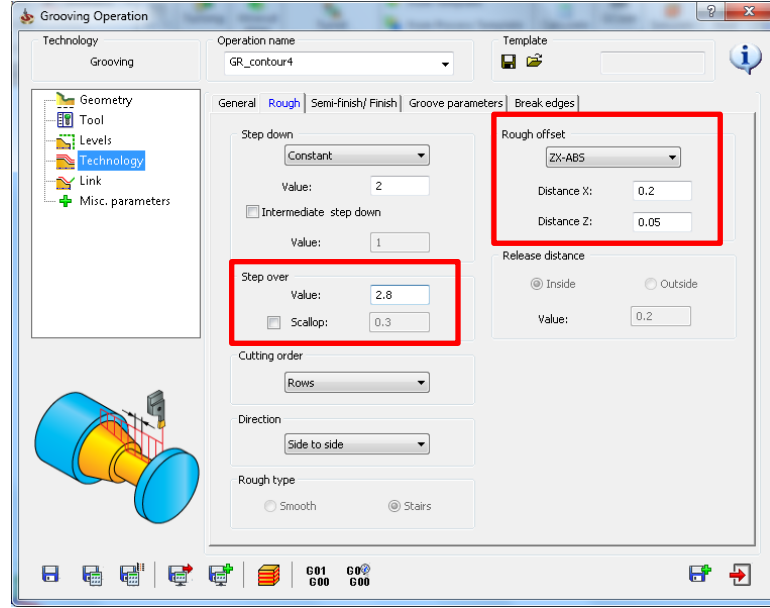

من التبيوب (Semi-finish/finish) نختار  
(No) من القسم (Finish)

المحاكاة



نضغط على الزر (Save & Calculate)



نضغط على الزر (Simulate)

يظهر لنا صندوق حوار (Simulate)

نقوم باختيار نوع المحاكاة (Host CAD) نقوم بالتشغيل (▶) ليقوم البرنامج بالمحاكاة



لإنهاء المحاكاة و العودة لصندوق حوار (Turning Operation) نضغط على الزر (Exit)

بعد التأكد من ان الخراطة تمت بشكل جيد و للخروج من صندوق الحوار (Turning Operation) نضغط




على الزر (Exit)


لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

## - اضافة عملية خراطة مانلة للمجاري (Add an Angled Grooving operation)

1- من شجرة التصميم نقر بالزر الايمن على (Operations) و من القائمة الجانبية نختار (Add Turning Operation) ومنها نختار (Angled Grooving) او من الشريط كما بالشكل

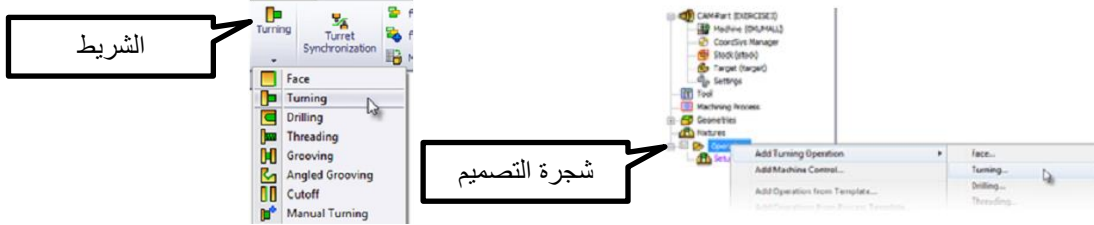


## 2- تعريف هندسة الشكل (Define the Geometry) يظهر لنا صندوق الحوار (Turning Operation)

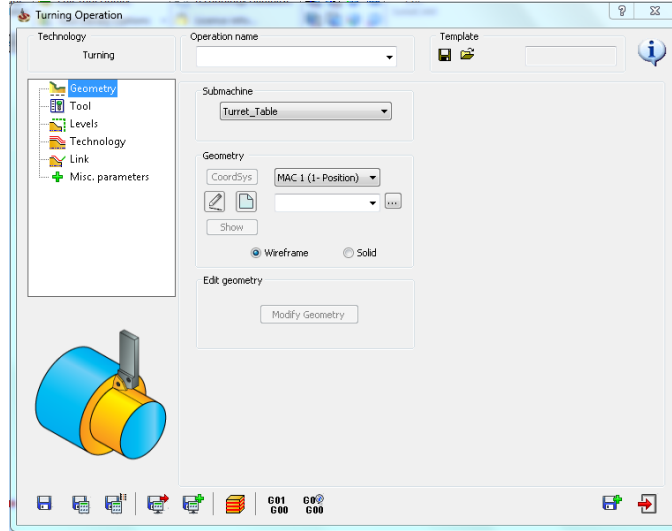

و منه نعرف التالي


ج- (Geometry) هندسة الشكل "هندسة عملية الخراطة او مسارها"  
في المقطع (Geometry) نتأكد من اختيار (Wireframe)

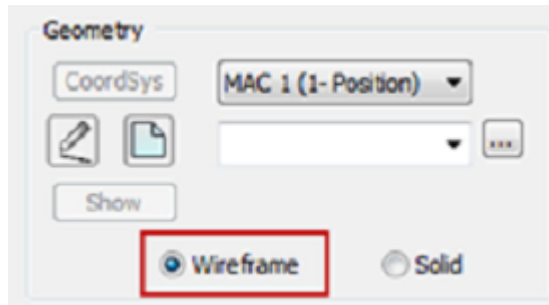


ثم نقر على رمز الورقة فيظهر لنا اللوح الجانبي (Geometry Edit)



لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

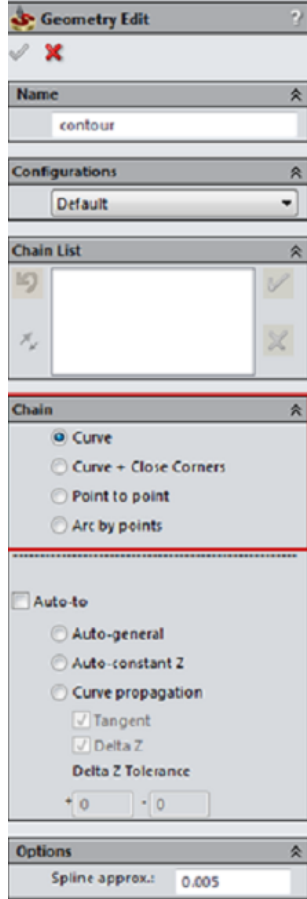


من القسم (Chain) تأكد من اختيار (Curve) ثم من على الشاشة نختار الخط الاول و الثاني و الثالث كما بالشكل التالي

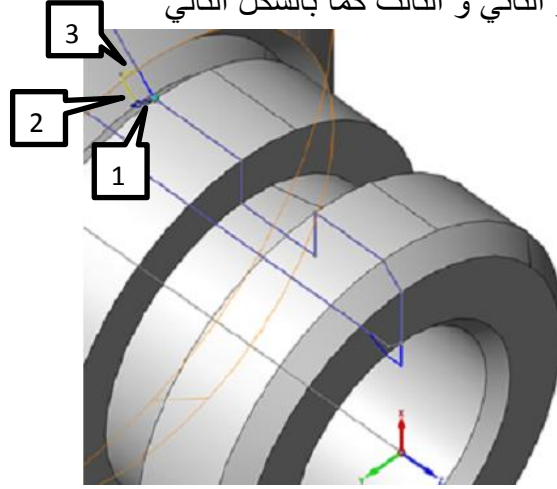


ننقر على علامة (✓) موافق في (Chain list)  
فتظهر السلسلة في المربع الابيض ثم نوافق مرة  
اخرى فنعود الى صندوق الحوار (Turning  
Operation)

3- (Define the Tool) تعريف اداة القطع  
من صندوق الحوار (Turning Operation) ننقر على (Tool) ثم ننقر على الزر  
(Select) فيظهر لنا التبويب (Part Tool Table)

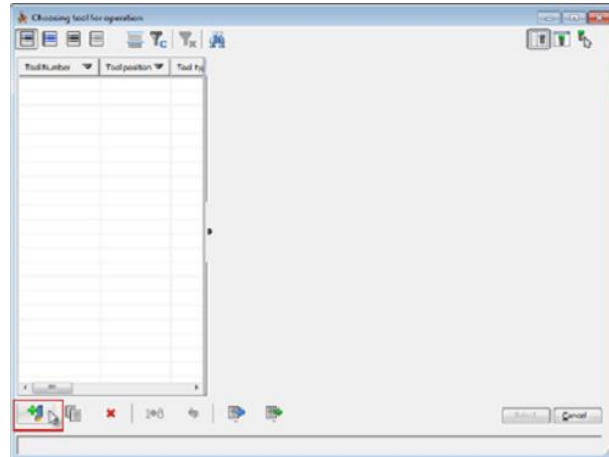

ثم ننقر على الزر (Add Turning Tool) ( ) فيظهر لنا تبويب جديد منه  
نختار نوع اداة القطع

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

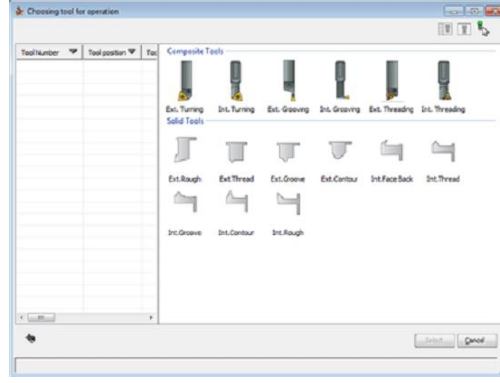

نختار (Ext.Groove) و بمجرد ان ننقر على اداة القطع المناسبة يظهر لنا صندوق حوار من خلاله يمكننا ان نحدد ابعاد اداة القطع و موضعها و سرعتها و تغذيتها الخ

ابعاد قلم الخراطة

Set the **G** parameter to **2**


Set the **C** parameter to **15**

Set the **D1 & D2** parameter to **4**

Set the **a & b** parameter to **-1**

Set the **Ra** parameter to **0.2**

الاتجاه (Left)

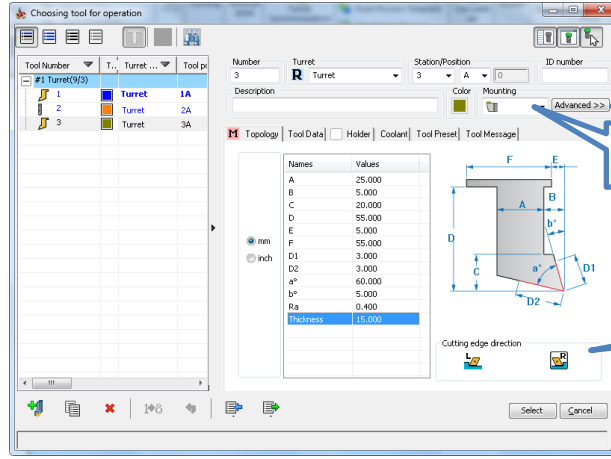


Advanced

الموضع

اتجاه اداة القطع


الان نعمل على امالة القلم بزواوية (45) درجة

نختار الموضع ( ) ثم ننقر على الزر (Advanced) يظهر صندوق الحوار التالي

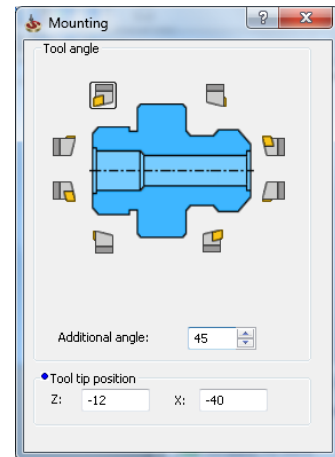


نحدد الزاوية (Additional angle) بقيمة (-45)


4- تعريف المتغيرات التكنولوجية (Define the technological parameters)  
ننتقل للصفحة (technological) ونحدد الخيارات التالية

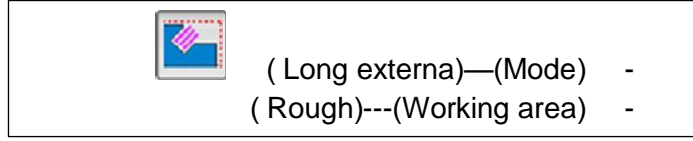

من التبويب (Rough) نختار  
(Single) من القسم (Step down)  
من القسم (Step over) نحدد القيمة (0.2)

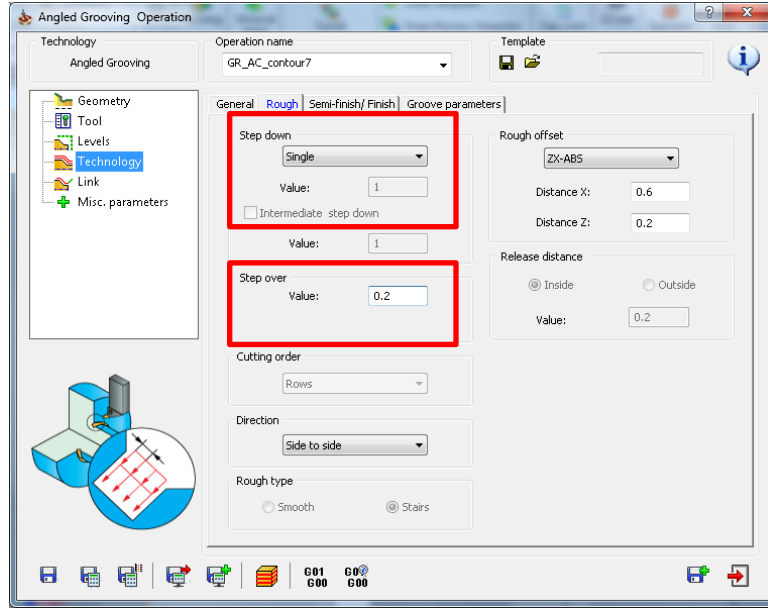

من التبويب (Semi-finish/finish) نختار  
(Finish) من القسم (ISO-Turning method)

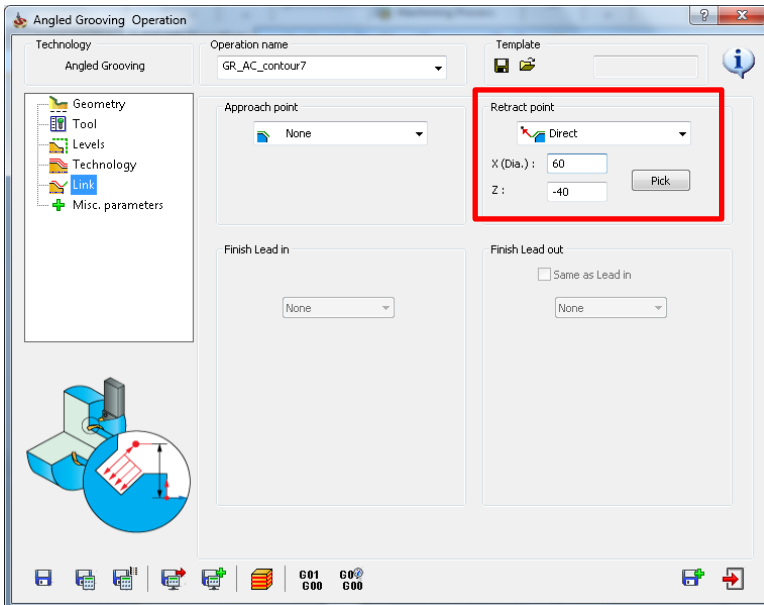

5- تعريف دخول القلم للقطع

Define the Lead )

(out option

ننتقل لصفحة (Link) و

منها نحدد

من القسم

(Retract point)

(Direct) نختار

ثم نحدد القيم

(60) بـ X (Dia)

(-40) بـ Z)

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

- المحاكاة



نضغط على الزر (Save & Calculate)



نضغط على الزر (Simulate)

يظهر لنا صندوق حوار (Simulate)

نقوم باختيار نوع المحاكاة (Host CAD) نقوم بالتشغيل (▶) ليقوم البرنامج بالمحاكاة



لإنهاء المحاكاة و العودة لصندوق حوار (Turning Operation) نضغط على الزر (Exit) ▲

بعد التأكد من ان الخراطة تمت بشكل جيد و للخروج من صندوق الحوار (Turning Operation) نضغط




على الزر (Exit) ➡


لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

- اضافة عملية خراطة قلوووس خارجي (Add a Threading operation)

1- من شجرة التصميم نقر بالزر الايمن على (Operations) و من القائمة الجانبية نختار (Add Turning Operation) ومنها نختار (Threading) او من الشريط كما بالشكل

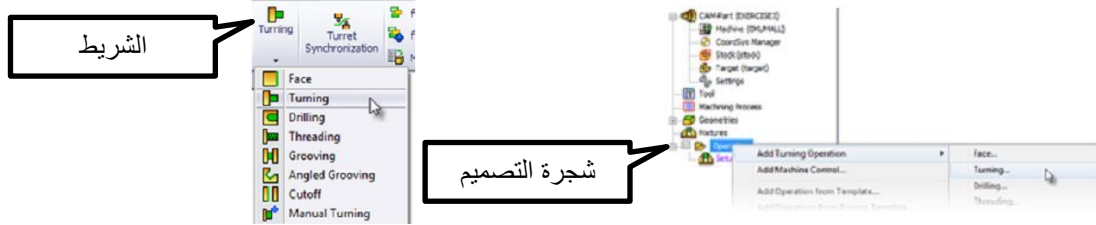


2- تعريف هندسة الشكل (Define the Geometry)  
يظهر لنا صندوق الحوار (Turning Operation)

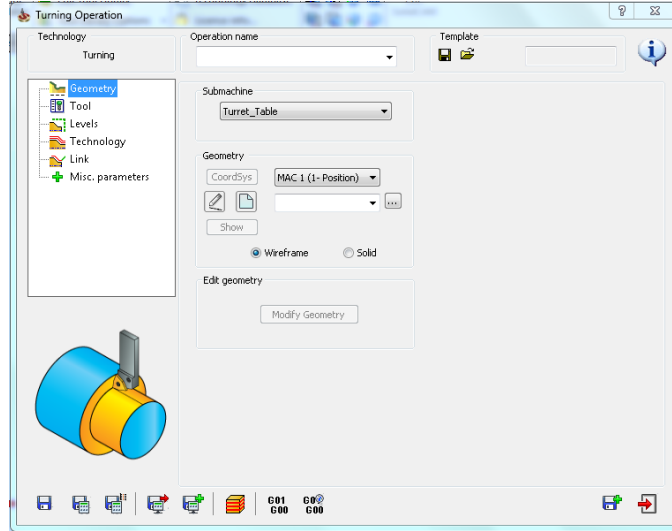


و منه نعرف التالي

ح- (Geometry) هندسة الشكل "هندسة عملية الخراطة او مسارها"  
في المقطع (Geometry) نتأكد من اختيار (Wireframe)

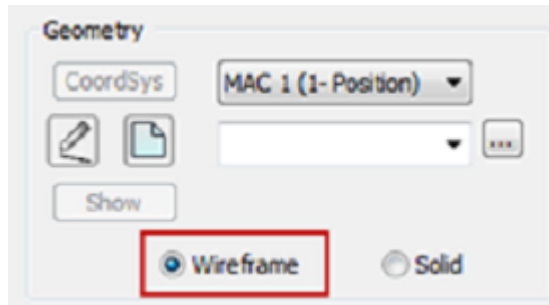


ثم نقر على رمز الورقة فيظهر لنا اللوح الجانبي (Geometry Edit)

لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

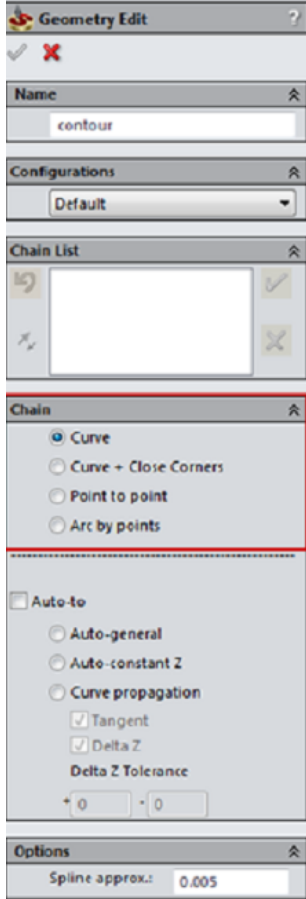

من القسم (Chain) تأكد من اختيار (Curve) ثم من على الشاشة نختار الخط الاول كما بالشكل التالي

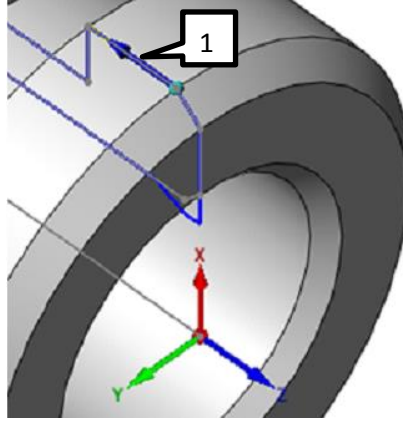

ننقر على علامة (✓) موافق في (Chain list)

فتظهر السلسلة في المربع الابيض ثم نوافق مرة

اخرى فنعود الى صندوق الحوار (Turning

Operation

ننقر على الزر (Modify Geometry) فيظهر لنا

اللوحة الجانبية الذي يمكننا من تحديد نقطة بداية القلم و نهايته "بداية الخراطة و نهايتها"

من القسم (Start Extension/trimming)

نلغي اختيار (Auto extend to stock) و امام (Distance) نحدد البعد ب(2)


من القسم (End Extension/trimming)

نلغي اختيار (Auto extend to stock) و امام (Distance) نحدد البعد ب(2)


3- (Define the Tool) تعريف اداة القطع


من صندوق الحوار (Turning Operation) ننقر على (Tool) ثم ننقر على الزر

(Select) فيظهر لنا التبويب (Part Tool Table)

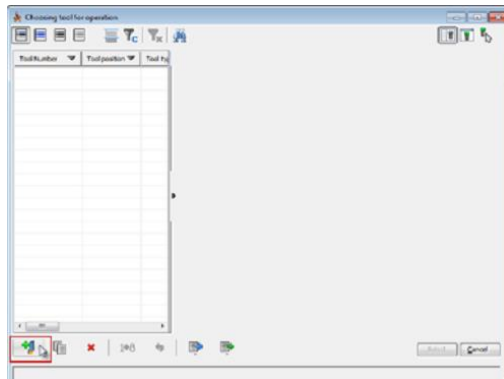

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

ثم ننقر على الزر (Add Turning Tool) (  ) فيظهر لنا تبويب جديد منه نختار نوع اداة القطع

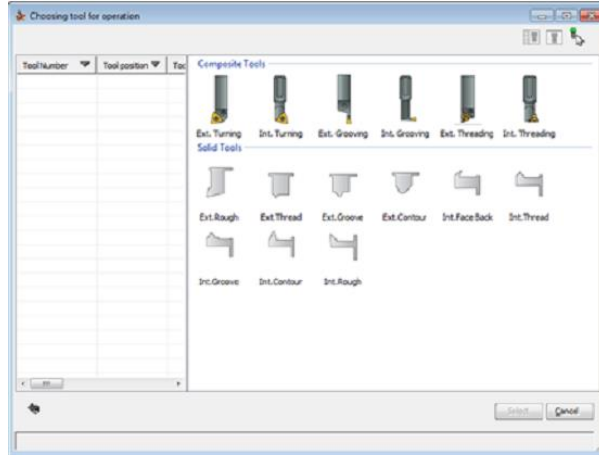

نختار (Ext.Thread) و بمجرد ان ننقر على اداة القطع المناسبة يظهر لنا صندوق حوار من خلاله يمكننا ان نحدد ابعاد اداة القطع و موضعها و سرعتها و تغذيتها الخ

ابعاد قلم الخراطة


Set the **A** parameter to **25**


Set the **B** parameter to **2.5**


Set the **D** parameter to **50**

Set the **F** parameter to **45**

Set the **Ra** parameter to **0.1**

 (Right) الاتجاه

 (الموضع)

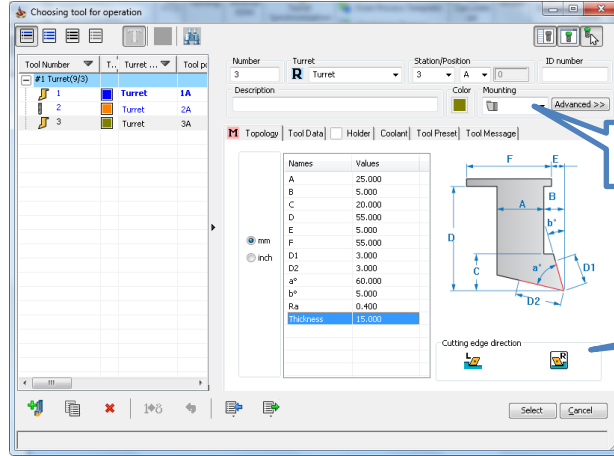

من التبويب (ToolData) نحدد

تحدد السرعة بالمعادلة  $(Spin=(1000*V)/(\pi*D)$

بما ان  $D=(58)$  &  $v=(110)$


$.Spin=(1000*110)/(\pi*58)\approx 600$  rev/min

الان نحدد


Spin normal & Spin finish=(600)

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

4- تعريف المتغيرات التكنولوجية (Define the technological parameters)  
ننتقل للصفحة (technological) ونحدد الخيارات التالية

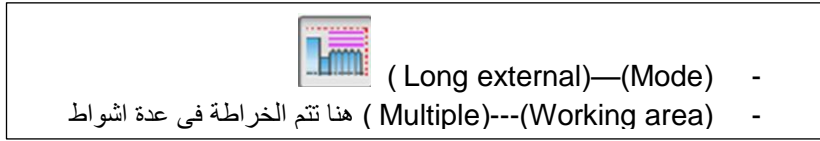

من التبويب (Data) نختار  
(Pitch unit) = (1.5)-----الخطوة  
(Minor Diameter) = (56)-----القطر الاصغر  
(Yes)=(External finish)  
(Yes)=(Thread finish)

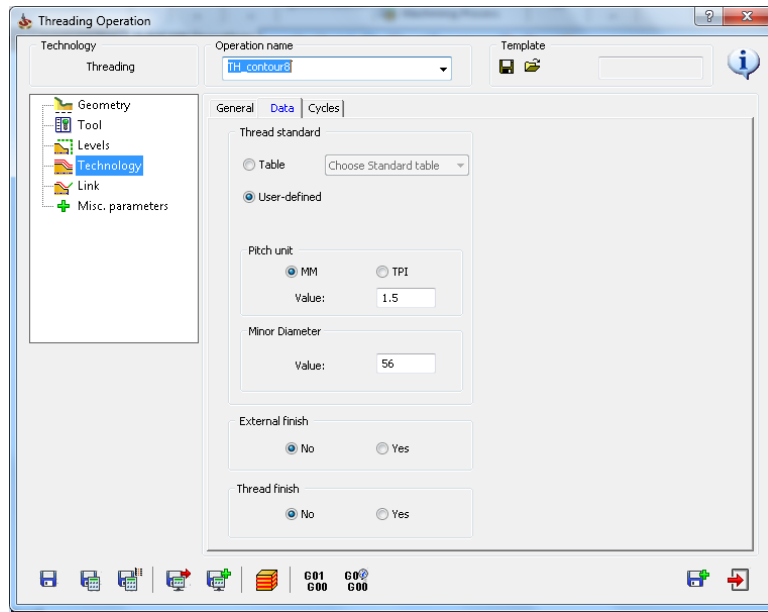

- المحاكاة



نضغط على الزر (Save & Calculate)



نضغط على الزر (Simulate)

يظهر لنا صندوق حوار (Simulate)

نقوم باختيار نوع المحاكاة (Host CAD) نقوم بالتشغيل (▶) ليقوم البرنامج بالمحاكاة



لإنهاء المحاكاة و العودة لصندوق حوار (Turning Operation) نضغط على الزر (Exit)

بعد التأكد من ان الخراطة تمت بشكل جيد و للخروج من صندوق الحوار (Turning Operation) نضغط




على الزر (Exit)




لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

- اضافة عملية خراطة قلوووس داخلي (Add a Threading operation)


1- من شجرة التصميم نقر بالزر الايمن على (Operations) و من القائمة الجانبية نختار (Add Turning Operation) ومنها نختار (Threading) او من الشريط كما بالشكل

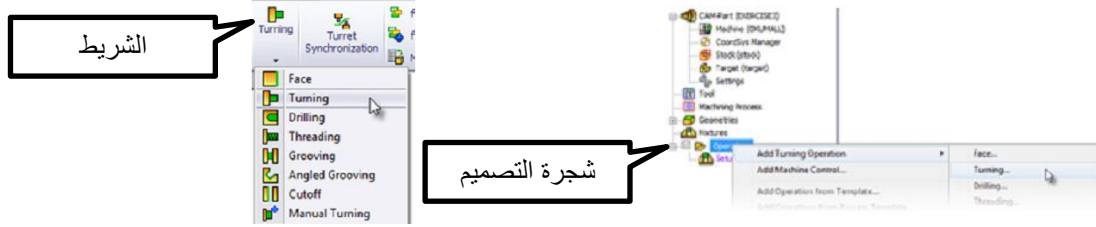

2- تعريف هندسة الشكل (Define the Geometry)  
يظهر لنا صندوق الحوار (Turning Operation)

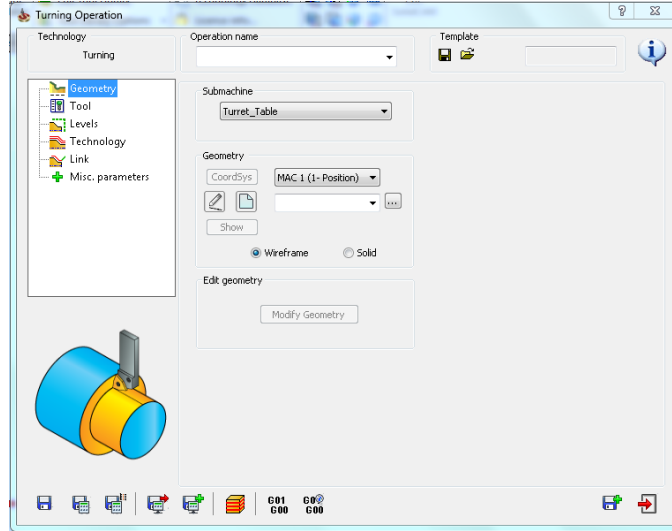


و منه نعرف التالي  
خ- (Geometry) هندسة الشكل "هندسة عملية الخراطة او مسارها"  
في المقطع (Geometry) نتأكد من اختيار (Wireframe)

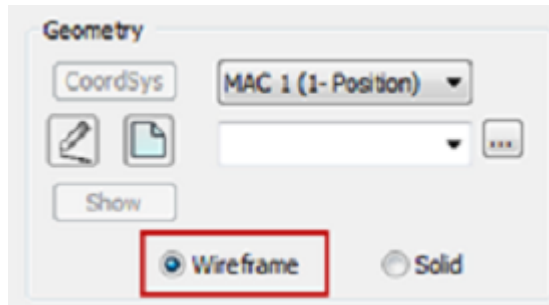


ثم نقر على رمز الورقة فيظهر لنا اللوح الجانبي (Geometry Edit)

لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

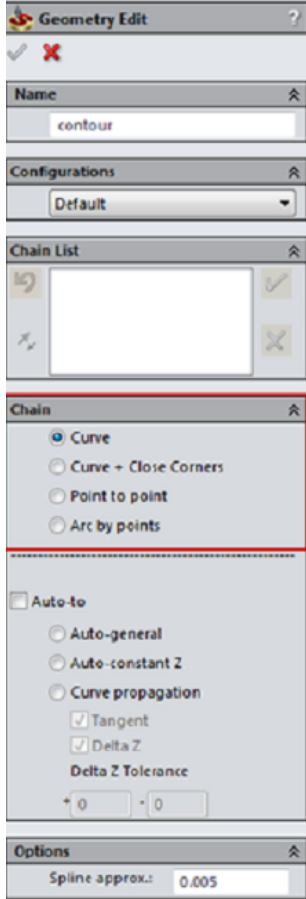

من القسم (Chain) تأكد من اختيار  
(Curve) ثم من على الشاشة نختار الخط الاول  
كما بالشكل التالي

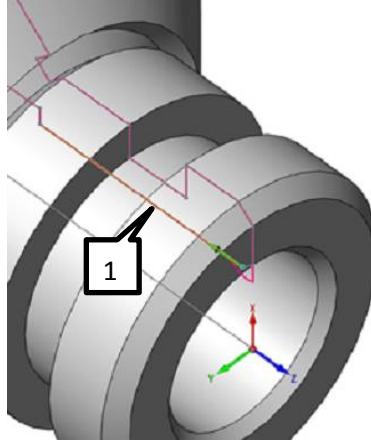


ننقر على علامة (✓) موافق في (Chain list)  
فتظهر السلسلة في المربع الابيض ثم نوافق مرة  
اخرى فنعود الى صندوق الحوار (Turning  
Operation)

ننقر على الزر (Modify Geometry) فيظهر لنا  
اللوحة الجانبي الذي يمكننا من تحديد نقطة بداية القلم و  
نهايته "بداية الخراطة و نهايتها"


من القسم (Start Extension/trimming)  
نلغي اختيار (Auto extend to stock) و امام (Distance) نحدد البعد بـ(2)  
من القسم (End Extension/trimming)  
نلغي اختيار (Auto extend to stock) و امام (Distance) نحدد البعد بـ(2)


3- (Define the Tool) تعريف اداة القطع

من صندوق الحوار (Turning Operation) ننقر على (Tool) ثم ننقر على الزر  
(Select) فيظهر لنا التبويب (Part Tool Table)

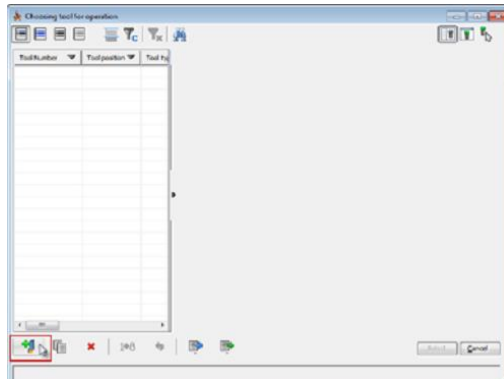

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

ثم ننقر على الزر (Add Turning Tool) (  ) فيظهر لنا تبويب جديد منه نختار نوع اداة القطع

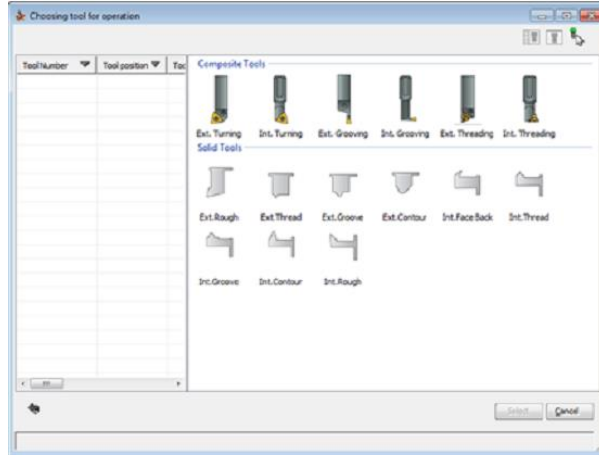

نختار (Int.Thread) و بمجرد ان ننقر على اداة القطع المناسبة يظهر لنا صندوق حوار من خلاله يمكننا ان نحدد ابعاد اداة القطع و موضعها و سرعتها و تغذيتها الخ

ابعاد قلم الخراطة


Set the **A** parameter to **18**


Set the **C** parameter to **4**


Set the **D** parameter to **80**

Set the **F** parameter to **32**

Set the **Ra** parameter to **0.1**

 الاتجاه (left)

 الموضع

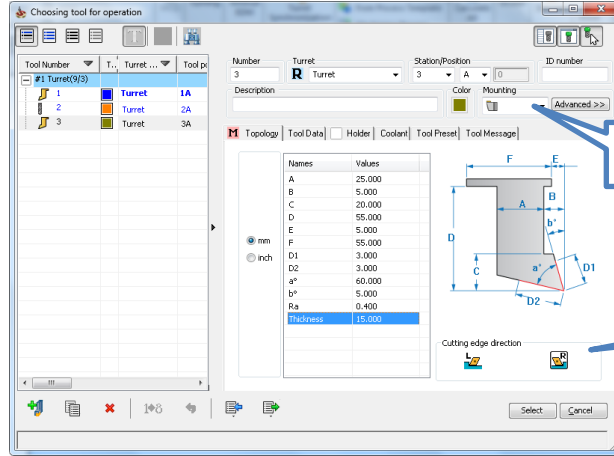

من التبويب (ToolData) نحدد

تحدد السرعة بالمعادلة  $(Spin=(1000*V)/(\pi*D))$

بما ان  $D=(33.5)$  &  $v=(80)$


$.Spin=(1000*80)/(\pi*33.5)\approx 750 \text{ rev/min}$

الان نحدد

Spin normal & Spin finish=(750)

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

4- تعريف المتغيرات التكنولوجية (Define the technological parameters)  
ننتقل للصفحة (technological) ونحدد الخيارات التالية

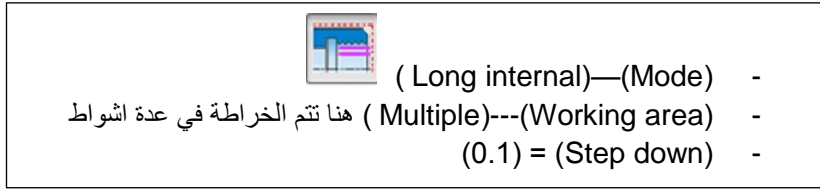


من التبويب (Data) نختار

(Pitch unit)= (1.5)-----الخطوة

(33.5) =(Minor Diameter)

( Yes)=(External finish)

( Yes)=(Thread finish)

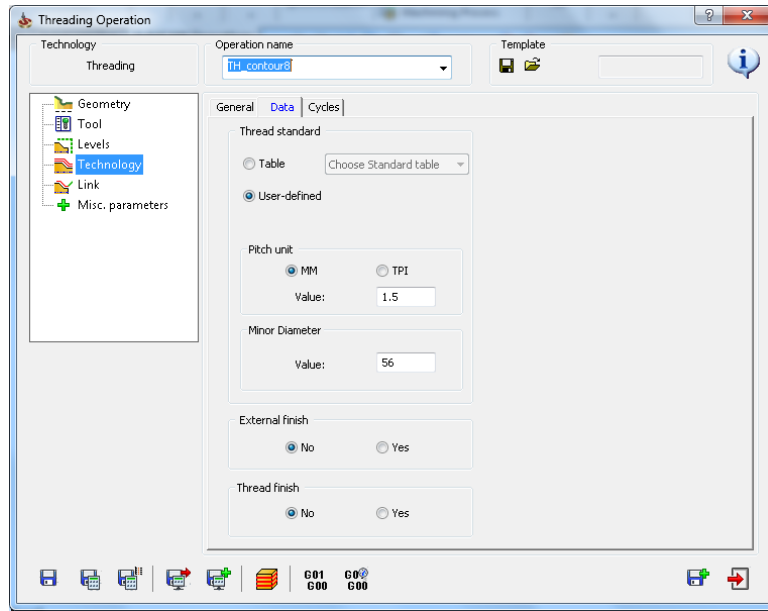

- المحاكاة



نضغط على الزر (Save & Calculate)



نضغط على الزر (Simulate)

يظهر لنا صندوق حوار (Simulate)

نقوم باختيار نوع المحاكاة (Host CAD) نقوم بالتشغيل (▶) ليقوم البرنامج بالمحاكاة



لإنهاء المحاكاة و العودة لصندوق حوار (Turning Operation) نضغط على الزر (Exit)

بعد التأكد من ان الخراطة تمت بشكل جيد و للخروج من صندوق الحوار (Turning Operation) نضغط




على الزر (Exit)


لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

## - اضافة عملية قطع (فصل) (Add a Cutoff Operation)

5- من شجرة التصميم نقر بالزر الايمن على (Operations) و من القائمة الجانبية نختار (Add Turning Operation) ومنها نختار (Cutoff) او من الشريط كما بالشكل

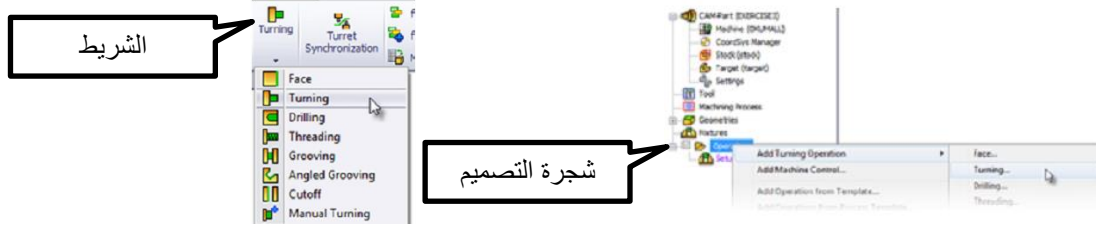


## 6- تعريف هندسة الشكل (Define the Geometry) يظهر لنا صندوق الحوار (Turning Operation)

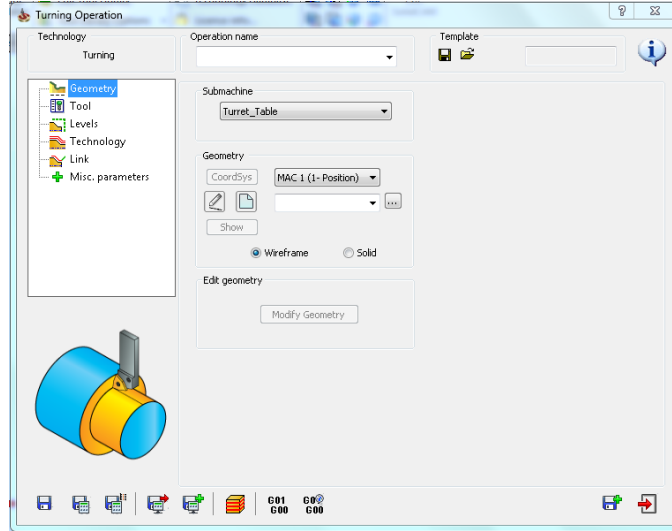


و منه نعرف التالي

د- (Geometry) هندسة الشكل "هندسة عملية الخراطة او مسارها"  
في المقطع (Geometry) نتأكد من اختيار (Wireframe)

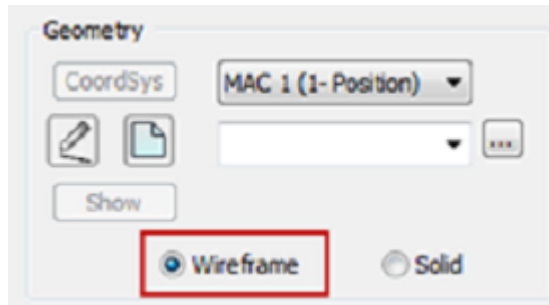


ثم نقر على رمز الورقة فيظهر لنا اللوح الجانبي (Geometry Edit)

لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

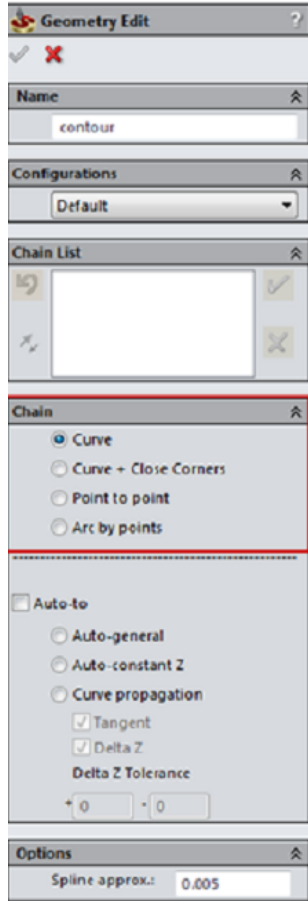

من القسم (Chain) تأكد من اختيار  
(Curve) ثم من على الشاشة نختار الخط الاول  
كما بالشكل التالي

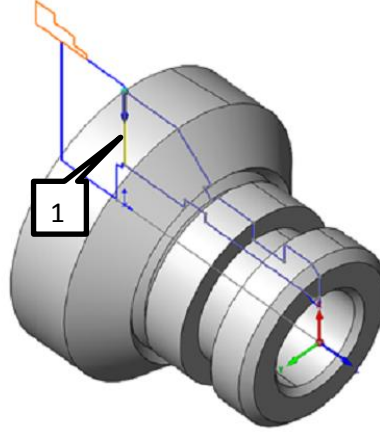


ننقر على علامة (✓) موافق في (Chain list)  
فتظهر السلسلة في المربع الابيض ثم نوافق مرة  
اخرى فنعود الى صندوق الحوار (Turning  
Operation)


ننقر على الزر (Modify Geometry) فيظهر لنا  
اللوح الجانبي الذي يمكننا من تحديد نقطة بداية القلم و نهايته "بداية الخراطة و  
نهايتها"


من القسم (Start Extension/trimming)  
نلغي اختيار (Auto extend to stock) و امام (Distance) نحدد البعد ب(2)  
من القسم (End Extension/trimming)  
نلغي اختيار (Auto extend to stock) و امام (Distance) نحدد البعد ب(2)

7- (Define the Tool) تعريف اداة القطع  
من صندوق الحوار (Turning Operation) ننقر على (Tool) ثم ننقر على الزر  
(Select) فيظهر لنا التبويب (Part Tool Table)

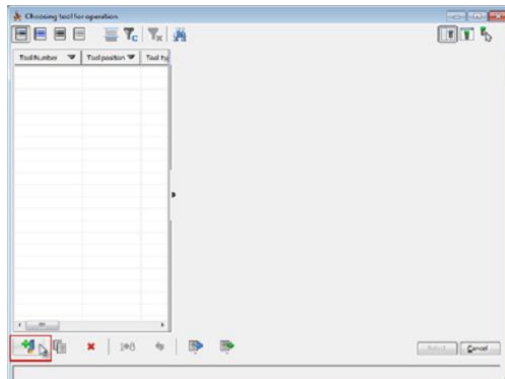

## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

ثم ننقر على الزر (Add Turning Tool) (  ) فيظهر لنا تبويب جديد منه نختار نوع اداة القطع

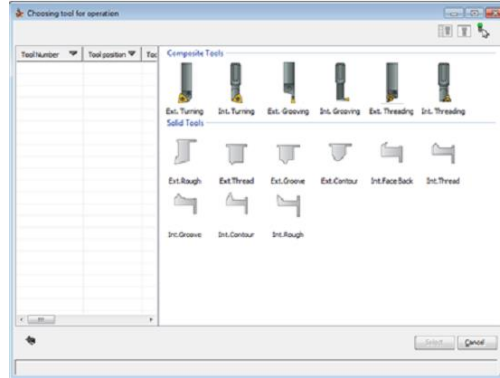

نختار (Ext. Groove) و بمجرد ان ننقر على اداة القطع المناسبة يظهر لنا صندوق حوار من خلاله يمكننا ان نحدد ابعاد اداة القطع و موضعها و سرعتها و تغذيتها الخ

ابعاد قلم الخراطة


Set the **b** parameter to **0**


Set the **C** parameter to **35**


Set the **D** parameter to **60**

Set the **E** parameter to **0**

Set the **Ra** parameter to **0.2**

 الاتجاه (left)

 الموضع

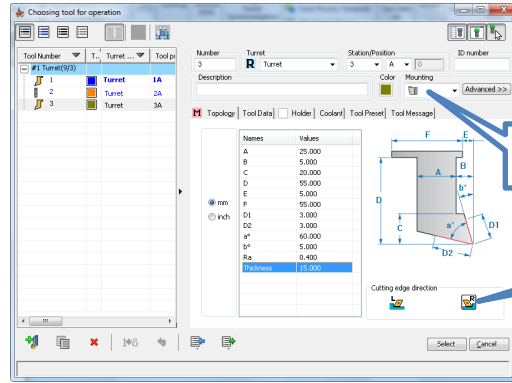


من التبويب (ToolData) نحدد

من (Spin Units)نختار


Constant Surface Speed (CSS)


(100)=.Spin normal & Spin limit

(0.08) = Feed normal

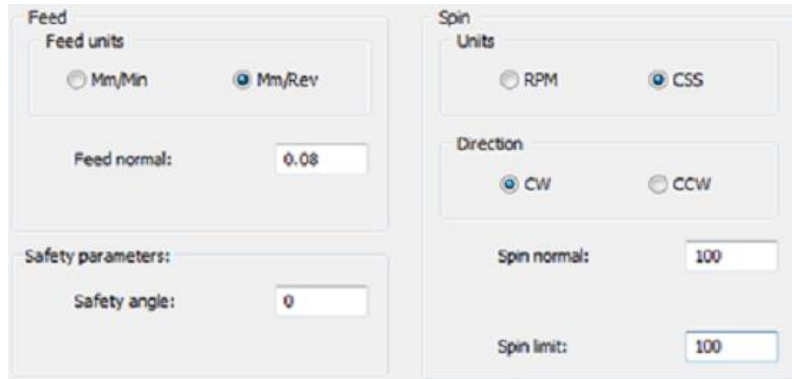

8- تعريف المتغيرات التكنولوجية (Define the technological parameters)  
نتنقل للصفحة (technological) ونحدد الخيارات التالية

 ( Long external)---(Mode) -  
( Left)---(Tool side) -  
( Chamfer)----- (Corner) -  
(Right )----(Location) -  
نحدد (Chamfer parameters) -  
(1)=(Distance X) -  
(1)=(Distance Z) -

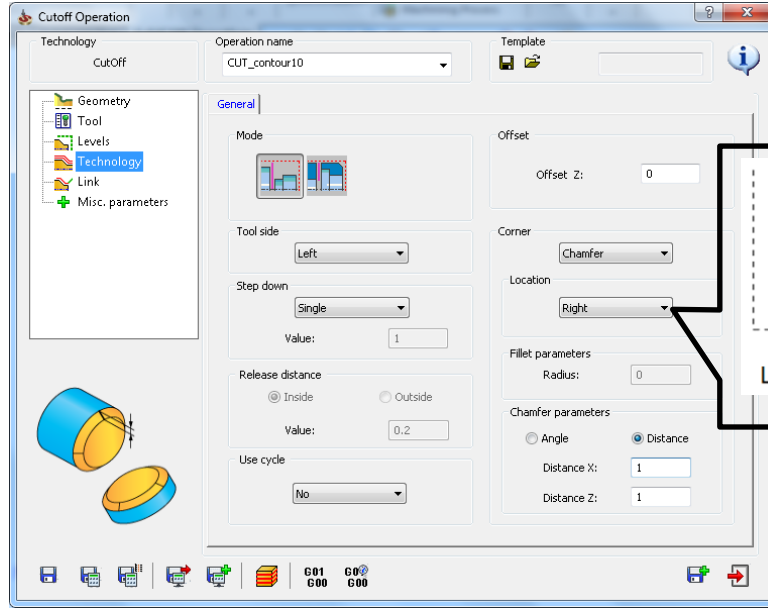

- المحاكاة



نضغط على الزر (Save & Calculate)



نضغط على الزر (Simulate)

يظهر لنا صندوق حوار (Simulate)

نقوم باختيار نوع المحاكاة (Host CAD) نقوم بالتشغيل (▶) ليقوم البرنامج بالمحاكاة



لإنهاء المحاكاة و العودة لصندوق حوار (Turning Operation) نضغط على الزر (Exit)

بعد التأكد من ان الخراطة تمت بشكل جيد و للخروج من صندوق الحوار (Turning Operation) نضغط




على الزر (Exit)




## لنصرة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم

الان بعد ان اتمنا كل عمليات الخراطة لم يتبقى لنا سوى استخراج (انشاء) ملف (GCode) كالتالي


1- من شجرة التصميم نقر بالزر الايمن على (Operations) و من القائمة الجانبية نختار (GCode All) ومنها نختار (Generate) او من الشريط كما بالشكل التالي

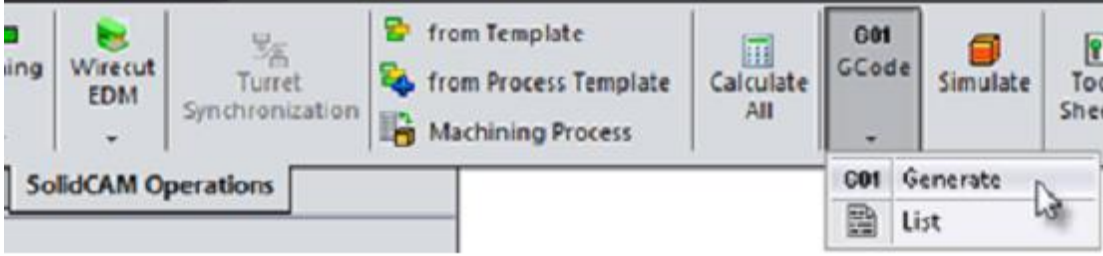

2- سوف يتم انشاء (GCode) لكل العمليات

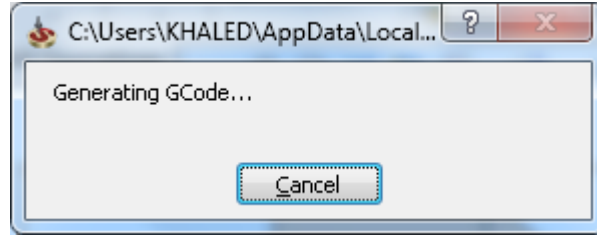

3- و بعد الانتهاء يتم عرض (GCode) في ملف مذكرة كما بالشكل التالي

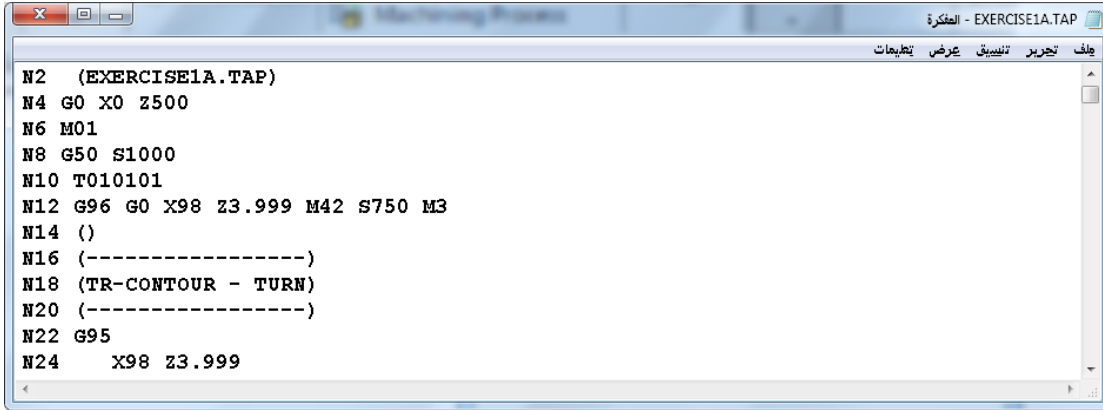

4- الان يمكنك تخزين الملف على (فلاش) ثم نقله الى الالة ليتم تشغيله .

و بهذا نكون قد انهينا انتاج كامل القطعة.

و الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات وصلى الله و سلم على سيدنا محمد و اله و صحبه